

GEMEENTE WEST BETUWE

Bijlage I

***Overzichtslijst geïnspecteerde
objecten***

Overzichtslijst kunstwerken



Nr.	Objectnaam:	Objecttype	Conditie:
001	Sonsbrug over de Culmborgse Vliet	Beton brug	Redelijke conditie
002	Brug in de Acquoysemeer	Beton brug	Redelijke conditie
003	Brug in de Acquoseweg	Beton brug	Redelijke conditie
004	Brug Klompenpad	Stalen brug	Goede conditie
005	Veerweg, Blauwe Huisbrug	Beton brug	Goede conditie
006	Brug met (stuw is van Waterschap) in de Oude Waag	Beton brug	Matige conditie
007	Brug in de Katjidedweg	Beton brug	Redelijke conditie
008	Brug in de wethouder Van Bremenweg	Beton brug	Redelijke conditie
009	Brug in de Acquoysemeer	Beton brug	Redelijke conditie
010	Fiets/voetbrug over de Linge	Beton brug	Goede conditie
011	Brug nabij de Huizekamplaan	Houten brug	Matige conditie
012	Brug nabij de Huizekamplaan	Houten brug	Matige conditie
013	Brug in de Beemdstraat	Duiker	Redelijke conditie
014	Stuwbrug (stuw is van waterschap) in de Julianaweg	Beton brug	Redelijke conditie
015	Brandweerkazerne	Beton brug	Goede conditie
016	Brandweerkazerne	Beton brug	Goede conditie
017	Brug alle verkeer Kuyckshof tussen Wikke en Bongerd	Beton brug	Goede conditie
018	alle verkeer Dingshof tussen Swartjeshof en Bongerd	Beton brug	Goede conditie
019	s en voetgangersbrug tussen Swartjeshof en Bongerd	Beton brug	Goede conditie
020	verkeer Kuyckshof tussen Noorderhof en Bentincksh	Beton brug	Goede conditie
021	verkeer De Binnenplaats tussen Noorderhof en Bent	Beton brug	Goede conditie
022	Brug elle verkeer tussen Oosterhof en Vesting	Beton brug	Goede conditie
023	ker alle verkeer De Vesting tussen Noorderhof en Ben	Beton brug	Goede conditie
024	alle verkeer De Weermuur tussen Noorderhof en Be	Duiker	Goede conditie
025	Brug in de Koorgraaf	Beton brug	Redelijke conditie
026	Brug in de Spinweg	Beton brug	Redelijke conditie
027	Brug in de Heulweg	Beton brug	Redelijke conditie
028	Brug in de Voetakkerweg	Beton brug	Redelijke conditie
029	Brug in de Markkade	Beton brug	Redelijke conditie
030	Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat	Beton brug	Redelijke conditie
031	Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat	Metselwerk brug	Matige conditie
032	Brug nabij de S. Abrahamsestraat	Houten brug	Slechte conditie
033	Brug in Koeriersterlaantje	Beton brug	Redelijke conditie
034	Sterrebos	Beton brug	Goede conditie
035	Rompelenbos	Beton brug	Goede conditie
036	Koeweide	Beton brug	Goede conditie
037	Citadel	Beton brug	Redelijke conditie
039	Bastion	Beton brug	Redelijke conditie
040	Buitenbos	Beton brug	Goede conditie
041	Brug in de Beschuijne	Beton brug	Goede conditie
042	Brug in de Eigenblokweg	Beton brug	Redelijke conditie
043	Oude Hoeveneseweg	Beton brug	Matige conditie
044	Oude Graafsesteeg/Zeedijk	Beton brug	Matige conditie
045	Duiker Hoogeinde	Beton brug	Redelijke conditie
046	Stalen brug Brugsteeg	Stalen brug	Goede conditie
047	Stalen brug Brugsteeg	Stalen brug	Goede conditie
050	Hooglandsche weg	Beton brug	Goede conditie
051	Hooglandsche weg	Duiker	Goede conditie
052	Prinses Margrietstraat	Kademuur	Redelijke conditie
053	Fort Asperen	Steiger	Matige conditie
054	Polderdijk t.h.v. nr. 32	Steiger	Redelijke conditie
055	Voorstraat	Trap	Redelijke conditie
057	Vissteiger Zeven Kastelenlaan	Steiger	Redelijke conditie
058	Oosteneind	Steiger	Goede conditie
060	Randweg	Keerwand	Matige conditie
061	Marktplaats	Bank	Goede conditie
062	De Vesting	Keerwand	Redelijke conditie
063	De Vesting 2	Keerwand	Redelijke conditie
064	Taludtrap Koppelseweg-Meidoornweg	Trap	Redelijke conditie
065	Taludtrap Koppelseweg-voetpad	Trap	Redelijke conditie
066	Taludtrap Lingedijk	Trap	Goede conditie
068	Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 59	Steiger	Redelijke conditie
069	Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 54	Steiger	Matige conditie
070	Visplateau Steenvliet t.h.v. huisnr. 68	Steiger	Matige conditie
071	Lingepark Geldermalsen	Kademuur	Goede conditie
072	Lingepark Geldermalsen	Keerwand	Goede conditie

Overzichtslijst kunstwerken



Nr.	Objectnaam:	Objecttype	Conditie:
073	Tielerweg/ Lingedijk	Steiger	Redelijke conditie
075	Visplateau Verlengde Bredestraat	Steiger	Redelijke conditie
076	Vissteiger W.J. van der Hoofdstraat	Steiger	Matige conditie
077	Weermuur	Steiger	Goede conditie
078	Weermuur	Steiger	Goede conditie
079	Weermuur	Keerwand	Redelijke conditie
080	Noorderhof/Bentinckshof	Keerwand	Redelijke conditie
081	Bastion	Keerwand	Goede conditie
082	Rondgang-De Weermuur	Beton brug	Redelijke conditie
083	Vesting	Keerwand	Goede conditie
084	Noorderhof	Pomp	Goede conditie
085	Vlonder met trap langs de Linge	Trap	Redelijke conditie
086	Hoge eind 1	Steiger	Goede conditie
087	Lingedijk	Steiger	Goede conditie
088	Twee morgen	Steiger	Goede conditie
089	Eikenlaan	Stalen brug	Matige conditie
090	Galgenwiel	Houten brug	Goede conditie
091	Appeldreef	Duiker	Goede conditie
092	Notendreef	Stalen brug	Goede conditie
093	Detsteeg	Beton brug	Redelijke conditie
094	Nieuwe Steeg	Beton brug	Redelijke conditie
095	Breede Kampen	Houten brug	Matige conditie
096	nabij Meerenburg	Houten brug	Redelijke conditie
097	Heidensweg	Beton brug	Matige conditie
098	Heidensweg	Stalen brug	Matige conditie
099	Verlengde Inzetter	Stalen brug	Goede conditie
100	Ringovenlaan	Stalen brug	Goede conditie
101	Achterweg, nabij kerkhof	Duiker	Goede conditie
102	Grachtdijk	Houten brug	Goede conditie
103	Twee morgen	Stalen brug	Goede conditie
104	Enk	Stalen brug	Redelijke conditie
105	Kerkweg	Beton brug	Matige conditie
106	Leuvense Kweldijk	Beton brug	Matige conditie
107	Landscheiding	Beton brug	Slechte conditie
108	Molenweg	Beton brug	Matige conditie
109	Haarweg	Stalen brug	Redelijke conditie
110	Molenstraat	Stalen brug	Goede conditie
111	Molenstraat	Stalen brug	Goede conditie
112	Nieuwe Zuiderlingedijk	Geleiderail	Goede conditie
113	Stadswal	Hekwerk	Slechte conditie
114	Stadswal	Kademuur	Redelijke conditie
115	Lingedijk Nieuwe steeg	Steiger	Goede conditie
116	kruising Achterweg/Waaldijk	Hekwerk	Matige conditie
117	Vervoornlaan	Keerwand	Goede conditie
118	Verlengde Molenkade	Steiger	Goede conditie
119	Molenkade	Keerwand	Goede conditie
120	Groenewal	Keerwand	Goede conditie
121	Jachthaven	Keerwand	Goede conditie
122	Loswal Heukelum	Keerwand	Goede conditie
123	Groeneweg / Lingedijk	Keerwand	Goede conditie
124	Zuiderlingedijk	Steiger	Goede conditie
125	Bernhardstraat	Stalen brug	Redelijke conditie
126	Petersland	Beton brug	Redelijke conditie
127	Korfgraaf	Beton brug	Redelijke conditie
128	1e Tieflaarsestraat	Beton brug	Goede conditie
129	Bommelsestraat t.h.v. nr. 55	Houten brug	Matige conditie
130	Hermoessestraat	Duiker	Redelijke conditie
131	Hermoessestraat	Stalen brug	Goede conditie
132	Kaalakkerstraat	Beton brug	Redelijke conditie
133	Petersland	Keerwand	Redelijke conditie
134	Hoge Hof	Keerwand	Redelijke conditie
135	Bommelsestraat t.h.v. nr. 110	Keerwand	Goede conditie
136	Bommelsestraat t.h.v. nr. 110	Keerwand	Goede conditie
137	Brucestraat	Houten brug	Redelijke conditie
138	Langstraat	Pomp	Goede conditie
139	Prinkel		



Nr.	Objectnaam:	Objecttype	Conditie:
140	Object 140	Beton brug	Matige conditie
141	Hekwek	Hekwerk	Slechte conditie

GEMEENTE WEST BETUWE

Bijlage II

Paspoorten en onderhoud per object

Algemeen

Eigenaar
Organisatie Gemeente West Betuwe
Contactpersoon
Telefoon 1
Telefoon 2
Email
OrganisatieBeheerder
Organisatie
Contactpersoon
Telefoon 1
Telefoon 2
Email
In gedeeld beheer met
Organisatie
Contactpersoon
Telefoon 1
Telefoon 2
Email
Inspecteur object
Geinspecteerd door

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
---------------------	--------	--------------	------------

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema
Subthema

Kunstwerken
 Gemeente West Betuwe

Object nummer	000
Object naam	Dummy
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd Materieel

Toelichting Opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Object Conditie

geen beoordeling

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Dummy

Object nr.: 000

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Calamiteiten	Regulier onderhoud	1/1J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Calamiteit	€ 12000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 12.000,00	Dekking jaarlijkse kosten voor vandalisme etc.	
Reservering kosten extra objecten	Eenmalige acties divers	1/0J	N.v.t		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 5.000,00	€ 5.000,00		Omdat voor niet alle kunstwerken in West Betuwe duidelijk is hoe de onderhoudssituatie is geregeld, zal er wat uitzoekwerk gedaan moeten worden en dat kan leiden tot extra beheerkosten tov hoe het nu in de tabel met onderhoudsmaatregelen staat (denk aan de genoemde stootplaten van kunstwerken over de Betuwelijn, maar zo zijn er misschien wel meer objecten).
Kosten beheersysteem	Inspectie	1/1J	N.v.t		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 3.000,00	€ 3.000,00		Kosten beheersysteem

Totaal object € 20.000,00

Objectnaam: Dummy

Object nr.: 000

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
---------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------	----------------------

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	001
Object naam	Sonsbrug over de Culmborgse Vliet
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	9,8
Totale Lengte	10,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	9,4
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	9,4
Doorvaarthoogte	2
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Sonsbrug over de Culmborgse Vliet






Object nr.: 001

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Nader Onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamhei d		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Nader onderzoek	€ 1,00	[*] Overigen 3.500,00	€ 3.500,00		Nader onderzoek naar de scheurvorming in de langsliggers, vleugelwanden en borstweringen. Vermoedelijk sprake van aantasting door sulfaatreacties (ettringietvormin g). Bepalen restlevensduur van de betonconstructie. Nemen van ca. 3 boorkernen om de ernst van de ettringietvorming te bepalen. Inzet kleine boot.
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 100,00	€ 250.000,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamhei d		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 40,00	€ 2.400,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 40,00	€ 5.200,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamhei d		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegafdichting en	€ 40,00	[m] Meter 4,00	€ 160,00		Vervangen kitvoegafdichting en 4 locaties.
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2070-01-01	2070-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 40,00	€ 13.000,00		
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 274.960,00

Objectnaam: Sonsbrug over de Culmborgse Vliet

Object nr.: 001

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)		1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen			14 - Staal		1 - Uitstekende	5 - Slechte
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-088 - Verstopping	1 - Werking primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1179 - Dwarsdrager			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur			3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1158 - Dilatatievoeg			19 - Rubber		6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende

Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)			1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
349 - Borstwering			2039 - Borstwering, Algemeen		3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	5 - Slechte
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber		Kitvoegafdichting.	6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
349 - Borstwering	2039 - Borstwering, Algemeen		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	002
Object naam	Brug in de Acquoysemeer
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	4,1
Totale Lengte	16,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	3,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	10,3
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Acquoysemeer






Object nr.: 002







Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiet s bruggetje
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 67,00	€ 4.690,00		verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsv oorzorgingen en tekeningen
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 32,40	€ 1.944,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 67,00	€ 167.500,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 32,40	€ 4.212,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 32,40	€ 10.530,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 191.576,00

Objectnaam: Brug in de Acquoysemeer

Object nr.: 002

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofd­draag­con­struc­tie		1328 - Lang­slig­ger			3 - Beton		1 - Uit­stek­ende	1 - Uit­stek­ende
157 - Kerende con­struc­tie		1296 - Keer­muur			3 - Beton		2 - Goede	1 - Uit­stek­ende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-15	cprium	G-028 - Af­brok­kelen	2 - Con­struc­tief primair	1 - Ernstig	3 - Eind­stadium	1 - Inci­denteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levens­duur		Rest­levens­duur			Op­merking			
								
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen			3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uit­stek­ende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-15	cprium	G-028 - Af­brok­kelen	2 - Con­struc­tief primair	1 - Ernstig	3 - Eind­stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levens­duur		Rest­levens­duur			Op­merking			
								
202 - Steunpunt		1326 - Land­hoofd			3 - Beton		1 - Uit­stek­ende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-15	cprium	G-181 - Aan­groei	10 - Af­werking	3 - Gering	2 - Ge­vor­derd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levens­duur		Rest­levens­duur			Op­merking			
								
222 - Verharding weg­type 4 (licht belast)		1044 - Asfalt­con­struc­tie			7 - Asfalt		5 - Slechte	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-15	cprium	G-104 - Ver­vuiling	10 - Af­werking	3 - Gering	2 - Ge­vor­derd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levens­duur		Rest­levens­duur			Op­merking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	

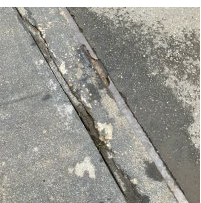2023-12-15	cpruim	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	cpruim	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
233 - Voegovergang		1700 - Rij-ijzer		14 - Staal		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	cpruim	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	cpruim	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	cpruim	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	cpruim	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			

								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
				Bevestigingsmiddelen ontbreken.				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cprium	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			5 - Slechte	3 - Redelijke
233 - Voegovergang	1700 - Rij-ijzer		14 - Staal			4 - Matige	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

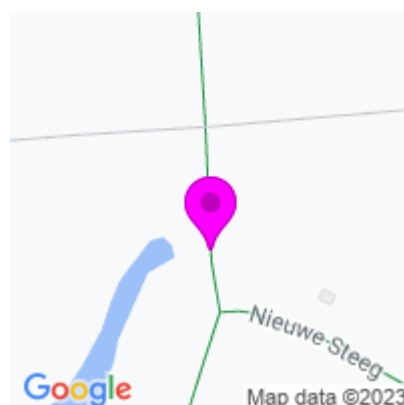

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	003
Object naam	Brug in de Acquoseweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	4,4
Totale Lengte	16
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,4
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	12
Doorvaarthoogte	2
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Acquoseweg




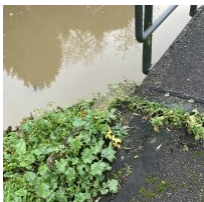

Object nr.: 003




Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/leenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Herstellen verharding	Eenmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstellen verharding	€ 50,00	[m2] Vierkante meter 4,00	€ 200,00	betreft elementerverharding/asfaltverharding/grindpaden	Ophogen aansluitingen beide zijden van het object.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudings inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 32,00	€ 1.920,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfaltherstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 70,00	€ 4.900,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 70,00	€ 175.000,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 32,00	€ 4.160,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 32,00	€ 10.400,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudings inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 199.280,00

Objectnaam: Brug in de Acquoseweg

Object nr.: 003

Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1179 - Dwarsdrager			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)			1044 - Asfaltconstructie			7 - Asfalt		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	cprium	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	cprium	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		

2023-12-15	cpruim	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
233 - Voegovergang		1700 - Rij-iijzer		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	cpruim	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	cpruim	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal		Betreft een fixeermiddel.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			4 - Matige	1 - Uitstekende
233 - Voegovergang	1700 - Rij-ijzer		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

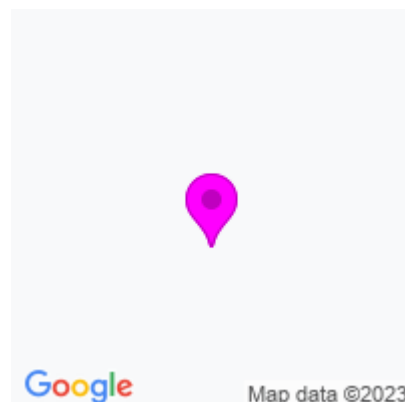

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	004
Object naam	Brug Klompenpad
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	1,3
Totale Lengte	9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	1,3
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug Klompenpad



Object nr.: 004

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op kunststof dek	Slijtlaag/asfalterstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof dek	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 12,00	€ 1.080,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbereiden en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 18,00	€ 4.050,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 46,80	€ 10.530,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2078-01-01	2078-01-01						
								Vervangen stalen brug	€ 2750.00	[m2] Vierkante meter 12,00	€ 33.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 49.360,00

Objectnaam: Brug Klompenpad

Object nr.: 004

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				



--	--	--	--	--	--	--	--

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	005
Object naam	Veerweg, Blauwe Huisbrug
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	8,1
Totale Lengte	44,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Veerweg, Blauwe Huisbrug

Object nr.: 005




Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object groot	€ 950,00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00	grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500	
Verwijderen begroeiing	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verwijderen begroeiing	€ 350,00	[*] Overigen 2,00	€ 700,00	(kleine begroeiing onder/nabij object)	
Verwijderen graffiti	Enmalige acties divers	1/0J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verwijderen graffiti	€ 35,00	[m2] Vierkante meter 20,00	€ 700,00		
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Beton reparatie < 0,5 m2	€ 1250,00	[m2] Vierkante meter 0,50	€ 625,00	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen	Herstellen afgebrokkeld deel t.p.v. het landhoofd.
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verlengen HWA-afvoerbuizen	€ 175,00	[stk] Stuks 8,00	€ 1.400,00	uitgaande van PVC	
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2026-01-01	2026-01-01	Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 329,30	€ 42.809,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Vervangen wrijfgording	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2026-01-01	2026-01-01	Vervangen wrijfgordingen	€ 200,00	[m] Meter 16,00	€ 3.200,00	hardhouten wrijfgording ca. 10x15 cm	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 54,50	€ 7.085,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 6,00	€ 900,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Vervangen van de conservering van de opleggingen.
Vervangen conservering betonoppervlak	Conserveren	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen conservering betonoppervlak	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 150,00	€ 10.500,00		


Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01							
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 54,50	€ 3.270,00			
Conserveren staaloppervlak	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01							
								Conserveren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 6,00	€ 540,00	voorbehandelen, conserveringsgered maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Vervangen conservering van de stalen oplegging.	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2036-01-01	2036-01-01							
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 329,30	€ 23.051,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01							
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 54,50	€ 17.712,50			
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01							
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 360,45	€ 901.125,00			
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01							
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00			

Totaal object € 1.016.917,50


Objectnaam: Veerweg, Blauwe Huisbrug

Object nr.: 005


Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)		1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	evene	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	1 - Beginstadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
167 - Mantelbuis		1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	evene	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
180 - Oplegging		2073 - Bescherm laag		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	evene	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

							
--	--	--	--	--	--	--	--


Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

							
---	--	--	--	--	--	--	--


Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1632 - Wrijfginging			2 - Hout		3 - Redelijke	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	evene	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

							
--	--	--	--	--	--	--	--

Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			





							
---	--	--	--	--	--	--	--




Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd			3 - Beton		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

							
---	--	--	--	--	--	--	--

Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	evene	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
-------------------------	--	----------------	--	--	-----------	--	--	--

														
Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
202 - Steunpunt		2073 - Beschermlaag			6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
202 - Steunpunt		1179 - Dwarsdrager			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
202 - Steunpunt		1430 - Pijler			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
202 - Steunpunt		1204 - Fundatie			3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-20	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede							
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking									
														
Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
202 - Steunpunt		2073 - Beschermlaag			6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-20	evene	G-100 - Graffiti	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking									
														
Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie			7 - Asfalt			3 - Redelijke	1 - Uitstekende					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-20	evene	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke							
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking									
														
Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1044 - Asfaltconstructie			7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-20	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking									

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
272 - Talud		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	even	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
272 - Talud		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoefe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	2073 - Bescherm laag		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1632 - Wrijfgording		2 - Hout			3 - Redelijke	3 - Redelijke
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	2073 - Bescherm laag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van het steunpunt.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1179 - Dwarsdrager		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1430 - Pijler		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1204 - Fundatie		3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
202 - Steunpunt	2073 - Bescherm laag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van het landhoofd.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

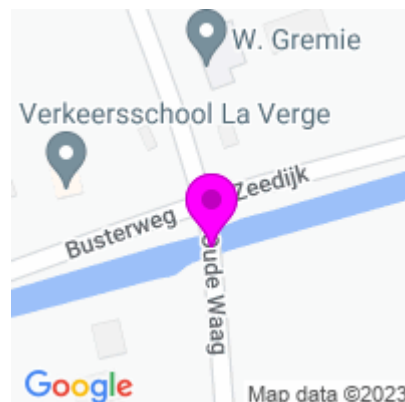

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	006
Object naam	Brug met (stuw is van Waterschap) in de Oude Waag
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton viaduct
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5,1
Totale Lengte	5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,7
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	4,4
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug met (stuw is van Waterschap) in de Oude Waag


Object nr.: 006

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object middel	€ 750,00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 24,00	€ 1.680,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 26,30	€ 8.547,50		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 4,00	€ 160,00		Aanbrengen kitvoegafdichting en.
Verwijderen begroeiing	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verwijderen begroeiing	€ 350,00	[*] Overigen 1,00	€ 350,00	(kleine begroeiing onder/nabij object)	
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Beton reparatie 0,5-1 m2	€ 950,00	[m2] Vierkante meter 1,00	€ 950,00	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen	Herstellen schampkanten zuidwestzijde.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2029-01-01	2029-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 26,30	€ 1.578,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2044-01-01	2044-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 26,30	€ 3.419,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01	Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 27,00	€ 67.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/2J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 85.284,50

Objectnaam: Brug met (stuw is van Waterschap) in de Oude Waag

Object nr.: 006

Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)			1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen			108 - Keramiek			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score			
2023-12-15	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende			
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking						
0										
										
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur			3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score			
2023-12-15	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede			
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking						
										
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen			3 - Beton			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score			
2023-12-15	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke			
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking						
										
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant			1023 - Afdichting			6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1484 - Schotbalkspinning			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score			
2023-12-15	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende			
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking						



Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	even	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			



Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	even	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			



Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	even	G-126 - Gat	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			



Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
255 - Stuwhoofd		1515 - Stuwelement		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
374 - Meetinstallatie		2091 - Meetinstallatie, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
374 - Meetinstallatie		1425 - Peilschaal		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	even	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			



Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		4 - Matige	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	even	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			

0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	even	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		108 - Keramiek			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
193 - Schampkant	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoeg	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1484 - Schotbalkspinning		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			5 - Slechte	1 - Uitstekende
255 - Stuwhoofd	1515 - Stuwelement		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
374 - Meetinstallatie	2091 - Meetinstallatie, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
374 - Meetinstallatie	1425 - Peilschaal		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			4 - Matige	3 - Redelijke
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

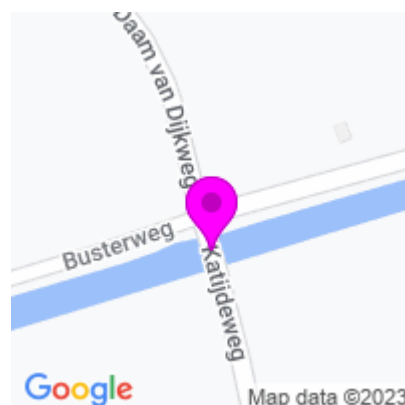

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	007
Object naam	Brug in de Katijdeweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	
Totale Breedte	4,5
Totale Lengte	16,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,3
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	8,2
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Katijdeweg





Object nr.: 007



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object middel	€ 750,00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 33,00	€ 10.725,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 71,00	€ 9.230,00	verwijderen en alvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2029-01-01	2029-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 33,00	€ 1.980,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzorgingen en tekeningen	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 71,00	€ 4.970,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2044-01-01	2044-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 33,00	€ 4.290,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringssger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 80,85	€ 202.125,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 236.420,00

Objectnaam: Brug in de Katijdeweg

Object nr.: 007

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis		1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
202 - Steunpunt		1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score

272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning			14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	cdobbelaar	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking				
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking			6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	cdobbelaar	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking				
									

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			4 - Matige	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

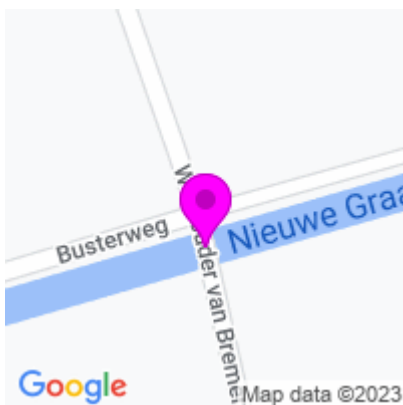

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	008
Object naam	Brug in de wethouder Van Bremenweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	4,3
Totale Lengte	16,7
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	3,7
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	8,1
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de wethouder Van Bremenweg




Object nr.: 008






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object middel	€ 750.00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 33,40	€ 10.855,00		
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen beschoeiingsc onstructie	€ 190.00	[m] Meter 16,00	€ 3.040,00	eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 2.000,00	€ 2.000,00		Vervangen betonnen taluds.
Asfalt inzagen en vullen met rubber- bitumen	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamhei d		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Asfalt inzagen en vullen met rubber- bitumen	€ 45.00	[m] Meter 7,40	€ 333,00		
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamhei d		0 J	2029-01-01	2029-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 33,40	€ 2.004,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2044-01-01	2044-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 33,40	€ 4.342,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 71,81	€ 179.525,00		
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		






Totaal object € 205.199,00

Objectnaam: Brug in de wethouder Van Bremenweg

Object nr.: 008

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	evene	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1068 - Beschoeiing		2 - Hout			4 - Matige	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	evene	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	evene	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					

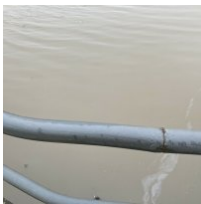														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-15	evenen	G-106 - Scheefstand	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-15	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
167 - Mantelbuis			1355 - Mantelbuis, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-15	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
202 - Steunpunt			1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
202 - Steunpunt			1496 - Sloof		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score					
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)			1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			2 - Goede	2 - Goede					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-15	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-15	evenen	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										

								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
319 - Terreinmeubilair			1043 - Reflector		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-007 - Deformatie, kritiek	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		2 - Hout			4 - Matige	3 - Redelijke
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1496 - Sloof		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asphalt			2 - Goede	2 - Goede
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1043 - Reflector		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

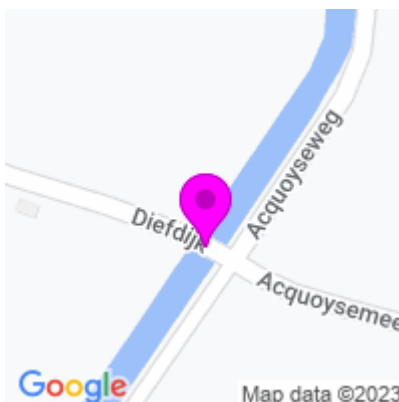

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	009
Object naam	Brug in de Acquoysemeer
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	4,4
Totale Lengte	14
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	8,3
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Acquoysemeer




Object nr.: 009

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 56,00	€ 3.920,00		verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag
Lokaal herstellen conservering staaloppervlak	Enmalige acties divers	1/0J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Lokaal herstellen conservering staaloppervlak	€ 175,00	[m2] Vierkante meter 3,00	€ 525,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 28,00	€ 3.640,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssysteem maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 28,00	€ 1.680,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 62,00	€ 155.000,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 28,00	€ 9.100,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 176.565,00

Objectnaam: Brug in de Acquoysemeer

Object nr.: 009

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)			1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
167 - Mantelbuis			1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cprium	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking			
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1423 - Paal		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1687 - Oplegbalk		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)			1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cprium	G-126 - Gat	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking			
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
233 - Voegovergang			1700 - Rij-ijzer		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cprium	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	

Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		2206 - Bekleding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cprium	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cprium	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cprium	G-072 - Krassen	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			2 - Goede	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1687 - Oplegbalk		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			3 - Redelijke	2 - Goede
233 - Voegovergang	1700 - Rij-ijzer		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2206 - Bekleding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

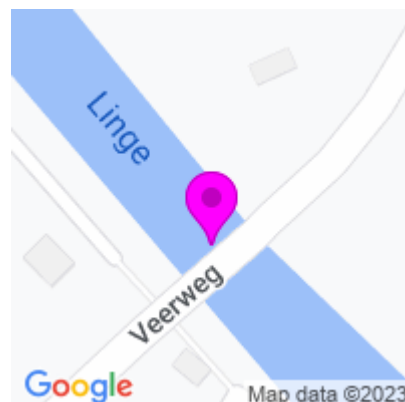

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	010
Object naam	Fiets/voetbrug over de Linge
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	4,1
Totale Lengte	44
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Fiets/voetbrug over de Linge

Object nr.: 010




Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object groot	€ 950,00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00	grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500	
Vervangen remmingwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen remmingswerk	€ 4000,00	[m] Meter 10,00	€ 40.000,00	Verwijderen bestaande remmingswerken en leveren en aanbrengen hardhouten remmingswerken (palen 30x30cm en ca. 10m lang)	
Verwijderen graffiti	Enmalige acties divers	1/0J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verwijderen graffiti	€ 35,00	[m2] Vierkante meter 20,00	€ 700,00		
Verwijderen begroeiing	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verwijderen begroeiing	€ 350,00	[*] Overigen 1,00	€ 350,00	(kleine begroeiing onder/habij object)	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren staaloppervlak	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Conserveren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 29,00	€ 2.610,00	voorbehandelen, conserveringsgered maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 188,30	€ 24.479,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 180,40	€ 23.452,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Vervangen conservering betonoppervlak	Conserveren	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen conservering betonoppervlak	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 100,00	€ 7.000,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 188,30	€ 11.298,00		
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2040-01-01	2040-01-01						

								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 29,00	€ 4.350,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssgeraad maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01					
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 180,40	€ 12.628,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01					
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 188,30	€ 61.197,50	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01					
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 180,40	€ 451.000,00	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01					
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00	



Totaal object € 642.364,50

Objectnaam: Fiets/voetbrug over de Linge

Object nr.: 010

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
136 - Geleideconstructie		1212 - Geleiderail		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-20	cdobbelaar	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofdraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-20	cdobbelaar	G-100 - Graffiti	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1496 - Sloof		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-20	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
167 - Mantelbuis		1355 - Mantelbuis, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
190 - Remming- en geleidewerk		1423 - Paal		2 - Hout		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score

2023-12-20	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
190 - Remming- en geleidewerk		1632 - Wrijfgording		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1430 - Pijler		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1204 - Fundatie		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		2073 - Bescherm laag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-20	evenen	G-100 - Graffiti	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1179 - Dwarsdrager		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-20	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		2073 - Bescherm laag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1632 - Wrijfgording		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
233 - Voegovergang		1611 - Voegovergang, Algemeen			19 - Rubber		1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		2145 - Leuningafwerking			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		2192 - Leuning			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1485 - Schrikhek			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
390 - Trapconstructie		2145 - Leuningafwerking			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
390 - Trapconstructie		2192 - Leuning			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
390 - Trapconstructie		1552 - Trap			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking			6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-20	cdobbelaar	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoefe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie	1212 - Geleiderail		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van de sloof	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1496 - Sloof		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
190 - Remming- en geleidewerk	1423 - Paal		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
190 - Remming- en geleidewerk	1632 - Wrijfgording		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1430 - Pijler		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1204 - Fundatie		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van het landhoofd.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1179 - Dwarsdrager		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van het steunpunt.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1632 - Wrijfgording		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
233 - Voegovergang	1611 - Voegovergang, Algemeen		19 - Rubber			1 - Uitstekende	2 - Goede
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1485 - Schrikhek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
390 - Trapconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
390 - Trapconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
390 - Trapconstructie	1552 - Trap		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	011
Object naam	Brug nabij de Huizekamplaan
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Houten brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	1,80
Totale Lengte	8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug nabij de Huizekamplaan




Object nr.: 011

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Nader onderzoek	€ 1.00	[*] Overigen 2.500,00	€ 2.500,00		Technische inspectie met een resistograaf en een waadpak om de restlevensduur te bepalen van de houten liggers.
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Vervangen houten brug	€ 2000.00	[m2] Vierkante meter 14,40	€ 28.800,00	betreft fiets- voetgangersbrug gen in hout/staal/GVK	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 14,40	€ 1.080,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 14,40	€ 3.240,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 23,40	€ 5.265,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 41.585,00

Objectnaam: Brug nabij de Huizekamplan

Object nr.: 011

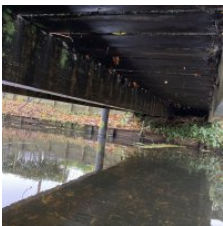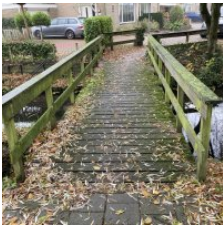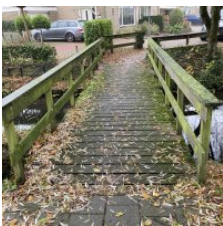Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			2 - Hout		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			2 - Hout		1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
374 - Meetinstallatie		2091 - Meetinstallatie, Algemeen			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen			6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning			2 - Hout		4 - Matige	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-065 - Bevestiging, onjuist	20 - Basiskwaliteit	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
				De leuning staat los.			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
374 - Meetinstallatie	2091 - Meetinstallatie, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			4 - Matige	2 - Goede

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	012
Object naam	Brug nabij de Huizekamplaan
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Houten brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	1,80
Totale Lengte	8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug nabij de Huizekamplaan


Object nr.: 012


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Nader onderzoek	€ 1.00	[*] Overigen 2.500,00	€ 2.500,00		Technische inspectie met de resistograaf en een waadpak om de restlevensduur te bepalen van de houten onderdelen.
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2026-01-01	2026-01-01	Vervangen houten brug	€ 2000.00	[m2] Vierkante meter 14,40	€ 28.800,00	betreft fietsvoetgangersbruggen in hout/staal/GVK	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 14,40	€ 1.080,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2046-01-01	2046-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 14,40	€ 3.240,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2046-01-01	2046-01-01	Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 17,00	€ 3.825,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 40.145,00

Objectnaam: Brug nabij de Huizekamplaan

Object nr.: 012

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Lang­sligger		2 - Hout		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-13	evene	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalin­trinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-13	evene	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalin­trinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-13	evene	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		2 - Hout		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-13	evene	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalin­trinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

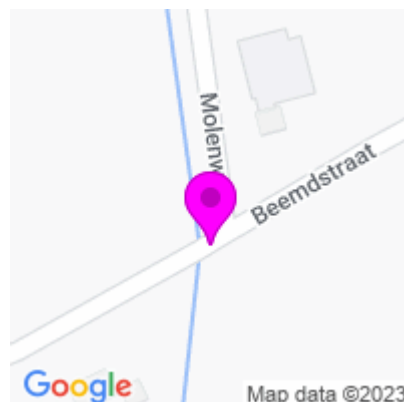

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	013
Object naam	Brug in de Beemdstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Duikers
Kunstwerken Objecttype	Duiker
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	6
Totale Lengte	6,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	6
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	3
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Beemdstraat


Object nr.: 013



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Beton reparatie < 0,5 m2	€ 1250.00	[m2] Vierkante meter 0,20	€ 250,00	diverse locaties verspreid over onderdeel/onder delen	Repareren blootliggende wapening, totaal ca. 0,2m2 verdeeld over 5 locaties.
Verwijderen graffiti	Enmalige acties divers	1/0J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Verwijderen graffiti	€ 35.00	[m2] Vierkante meter 6,00	€ 210,00		
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 12,00	€ 720,00		
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 12,00	€ 1.560,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsge reed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Vervangen conservering betonoppervlak	Conservieren	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen conservering betonoppervla k	€ 70.00	[m2] Vierkante meter 160,00	€ 11.200,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 12,00	€ 3.900,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen betonnen duiker, rechthoekig	€ 2000.00	[m] Meter 36,00	€ 72.000,00	rechthoekig profiel breedte 1,8 m	
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 92.540,00

Objectnaam: Brug in de Beemdstraat

Object nr.: 013

Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
111 - Bebording en bewegwijzing (statisch)			1485 - Schrikhek			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score			
2023-12-18	cprium	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende			
Theoretische levensduur			Restlevensduur			Opmerking				
										
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
126 - Doorlaatkoker			1161 - Doorlaatkoker, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score			
2023-12-18	cprium	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende			
Theoretische levensduur			Restlevensduur			Opmerking				
						Blootliggende wapening 4x1dm2 + 3x2dm2 + 3x1dm2 + 2x1dm2 + 1x1dm2.				
										
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
126 - Doorlaatkoker			2073 - Beschermlaag			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	3 - Redelijke	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score			
2023-12-18	cprium	G-100 - Graffiti	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende			
Theoretische levensduur			Restlevensduur			Opmerking				
										
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score			
2023-12-18	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende			
Theoretische levensduur			Restlevensduur			Opmerking				
										
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
157 - Kerende constructie			1619 - Wand			3 - Beton		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score			
2023-12-18	cprium	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende			
Theoretische levensduur			Restlevensduur			Opmerking				
0										

								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cprium	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
157 - Kerende constructie		1068 - Beschoeiing		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1485 - Schrikhek		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
126 - Doorlaatkoker	1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
126 - Doorlaatkoker	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		3 - Beton		Frontwand.	2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

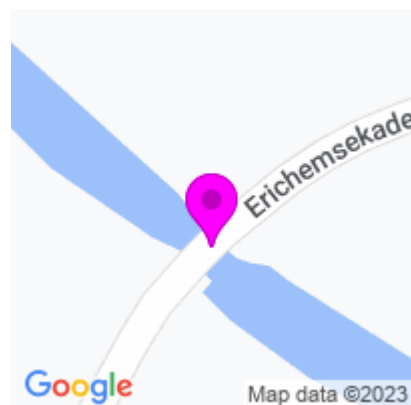

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	014
Object naam	Stuwbrug (stuw is van waterschap) in de Julianaweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	brug
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	6
Totale Lengte	12
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Stuwbrug (stuw is van waterschap) in de Julianaweg

Object nr.: 014



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object middel	€ 750,00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	Eenmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	€ 45,00	[m] Meter 12,00	€ 540,00		
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 1.250,00	€ 1.250,00		Vervangen planken schrikhekken. 4x 3,5meter.
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 2.000,00	€ 2.000,00		- Vervangen 1 betonnen baluster. - Aangebrenge 5x 2m stalen regel.
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 750,00	€ 750,00		Bijwerken conservering stalen onderdelen, inclusief ontroesten.
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 124,00	€ 7.440,00		Deel op brug en deel t.b.v. de stuw.
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 60,00	€ 4.200,00		verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren staaloppervlak	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Conserveren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 14,00	€ 1.260,00	voorbehandelen, conserveringsgered maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Betreft onderdelen van de stuw.
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 124,00	€ 16.120,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Deel op brug en deel t.b.v. de stuw.
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01	Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 15,00	€ 2.250,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Onderdelen stuw.
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2035-01-01	2035-01-01						



								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 60,00	€ 7.800,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 24,00	€ 7.800,00		Deel op brug.
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 72,00	€ 180.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 234.510,00

Objectnaam: Stuwbrug (stuw is van waterschap) in de Julianaweg

Object nr.: 014







Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)			1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal			4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	even	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									








Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie			1485 - Schrikhek		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	even	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie			1485 - Schrikhek		18 - Metaal; overig			5 - Slechte	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					

														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-11	evene	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-11	evene	G-100 - Graffity	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score						
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)			1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende						
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score						
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende						
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score						
157 - Kerende constructie			1604 - Vleugelwand		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende						
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
0														
														
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score						
157 - Kerende constructie			1133 - Damwand		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende						
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score						
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		4 - Matige	3 - Redelijke						
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-11	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
0														
														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										

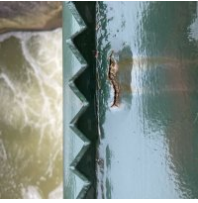


								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant			1184 - Elementenverharding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1425 - Peilschaal		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1508 - Steunpunt, Algemeen		3 - Beton		4 - Matige	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

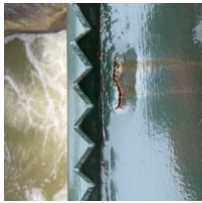								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
209 - Toegangshek			2073 - Beschermlaag	6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element			Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
209 - Toegangshek			1246 - Hek	14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element			Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)			2173 - Deklaag (dicht)	127 - Asfaltbeton		6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-179 - Scheurvorming	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
238 - Wegmarkering			1623 - Wegmarkering, Algemeen	96 - Wegenverf		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element			Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
255 - Stuwhoofd			1292 - Kast	14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element			Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
255 - Stuwhoofd			1072 - Bewegingswerk	12 - Elektrotechniek		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element			Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
255 - Stuwhoofd			1072 - Bewegingswerk	11 - Mechaniek		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								

								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
255 - Stuwhoofd			1304 - Klep		14 - Staal		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evene	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking			
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
255 - Stuwhoofd			1619 - Wand		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
255 - Stuwhoofd			2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evene	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking			
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
255 - Stuwhoofd			1457 - Randprofiel		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evene	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking			
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
253 - Stuwhoofd			1484 - Schotbalkspinning		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking			

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
255 - Stuwhoofd		2082 - Boeienlijn		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
272 - Talud		1552 - Trap		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
272 - Talud		1184 - Elementenverharding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
319 - Terreinmeubilair		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
319 - Terreinmeubilair		1246 - Hek		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
374 - Meetinstallatie		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
374 - Meetinstallatie		1759 - Deksel		14 - Staal		4 - Matige	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
374 - Meetinstallatie		2091 - Meetinstallatie, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		1433 - Poer		3 - Beton		1 - Uitstekende	3 - Redelijke	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	

414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		3 - Beton		2 - Goede	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-106 - Scheefstand	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								

							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	eveen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	eveen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeveelheid	Opmerking	Conditie-score	Verzorgingscore
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal			4 - Matige	1 - Uitstekende
136 - Geleideconstructie	1485 - Schrikhek		3 - Beton		Betreft palen.	2 - Goede	1 - Uitstekende
136 - Geleideconstructie	1485 - Schrikhek		18 - Metaal; overig			5 - Slechte	4 - Matige
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1604 - Vleugelwand		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			4 - Matige	3 - Redelijke
193 - Schampkant	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1425 - Peilschaal		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1508 - Steunpunt, Algemeen		3 - Beton			4 - Matige	2 - Goede
209 - Toegangshek	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
209 - Toegangshek	1246 - Hek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	2173 - Deklaag (dicht)		127 - Asfaltbeton			6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
238 - Wegmarkering	1623 - Wegmarkering, Algemeen		96 - Wegenverf			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
255 - Stuwhoofd	1292 - Kast		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
255 - Stuwhoofd	1072 - Bewegingswerk		12 - Elektrotechniek			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
255 - Stuwhoofd	1072 - Bewegingswerk		11 - Mechaniek			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
255 - Stuwhoofd	1304 - Klep		14 - Staal			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
255 - Stuwhoofd	1619 - Wand		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
255 - Stuwhoofd	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Beschermlaag diverse onderdelen.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
255 - Stuwhoofd	1457 - Randprofiel		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
255 - Stuwhoofd	1484 - Schotbalkspinning		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
255 - Stuwhoofd	2082 - Boeienlijn		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1246 - Hek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
374 - Meetinstallatie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Conservering kap peilbuis.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
374 - Meetinstallatie	1759 - Deksel		14 - Staal		Op peilbuis.	4 - Matige	1 - Uitstekende
374 - Meetinstallatie	2091 - Meetinstallatie, Algemeen		6 - Kunststof		Betreft peilbuizen.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	1433 - Poer		3 - Beton			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		3 - Beton		Balusters.	2 - Goede	2 - Goede

414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	015
Object naam	Brandweerkazerne
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	6,4
Totale Lengte	11,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	6
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	6
Doorvaarthoogte	1,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brandweerkazerne




Object nr.: 015



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object middel	€ 750.00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70.00	[m2] Vierkante meter 69,00	€ 4.830,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 23,00	€ 1.380,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 23,00	€ 2.990,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzieningen en tekeningen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 23,00	€ 7.475,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2090-01-01	2090-01-01	Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 73,60	€ 184.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 203.775,00

Objectnaam: Brandweerkazerne

Object nr.: 015

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie		127 - Asfaltbeton			4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	even	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	even	G-179 - Scheurvorming	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
233 - Voegovergang		1611 - Voegovergang, Algemeen		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud		1184 - Elementenverharding		3 - Beton			3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	

2023-12-13	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-13	even	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		127 - Asfaltbeton			4 - Matige	1 - Uitstekende
233 - Voegovergang	1611 - Voegovergang, Algemeen		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			3 - Redelijke	2 - Goede
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	016
Object naam	Brandweerkazerne
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	7,4
Totale Lengte	13
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	7
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	9
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brandweerkazerne


Object nr.: 016



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object middel	€ 750,00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 400,00	€ 400,00		Herstellen talud. 4 m2
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstellen verharding	€ 50,00	[m2] Vierkante meter 2,00	€ 100,00		betreft elementenverharding/asfaltverharding/grindpaden
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 500,00	€ 500,00		Herstellen rubberbitumen voeg.
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 26,00	€ 1.560,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudings inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfaltherstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 91,00	€ 6.370,00		verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 26,00	€ 3.380,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssysteem maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 26,00	€ 8.450,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2090-01-01	2090-01-01	Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 96,20	€ 240.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudings inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 264.360,00

Objectnaam: Brandweerkazerne

Object nr.: 016

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
107 - Afsluitboominstallatie		1032 - Afsluitboominstallatie, Algemeen		12 - Elektrotechniek			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1023 - Afdichting		19 - Rubber			6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
272 - Talud		1184 - Elementenverharding		3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	evenen	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
107 - Afsluitboominstallatie	1032 - Afsluitboominstallatie, Algemeen		12 - Elektrotechniek			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1023 - Afdichting		19 - Rubber		Afdichting zaagsnede	6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
272 - Talud	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

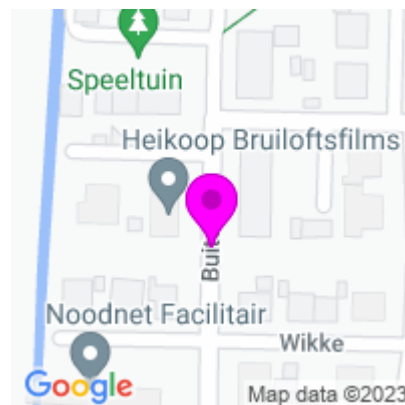

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	017
Object naam	Brug alle verkeer Kuyckshof tussen Wikke en Bongerd
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Brug (Vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	6,8
Totale Lengte	8,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	6,8
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	8,2
Doorvaarthoogte	1,4
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	1,15
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.15
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug alle verkeer Kuyckshof tussen Wikke en Bongerd


Object nr.: 017

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40.00	[m] Meter 8,00	€ 320,00		Betreft kitvoegen.
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 36,00	€ 2.160,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 36,00	€ 4.680,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 70,00	€ 6.300,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 36,00	€ 11.700,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2100-01-01	2100-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 56,00	€ 140.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 167.860,00

Objectnaam: Brug alle verkeer Kuyckshof tussen Wikke en Bongerd

Object nr.: 017

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1158 - Dilatievoeg		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber		Kitvoegafdichting.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

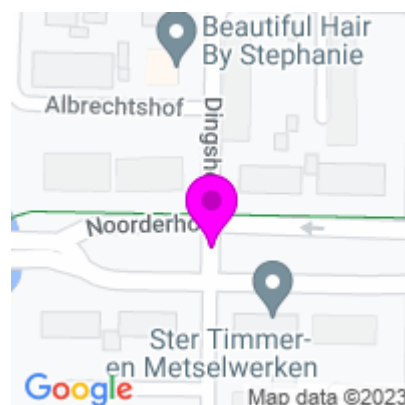

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	018
Object naam	Brug alle verkeer Dingshof tussen Swartjeshof en Bongerd
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Brug (Vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	8
Totale Lengte	6,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	6,2
Doorvaarthoogte	1,4
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	1,15
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.15
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug alle verkeer Dingshof tussen Swartjeshof en Bongerd






Object nr.: 018




Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets s bruggetje	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 350,00	€ 350,00		Herstellen aangerezen paal, 1 stuks.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegafichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen voegafichting en	€ 40,00	[m] Meter 5,00	€ 200,00		Betreft kitvoegen.
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 28,00	€ 1.680,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 28,00	€ 3.640,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsge reed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 70,00	€ 6.300,00		al het voegwerk vervangen
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 28,00	€ 9.100,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2100-01-01	2100-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 125.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 148.970,00

Objectnaam: Brug alle verkeer Dingshof tussen Swartjeshof en Bongerd

Object nr.: 018

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie	Verzorging
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)		1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		108 - Keramiek		6 - Zeer slechte	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie
2023-12-15	evenen	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie
2023-12-15	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie
2023-12-15	evenen	G-010 - Functie, afwezig	1 - Werking primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie	Verzorging
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie	Verzorging
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		4 - Steen		2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie
2023-12-15	evenen	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie

2023-12-15	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14		G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1423 - Paal		3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14	cprium	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
				1 van de 6 palen is aangereden.			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		108 - Keramiek			6 - Zeer slechte	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			2 - Goede	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar
 Organisatie Gemeente West Betuwe
 Contactpersoon
 Telefoon 1
 Telefoon 2
 Email
 OrganisatieBeheerder
 Organisatie
 Contactpersoon
 Telefoon 1
 Telefoon 2
 Email
 In gedeeld beheer met
 Organisatie
 Contactpersoon
 Telefoon 1
 Telefoon 2
 Email
 Inspecteur object
 Geinspecteerd door

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

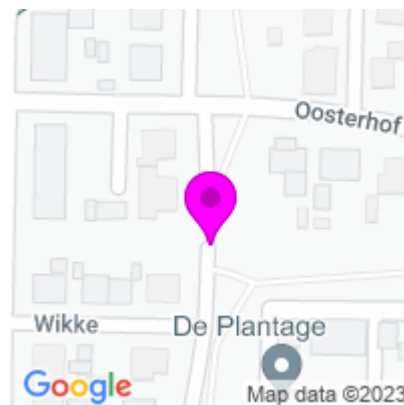

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	019
Object naam	Fiets en voetgangersbrug tussen Swartjeshof en Bongerd
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	6,5
Totale Lengte	8,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2,7
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	8,2
Doorvaarthoogte	0,85
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Fiets en voetgangersbrug tussen Swartjeshof en Bongerd





Object nr.: 019

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 250,00	€ 250,00		Aanbrengen 4x 0,5m1 kitvoeg.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 34,00	€ 2.040,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 34,00	€ 4.420,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssysteem maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 5,60	€ 224,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 62,00	€ 5.580,00		al het voegwerk vervangen
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 34,00	€ 11.050,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2101-01-01	2101-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 53,30	€ 133.250,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		



Totaal object € 159.514,00

Objectnaam: Fiets en voetgangersbrug tussen Swartjeshof en Bongerd

Object nr.: 019

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	evene	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	evene	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte

Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking		
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking		
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		2 - Goede	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking		
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evene	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking		
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1423 - Paal		18 - Metaal; overig		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1423 - Paal		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score

414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Metselwerk	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuursteen blokken	3 - Redelijke	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegafdichting	5 - Slechte	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			2 - Goede	2 - Goede
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		18 - Metaal; overig			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	020
Object naam	Brug alle verkeer Kuyckshof tussen Noorderhof en Bentincksh
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	8
Totale Lengte	6,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	6,2
Doorvaarthoogte	1,4
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	1,15
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.15
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug alle verkeer Kuyckshof tussen Noorderhof en Bentincksh

Object nr.: 020


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 350,00	€ 350,00		Herstellen aangereden paal, 1 stuks.
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamhei d		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen voegafdichting en	€ 40,00	[m] Meter 5,00	€ 200,00		Betreft kitvoegen.
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamhei d		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 28,00	€ 1.680,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 28,00	€ 3.640,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsge reed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamhei d		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 70,00	€ 6.300,00		al het voegwerk vervangen
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 28,00	€ 9.100,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2100-01-01	2100-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 125.000,00		
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 148.970,00

Objectnaam: Brug alle verkeer Kuyckshof tussen Noorderhof en Bentincksh

Object nr.: 020

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14		G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14	cpruim	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1423 - Paal		3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14	cpruim	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
				1 van de 8 palen is aangereiden.			

							
--	--	--	--	--	--	--	--

Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning	14 - Staal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking	6 - Kunststof	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar
 Organisatie
 Contactpersoon
 Telefoon 1
 Telefoon 2
 Email
 OrganisatieBeheerder
 Organisatie
 Contactpersoon
 Telefoon 1
 Telefoon 2
 Email
 In gedeeld beheer met
 Organisatie
 Contactpersoon
 Telefoon 1
 Telefoon 2
 Email
 Inspecteur object
 Geinspecteerd door

Gemeente West Betuwe

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats
 Gebied
 Dichtstbijzijnde Hoogte Markering
 Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	021
Object naam	Brug alle verkeer De Binnenplaats tussen Noorderhof en Bent
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	9,5
Totale Lengte	6
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,6
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	5,9
Doorvaarthoogte	1,55
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.18
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug alle verkeer De Binnenplaats tussen Noorderhof en Bent





Object nr.: 021





Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 12,00	€ 720,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40.00	[m] Meter 10,00	€ 400,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 12,00	€ 1.560,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 70,00	€ 6.300,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 12,00	€ 3.900,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2099-01-01	2099-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 57,00	€ 142.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 158.080,00

Objectnaam: Brug alle verkeer De Binnenplaats tussen Noorderhof en Bent

Object nr.: 021

Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1619 - Wand			4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking				
									
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting			6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen			14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-12	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking				
0									
									
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
349 - Borstwering		2039 - Borstwering, Algemeen			4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-12	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking				
0									

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
349 - Borstwering		2039 - Borstwering, Algemeen		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	wwolff	G-072 - Krassen	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegen	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
349 - Borstwering	2039 - Borstwering, Algemeen		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
349 - Borstwering	2039 - Borstwering, Algemeen		4 - Steen		Natuurstenen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

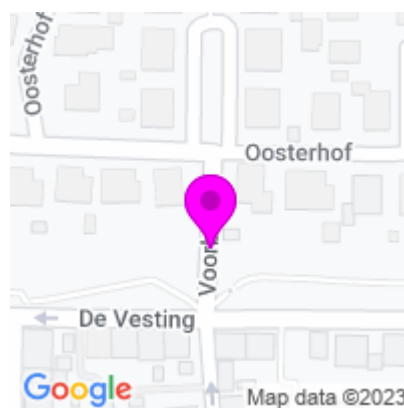

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	022
Object naam	Brug elle verkeer tussen Oosterhof en Vesting
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	7,6
Totale Lengte	12
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	7
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	9
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug elle verkeer tussen Oosterhof en Vesting





Object nr.: 022

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets s bruggetje	
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 2,00	€ 80,00		Vervangen kitvoegen, 2x 0,5m1.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 24,00	€ 1.440,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 24,00	€ 3.120,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 45,00	€ 4.050,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2051-01-01	2051-01-01						
								Vervangen beschoeiingsconstructie	€ 190,00	[m] Meter 11,40	€ 2.166,00	eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 24,00	€ 7.800,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2101-01-01	2101-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 91,20	€ 228.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		



Totaal object € 249.356,00

Objectnaam: Brug elle verkeer tussen Oosterhof en Vesting

Object nr.: 022

Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
157 - Kerende constructie			1068 - Beschoeing			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
157 - Kerende constructie			1619 - Wand			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
157 - Kerende constructie			1619 - Wand			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging			1404 - Oplegging, Algemeen			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant			1478 - Schampstrook			3 - Beton		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		

2023-12-11	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1023 - Afdichting		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evenen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	5 - Slechte
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		2206 - Bekleding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evenen	G-024 - Verpoederen	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			

							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	eveen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Metselwerk	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuursteen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1478 - Schampstrook		3 - Beton			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
193 - Schampkant	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegafdichting	5 - Slechte	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	5 - Slechte
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2206 - Bekleding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

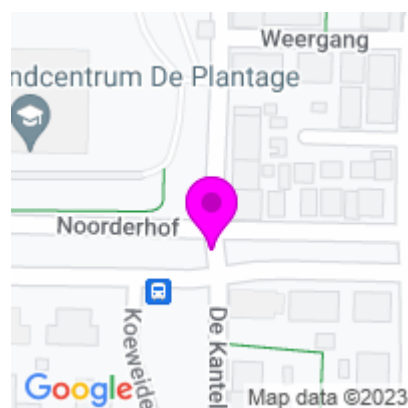

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	023
Object naam	Brugduiker alle verkeer De Vesting tussen Noorderhof en Ben
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	12,3
Totale Lengte	6,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,9
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	2,1
Doorvaarthoogte	0,7
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.77
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Goede conditie

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd materieel

Toelichting opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie boomveiligheidscontrole

Object conditie

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brugduiker alle verkeer De Vesting tussen Noorderhof en Ben





Object nr.: 023



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40.00	[m] Meter 12,00	€ 480,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 60,00	€ 5.400,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2099-01-01	2099-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 75,50	€ 188.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 197.330,00

Objectnaam: Brugduiker alle verkeer De Vesting tussen Noorderhof en Ben

Object nr.: 023

Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek	3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			2073 - Beschermlaag	6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie			1619 - Wand	4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie			1023 - Afdichting	6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd	3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt			2073 - Beschermlaag	6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)			1184 - Elementenverharding	3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)			1044 - Asfaltconstructie	7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1184 - Elementenverharding	3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	wwolff	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Deel van bestrating is nog niet aangebracht.				
								
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
238 - Wegmarkering			1623 - Wegmarkering, Algemeen	95 - Thermoplast			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen	8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
349 - Borstwering			2039 - Borstwering, Algemeen	4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

						
Element	Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
349 - Borstwering	2039 - Borstwering, Algemeen	4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoeg	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asphalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
238 - Wegmarkering	1623 - Wegmarkering, Algemeen		95 - Thermoplast			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
349 - Borstwering	2039 - Borstwering, Algemeen		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
349 - Borstwering	2039 - Borstwering, Algemeen		4 - Steen		Natuurstenen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

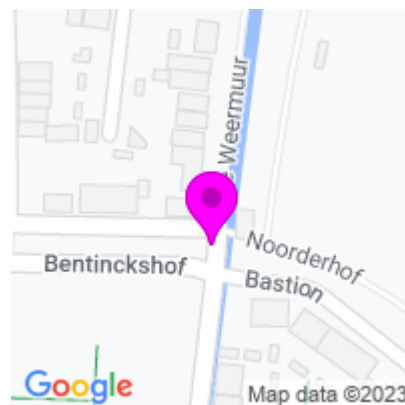

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	024
Object naam	Brugduiker alle verkeer De Weermuur tussen Noorderhof en Be
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Duiker
Kunstwerken Objecttype	Duiker
Functie	
Totale Breedte	10
Totale Lengte	7
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brugduiker alle verkeer De Weermuur tussen Noorderhof en Be




Object nr.: 024

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object middel	€ 750,00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 17,00	€ 680,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 92,00	€ 8.280,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2101-01-01	2101-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 70,00	€ 175.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 187.160,00

Objectnaam: Brugduiker alle verkeer De Weermuur tussen Noorderhof en Be

Object nr.: 024

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker		1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1093 - Boog		3 - Beton			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
147 - Hoofddraagconstructie		1140 - Dek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				



--	--	--	--	--	--	--	--

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker	1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1093 - Boog		3 - Beton			5 - Slechte	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1140 - Dek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van de boog	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		3 - Beton		Metselwerk	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuursteen blokken	1 - Uitstekende	2 - Goede
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegafchting	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	4 - Matige

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

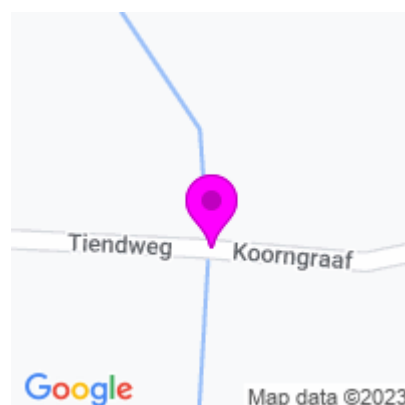

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	025
Object naam	Brug in de Koorgraaf
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5,1
Totale Lengte	14,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	14,5
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Koorngraaf





Object nr.: 025






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 74,00	€ 5.180,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 36,00	€ 4.680,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringssger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzieningen en tekeningen	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 36,00	€ 2.160,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 74,00	€ 185.000,00		
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2076-01-01	2076-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 8,00	€ 5.600,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2086-01-01	2086-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 36,00	€ 11.700,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 217.020,00

Objectnaam: Brug in de Koorngraaf

Object nr.: 025

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout			3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cpruim	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cpruim	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			5 - Slechte	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cpruim	G-117 - Randschade	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cpruim	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	

2023-12-18	cpruim	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cpruim	G-075 - Plasvorming	5 - Werking secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cpruim	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cpruim	G-126 - Gat	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cpruim	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cpruim	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			



--	--	--	--	--	--	--	--

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			3 - Redelijke	2 - Goede
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asphalt			5 - Slechte	4 - Matige
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	026
Object naam	Brug in de Spinweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5
Totale Lengte	12,3
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,4
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	11,1
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Spinweg




Object nr.: 026

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object middel	€ 750,00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 55,00	€ 7.150,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzelingen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 32,00	€ 4.160,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 55,00	€ 3.850,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 32,00	€ 1.920,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 55,50	€ 138.750,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 32,00	€ 10.400,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 169.330,00

Objectnaam: Brug in de Spinweg

Object nr.: 026

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis		1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-18	evenen	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		4 - Matige	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-18	evenen	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsic	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-18	evenen	G-075 - Plasvorming	5 - Werking secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-18	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asphalt			4 - Matige	3 - Redelijke
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

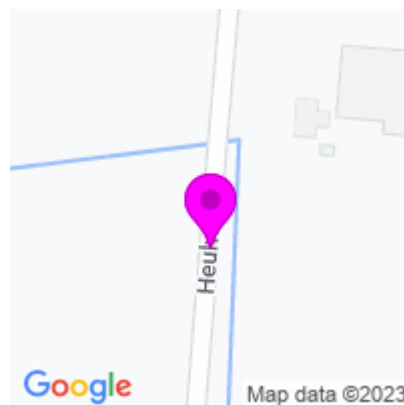

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	027
Object naam	Brug in de Heulweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5,4
Totale Lengte	9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,8
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	9
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Heulweg




Object nr.: 027


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 43,20	€ 5.616,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Beton reparatie 0,5-1 m2	€ 950,00	[m2] Vierkante meter 0,50	€ 475,00	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen	T.p.v. de leuningaansluitingen oostzijde.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 18,00	€ 2.340,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssysteem maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 18,00	€ 1.080,00		
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2034-01-01	2034-01-01	Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 43,20	€ 3.024,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01	Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 48,60	€ 121.500,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 18,00	€ 5.850,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 140.585,00

Objectnaam: Brug in de Heulweg

Object nr.: 027

Element		Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek	3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
167 - Mantelbuis		1355 - Mantelbuis, Algemeen	14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen	3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd	3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1044 - Asfaltconstructie	7 - Asfalt		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1184 - Elementenverharding	3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning	14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			

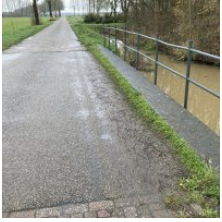

Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking	6 - Kunststof	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			5 - Slechte	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	028
Object naam	Brug in de Voetakkerweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	6,4
Totale Lengte	8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	6
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	8
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Voetakkerweg




Object nr.: 028

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 16,00	€ 2.080,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzoningen en tekeningen	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 16,00	€ 960,00		
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 48,00	€ 6.240,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 51,20	€ 128.000,00		
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2042-01-01	2042-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 48,00	€ 3.360,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 16,00	€ 5.200,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 148.540,00

Objectnaam: Brug in de Voetakkerweg

Object nr.: 028

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
167 - Mantelbuis			1355 - Mantelbuis, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
167 - Mantelbuis			1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)			1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score

414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	eveen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	2 - Goede
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	029
Object naam	Brug in de Markkade
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	4,9
Totale Lengte	7
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	5,3
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	7
Doorvaarthoogte	2
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Markkade





Object nr.: 029






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Verlengen HWA-afvoerbuizen	€ 175,00	[stk] Stuks 4,00	€ 700,00	uitgaande van PVC	
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Beton reparatie 1-10 m2	€ 750,00	[m2] Vierkante meter 1,00	€ 750,00	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen	Verspreid over het dek
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		Monitoren houten krooshek.
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 23,20	€ 3.016,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgeraad maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 37,10	€ 4.823,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 23,20	€ 1.392,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 34,30	€ 85.750,00		
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2042-01-01	2042-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 37,10	€ 2.597,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		



Totaal object € 101.728,00

Objectnaam: Brug in de Markkade

Object nr.: 029

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)			1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant			1456 - Randelement		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		

2023-12-18	evenen	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
208 - Erf		1473 - Rooster		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		5 - Slechte	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evenen	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
233 - Voegovergang		1700 - Rij-ijzer		14 - Staal		6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evenen	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evenen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score

2023-12-18	even	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1456 - Randelement		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
208 - Erf	1473 - Rooster		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			5 - Slechte	2 - Goede
233 - Voegovergang	1700 - Rij-ijzer		14 - Staal			6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	030
Object naam	Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5
Totale Lengte	12
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,80
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	10
Doorvaarthoogte	1,50
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat




Object nr.: 030



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 12,00	€ 8.400,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 250,00	€ 250,00		Verwijderen slotjes aan leuningwerk.
Verwijderen begroeiing	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verwijderen begroeiing	€ 350,00	[*] Overigen 1,00	€ 350,00	(kleine begroeiing onder/nabij object)	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 400,00	€ 400,00		Vullen openstaande aansluiting met rubberbitumen.
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 500,00	€ 500,00		Herstellen gat in leuning.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op betonnen dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/15J	Veiligheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Vervangen slijtlaag op betonnen dek	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 57,60	€ 5.184,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 24,00	€ 7.800,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01	Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 60,00	€ 150.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 175.584,00

Objectnaam: Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat

Object nr.: 030

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-13	even	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
				Functie voldoet niet			
							
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt		1423 - Paal		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt		1179 - Dwarsdrager		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		92 - Elementen		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	odobbelaar	G-047 - Oneffenheden	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0				Aansluiting met dek staat open.			
							
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair		1423 - Paal		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-13	even	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
				Hangsloten aangebracht door derden			
							

Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-13	even	G-126 - Gaten	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-13	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element			Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking	6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			5 - Slechte	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1179 - Dwarsdrager		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		92 - Elementen			2 - Goede	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			2 - Goede	3 - Redelijke
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	031
Object naam	Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Metselwerk brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	2,5
Totale Lengte	8,9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	2
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat


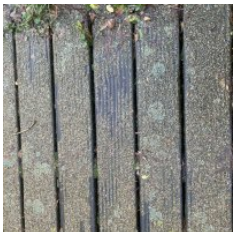

Object nr.: 031






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Nader onderzoek	€ 1.00	[*] Overigen 2.500,00	€ 2.500,00		Technische inspectie met de resistograaf en een waadpak om de restlevensduur te bepalen van de liggers in verband met witrot.
Verwijderen begroeiing	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verwijderen begroeiing	€ 350.00	[*] Overigen 1,00	€ 350,00	(kleine begroeiing onder/nabij object)	Verwijderen begroeiing. Zuidwestzijde.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Vervangen houten brug	€ 2000.00	[m2] Vierkante meter 22,25	€ 44.500,00		betreft fietsvoetgangersbruggen in hout/staal/GVK
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2038-01-01	2038-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 22,25	€ 1.668,75		verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2048-01-01	2048-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 22,25	€ 5.006,25		hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2048-01-01	2048-01-01	Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 18,00	€ 4.050,00		standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 58.775,00

Objectnaam: Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat

Object nr.: 031

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			2 - Hout		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-13	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie		1140 - Dek			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-13	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1044 - Asfaltconstructie			7 - Asfalt		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-13	evenen	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
272 - Talud		1184 - Elementenverharding			3 - Beton		1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-13	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

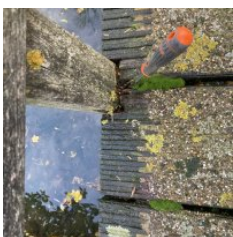														
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score						
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende						
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-13	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score						
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		2 - Hout		2 - Goede	3 - Redelijke						
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-13	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
0														
														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-13	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-13	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1140 - Dek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			2 - Goede	3 - Redelijke

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	032
Object naam	Brug nabij de S. Abrahamsestraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Houten brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	2,5
Totale Lengte	20
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Slechte conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug nabij de S. Abrahamsestraat



Object nr.: 032




Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Nader onderzoek	€ 1.00	[*] Overigen 2.500,00	€ 2.500,00		Technische inspectie met een resistograaf en een waadpak om te bepalen of de houten steunpunten hergebruikt kunnen worden.
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen houten brug	€ 2000.00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 100.000,00	betreft fietsvoetgangersbruggen in hout/staal/GVK	Mogelijk hergebruik van de houten steunpunten.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 3.750,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2044-01-01	2044-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 11.250,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2044-01-01	2044-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 40,00	€ 9.000,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 126.850,00

Objectnaam: Brug nabij de S. Abrahamsestraat

Object nr.: 032

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			2 - Hout		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	even	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1140 - Dek			2 - Hout		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	even	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1423 - Paal			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1297 - Kesp			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1482 - Schoor			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1044 - Asfaltconstructie			127 - Asfaltbeton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1184 - Elementenverharding			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1423 - Paal			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

														
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score					
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score					
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning			2 - Hout		3 - Redelijke	1 - Uitstekende					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-15	cdobbelaar	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-15	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1140 - Dek		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1297 - Kesp		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1482 - Schoor		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asphaltconstructie		127 - Asphaltbeton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

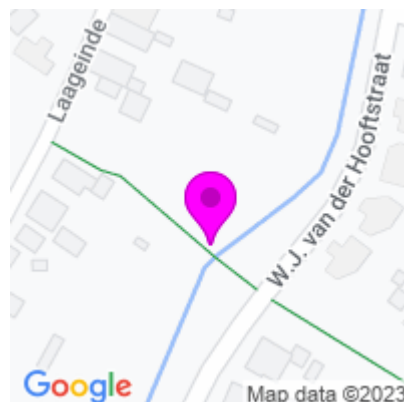

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	033
Object naam	Brug in Koeriersterlaantje
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	6,2
Totale Lengte	9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	6
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	5
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in Koeriersterlaantje




Object nr.: 033



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Verwijderen graffiti	Enmalige acties divers	1/0J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Verwijderen graffiti	€ 35,00	[m2] Vierkante meter 4,00	€ 140,00		T.p.v. de langsliggers.
Aanbrengen bitumineuze voegovergangen	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamhei d		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Aanbrengen bitumineuze voegovergang en	€ 400,00	[m] Meter 12,00	€ 4.800,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamhei d		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen voegafdichting en	€ 40,00	[m] Meter 4,00	€ 160,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op betonnen dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/15J	Functionaliteit		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen slijtlaag op betonnen dek	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 54,00	€ 4.860,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 18,00	€ 2.340,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssys teem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssys teem	
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzoningen en tekeningen	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamhei d		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 18,00	€ 1.080,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2070-01-01	2070-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 18,00	€ 5.850,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2090-01-01	2090-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 55,80	€ 139.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 161.430,00

Objectnaam: Brug in Koeriersterlaantje

Object nr.: 033

Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-13	even	G-100 - Graffiti	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
157 - Kerende constructie			1604 - Vleugelwand			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant			1023 - Afdichting			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1044 - Asfaltconstructie			127 - Asfaltbeton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	cdobbelaar	G-086 - Zetting	11 - Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1184 - Elementenverharding			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud			1184 - Elementenverharding			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	cdobbelaar	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-13	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		

Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking			6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	eveen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1604 - Vleugelwand		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoeg	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asfaltconstructie		127 - Asphaltbeton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	034
Object naam	Sterrebos
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	7,4
Totale Lengte	7,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,6
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	7
Doorvaarthoogte	0,8
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.18
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score
Laatste inspectiejaar
Komende inspectiejaar
Benodigd materieel
Toelichting opmerkingveld
Onderhoudstoestand
Boomveiligheid
Frequentie boomveiligheidscontrole
Object conditie
Constructieve risico score
Weersomstandigheden
Temperatuur
Inspectiedatum
Inspecteur

Goede conditie

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Sterrebos





Object nr.: 034





Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 37,50	€ 2.250,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40.00	[m] Meter 12,00	€ 480,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 37,50	€ 4.875,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 80,00	€ 7.200,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 37,50	€ 12.187,50		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2099-01-01	2099-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 53,50	€ 133.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 163.442,50

Objectnaam: Sterrebos

Object nr.: 034

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

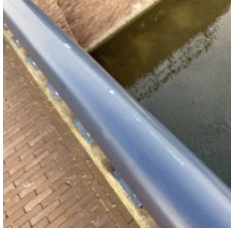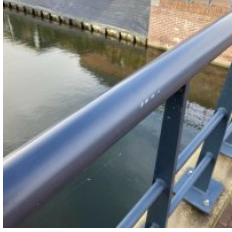								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwofff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegen	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuurstenen blokken.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	035
Object naam	Rompelenbos
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	6,8
Totale Lengte	7,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	6,8
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	7,1
Doorvaarthoogte	1,4
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	1,2
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.2
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Rompelenbos


Object nr.: 035

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40.00	[m] Meter 15,00	€ 600,00		Betreft kitvoegen.
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 35,00	€ 2.100,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 35,00	€ 4.550,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 80,00	€ 7.200,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 35,00	€ 11.375,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2100-01-01	2100-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 48,00	€ 120.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 148.525,00

Objectnaam: Rompelenbos

Object nr.: 035

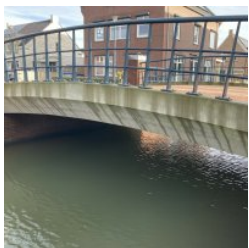Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1158 - Dilatievoeg		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14		G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
224 - Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
224 - Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	036
Object naam	Koeweide
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	6,5
Totale Lengte	7,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	6,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	7,1
Doorvaarthoogte	1,4
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	1,32
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.32
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Koeweide


Object nr.: 036

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40.00	[m] Meter 15,00	€ 600,00		Betreft kitvoegen.
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 35,00	€ 2.100,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 35,00	€ 4.550,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 80,00	€ 7.200,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 35,00	€ 11.375,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2100-01-01	2100-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 46,00	€ 115.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 143.525,00

Objectnaam: Koeweide

Object nr.: 036

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1158 - Dilatievoeg		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14		G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen		Gedurende inspectie van 12-2023 nog in aanbouw.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen		Gedurende inspectie van 12-2023 nog in aanbouw.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

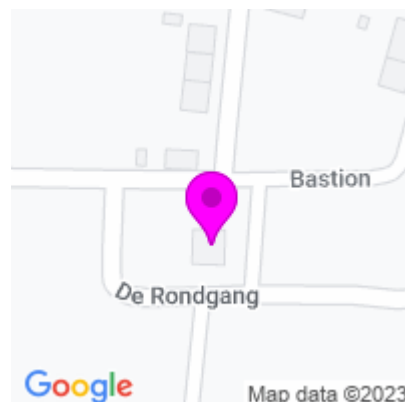

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	037
Object naam	Citadel
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	12,5
Totale Lengte	11,9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	11,9
Doorvaartbreedte	7,6
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Citadel

Object nr.: 037






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 700,00	€ 700,00		Verhelpen uitspoeling/verzakking straatwerk. Betreft het vervangen van het afdichtingsprofiel (ca. 1,5m1), aanvullen van de grond, aanbrengen van 14 klinkers en herstraten.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object middel	€ 750,00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 25,00	€ 1.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhouding inspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 9,00	€ 360,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2041-01-01	2041-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 25,00	€ 3.250,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgeroed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 55,00	€ 4.950,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2051-01-01	2051-01-01						
								Vervangen beschoeiingsconstructie	€ 190,00	[m] Meter 19,00	€ 3.610,00	eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 25,00	€ 8.125,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2101-01-01	2101-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 147,00	€ 367.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhouding inspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 393.195,00

Objectnaam: Citadel

Object nr.: 037

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1068 - Beschoeiing		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-08	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
193 - Schampkant		1024 - Afdichtingsprofiel		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen			2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evenen	G-020 - Uitspoeling	1 - Werking primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evenen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
272 - Talud		2206 - Bekleding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evene	G-024 - Verpoederen	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evene	G-072 - Krassen	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoef- elheid	Opmerking	Conditie- score	Verzorgings- score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuursteen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		19 - Rubber		Kitvoegafdeling	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Metselwerk	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
193 - Schampkant	1024 - Afdichtingsprofiel		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			2 - Goede	3 - Redelijke
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2206 - Bekleding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	038
Object naam	Sterrebos
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd materieel

Toelichting opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie boomveiligheidscontrole

Object conditie

geen beoordeling

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Sterrebos

Object nr.: 038

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
		/J			0 J								

Totaal object € 0,00

Objectnaam: Sterrebos

Object nr.: 038

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
---------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------	----------------------

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geïnspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

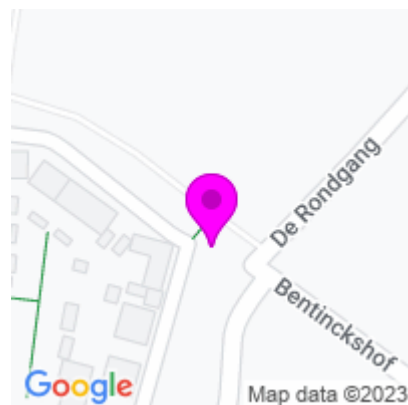

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	039
Object naam	Bastion
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	6,5
Totale Lengte	12,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	5,9
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	9,9
Doorvaarthoogte	1,2
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Bastion




Object nr.: 039

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 350,00	€ 350,00		Herstraten bestrating, circa 6 m2.
Herstel divers	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object middel	€ 750.00	[stk] Stuks 1,00	€ 750,00	kleine verkeersbrug	
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 25,00	€ 1.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225.00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		Monitoren scheurvorming.
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40.00	[m] Meter 1,00	€ 40,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2041-01-01	2041-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 25,00	€ 3.250,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgeried maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 22,00	€ 1.980,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 25,00	€ 8.125,00		
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen diverse onderdelen	1/60J	Functionaliteit		0 J	2081-01-01	2081-01-01						
								Vervangen beschoeiingsconstructie	€ 190.00	[m] Meter 11,00	€ 2.090,00	eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2101-01-01	2101-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 79,00	€ 197.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225.00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 218.035,00

Objectnaam: Bastion

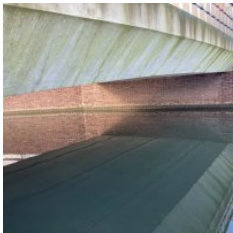Object nr.: 039

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1068 - Beschoeiing			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1023 - Afdichting			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding			4 - Steen		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen			8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking			6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-024 - Verpoederen	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
193 - Schampkant	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegafdichting	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	040
Object naam	Buitenbos
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	8
Totale Lengte	8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,8
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	3,7
Doorvaarthoogte	0,7
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.07
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Goede conditie

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd materieel

Toelichting opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie boomveiligheidscontrole

Object conditie

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Buitenbos

Object nr.: 040


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren staaloppervlak	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conserveren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 2.250,00	voorbehandelen , conserveringsge reed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	Betreft hekken.
Vervangen voegafichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Vervangen voegafichting en	€ 40,00	[m] Meter 12,00	€ 480,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 3.750,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsge reed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	Hekken
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 155,00	€ 13.950,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2099-01-01	2099-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 64,00	€ 160.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 183.130,00


Objectnaam: Buitenbos

Object nr.: 040

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	wwolf	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	wwolf	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair		1246 - Hek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolf	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

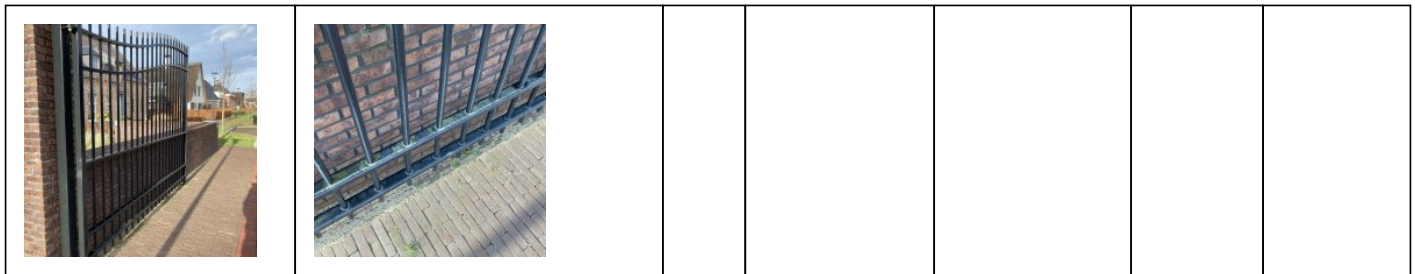

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
349 - Borstwering		2039 - Borstwering, Algemeen			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

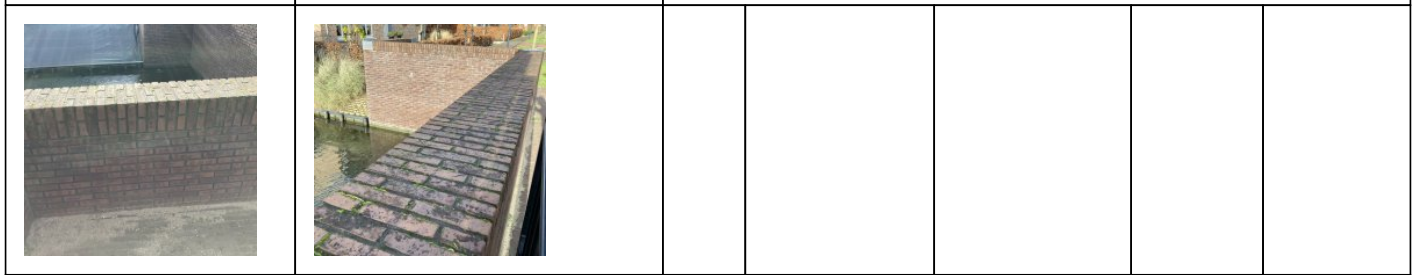

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
349 - Borstwering		2039 - Borstwering, Algemeen			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoeg	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1246 - Hek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
349 - Borstwering	2039 - Borstwering, Algemeen		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
349 - Borstwering	2039 - Borstwering, Algemeen		4 - Steen		Natuurstenen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

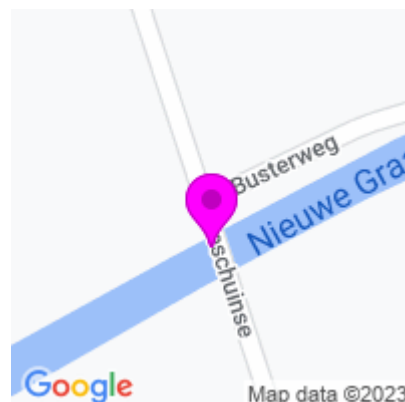

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	041
Object naam	Brug in de Beschuinse
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5,20
Totale Lengte	14,30
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,80
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	12
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Beschuinse





Object nr.: 041


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	€ 45,00	[m] Meter 9,60	€ 432,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 28,60	€ 1.716,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 68,64	€ 8.923,20		verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 28,60	€ 3.718,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssysteem maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2042-01-01	2042-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 68,64	€ 4.804,80		verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 28,60	€ 9.295,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2090-01-01	2090-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 75,00	€ 187.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 219.089,00

Objectnaam: Brug in de Beschuinse

Object nr.: 041

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evenen	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evenen	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	5 - Algemeen >= 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asphalt			3 - Redelijke	2 - Goede
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

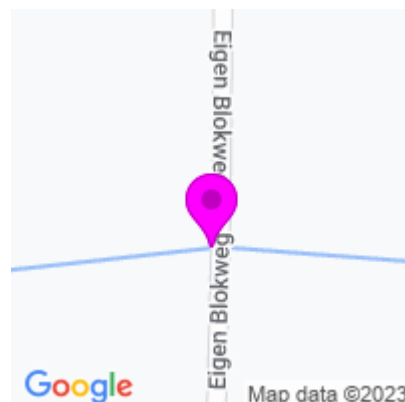

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	042
Object naam	Brug in de Eigenblokweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5,5
Totale Lengte	9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	9
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brug in de Eigenblokweg




Object nr.: 042





Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	€ 45,00	[m] Meter 9,00	€ 405,00		
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Defect onderdeel	€ 0,00	[stk] Stuks 2,00	€ 0,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 18,00	€ 2.340,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssgeraad maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 40,50	€ 5.265,00		verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 18,00	€ 1.080,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 49,50	€ 123.750,00		
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 40,50	€ 2.835,00		verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 18,00	€ 5.850,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 144.225,00

Objectnaam: Brug in de Eigenblokweg

Object nr.: 042

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)			1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis			1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)			1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		4 - Matige	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-020 - Uitspoeling	1 - Werking primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			3 - Redelijke	2 - Goede
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			4 - Matige	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

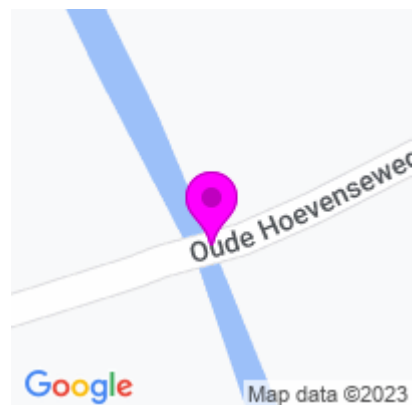

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	043
Object naam	Oude Hoevenseweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	6,5
Totale Lengte	11,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	6,1
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	5,1
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Oude Hoevenseweg

Object nr.: 043




Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Nader onderzoek	€ 1,00	[*] Overigen 3.500,00	€ 3.500,00		Nader onderzoek om de oorzaak van de betonschades te achterhalen en de exacte hoeveelheid. Gebruik maken van een boot en Carbonatie chloride metingen.
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 2,00	€ 80,00		
Verwijderen graffiti	Enmalige acties divers	1/0J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Verwijderen graffiti	€ 35,00	[m2] Vierkante meter 1,00	€ 35,00		Op de leuning en het dek.
Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	€ 45,00	[m] Meter 4,00	€ 180,00		Westzijde.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie Klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 23,00	€ 2.990,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgeried maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 70,15	€ 9.119,50	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 23,00	€ 1.380,00		
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 70,15	€ 4.910,50	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 75,00	€ 187.500,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2090-01-01	2090-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 23,00	€ 7.475,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						






								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------------------	----------	--	--


Totaal object € 217.870,00

Objectnaam: Oude Hoevenseweg

Object nr.: 043

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)		1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	evenen	G-100 - Graffity	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	evenen	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	evenen	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
167 - Mantelbuis		1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			

								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
193 - Schampkant		1023 - Afdichting		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	4 - Matige	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evenen	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evenen	G-100 - Graffity	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evenen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			4 - Matige	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van het beton.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	4 - Matige
193 - Schampkant	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoeg	5 - Slechte	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	4 - Matige
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	044
Object naam	Oude Graafsesteeg/Zeedijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5
Totale Lengte	10
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	5
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Oude Graafsesteeg/Zeedijk

Object nr.: 044





Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Nader onderzoek	€ 1,00	[*] Overigen 3.500,00	€ 3.500,00		Bepalen exacte hoeveelheid betonschade en oorzaak van de schade aan de onderzijde van het object. Gebruikmakend van een boot.
Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	€ 45,00	[m] Meter 4,00	€ 180,00		Noordzijde.
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 400,00	€ 400,00		Herstellen ophanging mantelbuis.
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 4,00	€ 160,00		Aanbrengen kitvoegen in de schampkanten.
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Beton reparatie < 0,5 m2	€ 1250,00	[m2] Vierkante meter 0,50	€ 625,00		diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 20,00	€ 1.200,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 20,00	€ 2.600,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssgeried maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 45,00	€ 5.850,00		verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2042-01-01	2042-01-01	Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 45,00	€ 3.150,00		verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01	Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 125.000,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2090-01-01	2090-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 20,00	€ 6.500,00		





Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie Klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		



Totaal object € 149.865,00

Objectnaam: Oude Graafsesteeg/Zeedijk

Object nr.: 044

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)			1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal		4 - Matige	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	even	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
				Ophanging defect				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	even	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1023 - Afdichting		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1611 - Voegovergang, Algemeen		114 - Bitumen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		7 - Asfalt			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	eveen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal			4 - Matige	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoeg	5 - Slechte	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1611 - Voegovergang, Algemeen		114 - Bitumen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		7 - Asfalt		Betreft de slijtlaag van de schampkant.	3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

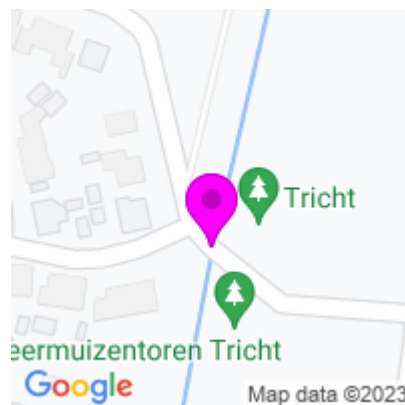

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	045
Object naam	Duiker Hoogeinde
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	11,7
Totale Lengte	8,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	5,7
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	6,2
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Duiker Hoogeinde

Object nr.: 045


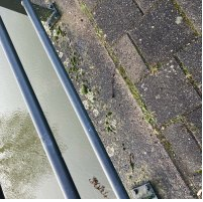


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/leenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 150,00	€ 150,00		Rechtleggen 1 halve tegel, noord-oostzijde.
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 6,00	€ 4.200,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	Vleugelwanden, witrot.
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen voegafdichting en	€ 40,00	[m] Meter 2,00	€ 80,00		2x 1meter aanbrengen in schampkanten.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/ fiets bruggetje	
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 47,00	€ 6.110,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	Inclusief aanbrengen waterdicht membraan (lekkage tussen dek en doorlaatkoker, zuidzijde).
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 23,00	€ 1.380,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		Monitoren verzakte landhoofd oost.
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 47,00	€ 3.290,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 23,00	€ 2.990,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 23,00	€ 7.475,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2070-01-01	2070-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 96,00	€ 240.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		Monitoren verzakte landhoofd oost.




Totaal object € 268.375,00

Objectnaam: Duiker Hoogeinde

Object nr.: 045

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker		1161 - Doorlaatkoker, Algemeen			3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-198 - Aansluiting, defect	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0					Lekkage tussen dek en doorlaatkoker.			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand			2 - Hout		4 - Matige	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								

														
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score					
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	3 - Redelijke					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score					
193 - Schampkant			1478 - Schampstrook			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende					
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score					
193 - Schampkant			1023 - Afdichting			6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evenen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
0				Kitvoeg										
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score					
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)			1044 - Asfaltconstructie			127 - Asfaltbeton		5 - Slechte	1 - Uitstekende					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evenen	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score					
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1184 - Elementenverharding			3 - Beton		2 - Goede	1 - Uitstekende					
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evenen	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														

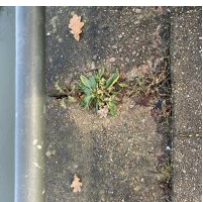Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen			8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning			14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	even	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	even	G-072 - Krassen	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker	1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			4 - Matige	2 - Goede
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
193 - Schampkant	1478 - Schampstrook		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1023 - Afdichting		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1044 - Asfaltconstructie		127 - Asfaltbeton			5 - Slechte	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

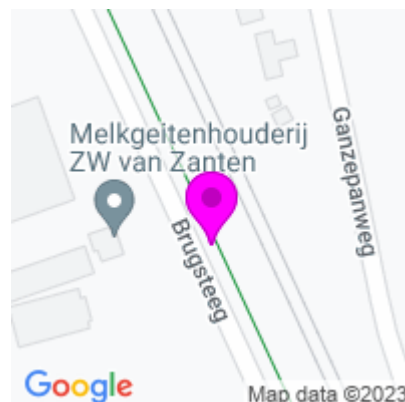

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	046
Object naam	Stalen brug Brugsteeg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	2,1
Totale Lengte	8,7
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	3,2
Doorvaarthoogte	1,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Stalen brug Brugsteeg





Object nr.: 046





Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 400,00	€ 400,00		Herstellen aansluiting oostzijde.
Verwijderen begroeiing	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verwijderen begroeiing	€ 350.00	[*] Overigen 1,00	€ 350,00	(kleine begroeiing onder/nabij object)	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 17,40	€ 1.305,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		Monitoren verzakte landhoofd oost.
Conserveren stalen hdc	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Conserveren stalen hdc	€ 105.00	[m2] Vierkante meter 28,10	€ 2.950,50		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 18,30	€ 4.117,50	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 17,40	€ 3.915,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen conservering stalen hdc	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01	Vervangen conservering stalen hdc	€ 180.00	[m2] Vierkante meter 28,10	€ 5.058,00	Onafhankelijk van vervangen brug.	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2067-01-01	2067-01-01	Vervangen stalen brug	€ 2750.00	[m2] Vierkante meter 18,30	€ 50.325,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 71.121,00

Objectnaam: Stalen brug Brugsteeg

Object nr.: 046

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie			1022 - Achterplaat		2 - Hout		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evene	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Grondplank is te hoog, struikelgevaar				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1184 - Elementenverharding		4 - Steen		5 - Slechte	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evene	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud			1184 - Elementenverharding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
				Boomgroei				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				



--	--	--	--	--	--	--	--

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeveelheid	Opmerking	Conditie-score	Verzorgings-score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van de hoofddraagconstructie	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1022 - Achterplaat		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			5 - Slechte	3 - Redelijke
272 - Talud	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	047
Object naam	Stalen brug Brugsteeg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	2,1
Totale Lengte	8,7
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	2007
Doorrijbreedte	2
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	3,2
Doorvaarthoogte	1,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Stalen brug Brugsteeg


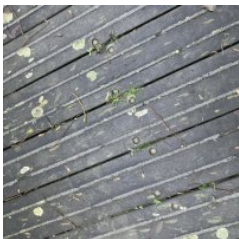


Object nr.: 047

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Verwijderen begroeiing	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Verwijderen begroeiing	€ 350,00	[*] Overigen 1,00	€ 350,00	(kleine begroeiing onder/habij object)	Beide zijde boomgroei verwijderen.
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 1.000,00	€ 1.000,00		Herstellen talud beide zijde.
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 17,40	€ 1.305,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhouding inspectie kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		
Conserveren stalen hdc	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Conserveren stalen hdc	€ 105,00	[m2] Vierkante meter 28,10	€ 2.950,50		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 17,40	€ 3.915,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 17,40	€ 3.915,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen conservering stalen hdc	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01	Vervangen conservering stalen hdc	€ 180,00	[m2] Vierkante meter 28,10	€ 5.058,00	Onafhankelijk van vervangen brug.	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2067-01-01	2067-01-01	Vervangen stalen brug	€ 2750,00	[m2] Vierkante meter 18,30	€ 50.325,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhouding inspectie kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 71.618,50

Objectnaam: Stalen brug Brugsteeg

Object nr.: 047

Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1179 - Dwarsdrager			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			2073 - Bescherm laag			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen			4 - Steen		3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	even	G-074 - Onkruid groei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eind stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	even	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eind stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		4 - Steen			3 - Redelijke	2 - Goede
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

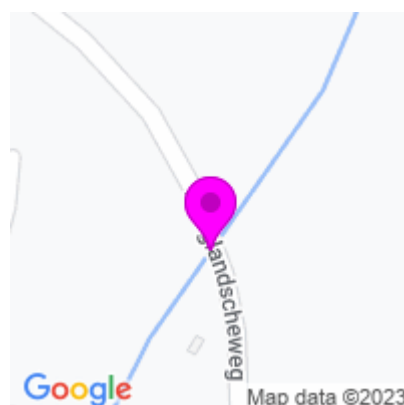

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	050
Object naam	Hooglandsche weg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	17,5
Totale Lengte	7,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	7,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	4,3
Doorvaarthoogte	1,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Hooglandsche weg

Object nr.: 050

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 150,00	€ 150,00		Betreft aanbrengen op 4 locaties a 0,5m1. totaal 2m1.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 40,00	€ 2.400,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzoningen en tekeningen	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 56,50	€ 3.955,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 40,00	€ 5.200,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssys teem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssys teem	
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2039-01-01	2039-01-01						
								Vervangen voegafdichting en	€ 40,00	[m] Meter 15,50	€ 620,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 100,00	€ 9.000,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 56,50	€ 7.345,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 40,00	€ 13.000,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2100-01-01	2100-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 131,50	€ 328.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		


Totaal object € 373.120,00

Objectnaam: Hooglandsche weg

Object nr.: 050


Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie		1212 - Geleiderail			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			3 - Beton		3 - Redelijke	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-075 - Plasmvorming	5 - Werking secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand			14 - Staal		4 - Matige	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
Element								Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
157 - Kerende constructie								1619 - Wand		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element								Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
157 - Kerende constructie								1093 - Boog		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element								Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
157 - Kerende constructie								1023 - Afdichting		6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evene	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Element								Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
157 - Kerende constructie								1619 - Wand		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Element								Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
193 - Schampkant								1478 - Schampstrook		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element								Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)								1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	2 - Goede	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										
														
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score							
2023-12-12	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende							
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking										

							
--	--	--	--	--	--	--	--

Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen	8 - Grond	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgings score			
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning	14 - Staal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende			
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	eveen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur	Restlevensduur	Opmerking					

							
---	--	--	--	--	--	--	--

Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking	6 - Kunststof	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie	1212 - Geleiderail		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			3 - Redelijke	4 - Matige
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		14 - Staal			4 - Matige	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		3 - Beton		Metselwerk	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1093 - Boog		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoeg	2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuursteen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1478 - Schampstrook		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	2 - Goede
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

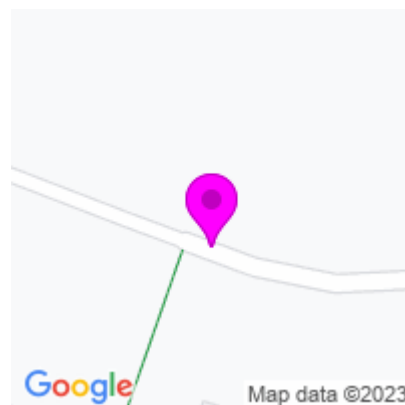

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	051
Object naam	Hooglandsche weg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Duikers
Kunstwerken Objecttype	Duiker
Functie	
Totale Breedte	2,65
Totale Lengte	27
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	2020
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	2,05
Doorvaarthoogte	0,30
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Hooglandsche weg


Object nr.: 051

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2100-01-01	2100-01-01						
								Vervangen betonnen duiker, rechthoekig	€ 2000,00	[m] Meter 27,60	€ 55.200,00	rechthoekig profiel breedte 1,8 m	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 55.900,00

Objectnaam: Hooglandsche weg

Object nr.: 051

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
126 - Doorlaatkoker		1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
126 - Doorlaatkoker		1496 - Sloof		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
126 - Doorlaatkoker		1296 - Keermuur		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker	1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
126 - Doorlaatkoker	1496 - Sloof		3 - Beton		Koppelbalk	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
126 - Doorlaatkoker	1296 - Keermuur		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

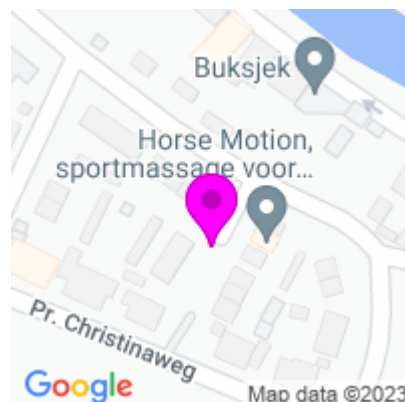

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	052
Object naam	Prinses Margrietstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Kademuur
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	0,3
Totale Lengte	20
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Prinses Margrietstraat

Object nr.: 052

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstellen metselwerk	€ 190,00	[m2] Vierkante meter 6,00	€ 1.140,00		Herstellen rollaag.
Conservieren staaloppervlak	Conservieren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Conservieren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 2,00	€ 180,00	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Betreft stalen ankers.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 20,00	€ 1.800,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen conservering staaloppervlak	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Conservieren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 2,00	€ 180,00	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Conservieren stalen ankers.
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 20,00	€ 7.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 11.000,00

Objectnaam: Prinses Margrietstraat

Object nr.: 052

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur			4 - Steen		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-106 - Scheefstand	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1580 - Verankering, Algemeen			14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		2073 - Beschermlaag			6 - Kunststof		6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			



Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
272 - Talud	1552 - Trap	3 - Beton	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning	14 - Staal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1580 - Verankering, Algemeen		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreeft de conservering van het anker.	6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	053
Object naam	Fort Asperen
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Terrein
Kunstwerken Objecttype	Steiger
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	0,5
Totale Lengte	18
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Fort Asperen

Object nr.: 053

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Nader onderzoek	€ 1.00	[*] Overigen 2.500,00	€ 2.500,00		Technische inspectie met de resistograaf om de restlevensduur van de liggers te bepalen.
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen houten dekplank	€ 225,00	[stk] Stuks 4,00	€ 900,00	hardhouten dekplank zonder slijtlaag	Verspreid over het object.
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 9,00	€ 9.900,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 14.000,00

Objectnaam: Fort Asperen

Object nr.: 053

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
106 - Afmeervoorziening		1301 - Kettingoog		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-18	eveen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout		1 - Uitstekende	5 - Slechte
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-18	eveen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie		1423 - Paal		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-18	eveen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
106 - Afmeervoorziening	1301 - Kettingoog		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	5 - Slechte
147 - Hoofddraagconstructie	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

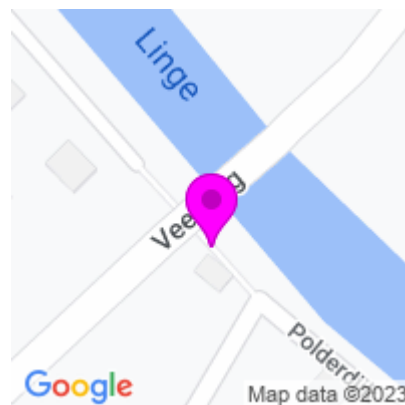

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	054
Object naam	Polderdijk t.h.v. nr. 32
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Terrein
Kunstwerken Objecttype	Steiger
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	3,1
Totale Lengte	5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Polderdijk t.h.v. nr. 32




Object nr.: 054

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Aanbrengen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Aanbrengen slijtlaag op houten dek	€ 50,00	[m2] Vierkante meter 15,50	€ 775,00	oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 4,30	€ 258,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2032-01-01	2032-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 15,50	€ 3.487,50	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 4,30	€ 559,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssgeraad maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2042-01-01	2042-01-01	Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 15,50	€ 17.050,00		
								Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 3.000,00	€ 3.000,00		Vervangen trap.
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2052-01-01	2052-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 15,20	€ 1.140,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2082-01-01	2082-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 4,30	€ 1.397,50		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 30.367,00

Objectnaam: Polderdijk t.h.v. nr. 32

Object nr.: 054

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger		1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger		1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger		1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
208 - Erf		1148 - Deur		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
390 - Trapconstructie		1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
				Onderdeel ontbreekt				
								
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
208 - Erf	1148 - Deur		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
390 - Trapconstructie	1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		Ontbreekt.	5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	055
Object naam	Voorstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Terrein
Kunstwerken Objecttype	Trap
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	8
Totale Lengte	5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Voorstraat




Object nr.: 055

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen beschoeiingsconstructie	€ 190,00	[m] Meter 45,00	€ 8.550,00	eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep	
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 6,00	€ 4.200,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gordingen en verankering	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 13.100,00

Objectnaam: Voorstraat

Object nr.: 055

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-13	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-13	evenen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1717 - Afvalbak		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1423 - Paal		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-13	evenen	G-106 - Scheefstand	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			2 - Goede	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1717 - Afvalbak		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	056
Object naam	Havendijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd materieel

Toelichting opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie boomveiligheidscontrole

Object conditie

geen beoordeling

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Havendijk

Object nr.: 056

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
		/J			0 J								

Totaal object € 0,00

Objectnaam: Havendijk

Object nr.: 056

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
---------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------	----------------------

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

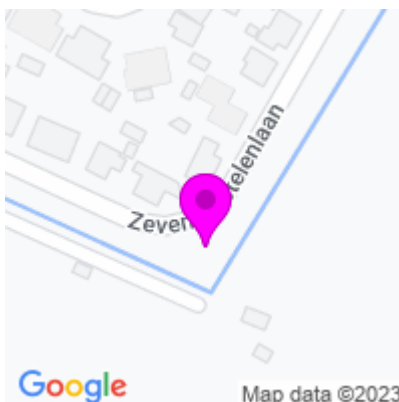

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	057
Object naam	Vissteiger Zeven Kastelenlaan
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Recreatieve gebieden
Kunstwerken Objecttype	Steiger
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	6
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Vissteiger Zeven Kastelenlaan




Object nr.: 057


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Defect onderdeel	€ 0,00	[stk] Stuks 2,00	€ 0,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 6,00	€ 1.350,00		standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 6,00	€ 4.200,00		lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gordingen en verankering
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 6.250,00


Objectnaam: Vissteiger Zeven Kastelenlaan

Object nr.: 057


Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorgingsscore
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)		1473 - Rooster		14 - Staal			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebre­k	Soort gebre­k	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorgingsscore
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorgingsscore
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebre­k	Soort gebre­k	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebre­k	Soort gebre­k	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorgingsscore
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebre­k	Soort gebre­k	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-15	cdobbelaar	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair		1717 - Afvalbak		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	evenen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				


								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								

								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair		2036 - Bank		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-13	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1473 - Rooster		14 - Staal			1 - Uitstekende	2 - Goede
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1717 - Afvalbak		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreeft de conservering van de afvalbak.	3 - Redelijke	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2036 - Bank		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		BaBetreeft de conservering van de bank.	3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	058
Object naam	Oosteneind
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Terreinen
Kunstwerken Objecttype	Steiger
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	1,20
Totale Lengte	6
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Oosteneind

Object nr.: 058

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Aanbrengen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Aanbrengen slijtlaag op houten dek	€ 50,00	[m2] Vierkante meter 7,20	€ 360,00		oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 7,20	€ 1.620,00		hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 7,20	€ 7.920,00		
								Vervangen houten trappen	€ 600,00	[m] Meter 4,00	€ 2.400,00		Betreft een traditioneel gebouwde trap uitgevoerd in tropisch hardhout.
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 7,20	€ 540,00		verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 15.540,00

Objectnaam: Oosteneind

Object nr.: 058

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1324 - Ladder		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	even	G-135 - Losliggend	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
202 - Steunpunt		1423 - Paal		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud		1552 - Trap		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1324 - Ladder		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van de ladder.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	060
Object naam	Randweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Keerwand
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	
Totale Lengte	42,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Randweg





Object nr.: 060



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 350,00	€ 350,00		Hoek schanskorf repareren. Meest noordelijke stuk. Aangereden, stenen liggen naast de korf.
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 250,00	€ 250,00		Rooster vervangen, circa 1,6meter. 2e segment, t.h.v. bord '\Vinkl'.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2055-01-01	2055-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350.00	[m2] Vierkante meter 45,00	€ 15.750,00		Betreft schanskorven.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 16.700,00

Objectnaam: Randweg

Object nr.: 060

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		4 - Steen		2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	evenen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	evenen	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	evenen	G-106 - Scheefstand	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	eveen	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0				1 schanskorf opgeschoven, zweeft deels			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoever heid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			2 - Goede	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	061
Object naam	Marktplein
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1
Totale Lengte	7,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Marktpllein




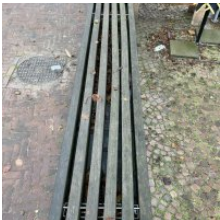
Object nr.: 061


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 12,00	€ 2.700,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	Houten balken op de keermuur.
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2096-01-01	2096-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 40,00	€ 14.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 17.400,00

Objectnaam: Marktpluin

Object nr.: 061

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1075 - Blokkenmuur		4 - Steen		1 - Uitstekende	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	evenen	G-104 - Vervuiling	2 - Afwerking	1 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		2036 - Bank		2 - Hout		2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	evenen	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	evenen	G-110 - Verwerking	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							

0									
									
Element	Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score			
319 - Terreinmeubilair	1040 - Appendage		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende			

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1075 - Blokkenmuur		4 - Steen			1 - Uitstekende	4 - Matige
319 - Terreinmeubilair	2036 - Bank		2 - Hout			2 - Goede	3 - Redelijke
319 - Terreinmeubilair	1040 - Appendage		14 - Staal		Klemmen om de houten balken te fixeren	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

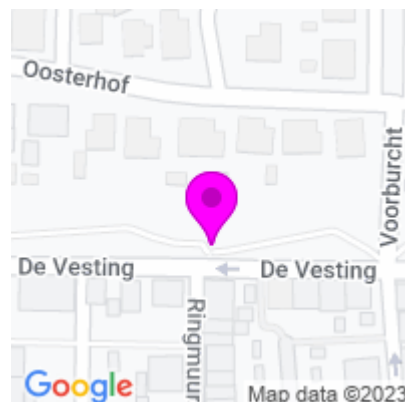

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	062
Object naam	De Vesting
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	180
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: De Vesting

Object nr.: 062



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object groot	€ 950,00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00		grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 750,00	€ 750,00		Herstel kitvoeg: - Aanbrengen 4m t.p.v. nr.46; - Aanbrengen 1,55m t.p.v. nr.60; - Aanbrengen 4m t.p.v. nr.62. Herstel metselwerk: - Vastzetten 2 stenen t.p.v. kit t.p.v. nr.40; - Vastzetten 2 stenen t.p.v. kit t.p.v. nr.54; - Vastzetten 2 stenen t.p.v. kit t.p.v. nr.70.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		Monitoren scheefstand muur tussen nr.54 en 62.
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Technische inspectie groot	€ 6000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 6.000,00		Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 20,00	€ 800,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 280,00	€ 25.200,00		al het voegwerk vervangen
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2096-01-01	2096-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 280,00	€ 98.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 132.050,00

Objectnaam: De Vesting

Object nr.: 062

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1619 - Wand		4 - Steen			2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evene	G-106 - Scheefstand	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evene	G-135 - Losliggend	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1619 - Wand		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1023 - Afdichting		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evene	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evene	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				
0									

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	eveen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Metselwerk	2 - Goede	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		14 - Staal		Natuursteen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegafdeling	5 - Slechte	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	063
Object naam	De Vesting 2
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	190
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.72
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: De Vesting 2

Object nr.: 063

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object groot	€ 950,00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00	grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 650,00	€ 650,00		Herstel kitvoeg: - Aanbrengen 4m t.p.v. nr.8; - Vervangen 1,55m t.p.v. nr.10; - Aanbreng 1,55m t.p.v. nr.24. Herstel metselwerk: - Vastzetten 2 stenen t.p.v. kit t.p.v. nr.8/10; - Vastzetten 1 steen t.p.v. kit t.p.v. nr.18.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Technische inspectie groot	€ 6000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 6.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen voegafdichting en	€ 40,00	[m] Meter 15,00	€ 600,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 300,00	€ 27.000,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2096-01-01	2096-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 295,00	€ 103.250,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 138.800,00

Objectnaam: De Vesting 2

Object nr.: 063

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-111 - Verzanding	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting			6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	wwolff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1552 - Trap			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoeg	3 - Redelijke	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	064
Object naam	Taludtrap Koppelseweg-Meidoornweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Terrein
Kunstwerken Objecttype	Trap
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	1
Totale Lengte	7,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Taludtrap Koppelseweg-Meidoornweg

Object nr.: 064



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 7,00	€ 910,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2029-01-01	2029-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 7,00	€ 420,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2055-01-01	2055-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 7,00	€ 2.275,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/0J	Functionaliteit		0 J	2070-01-01	2070-01-01						
								Hersteldivers	€ 1,00	[*] Overigen 8.225,00	€ 8.225,00		Betreeft trap. 17 treden + leuning.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 12.530,00

Objectnaam: Taludtrap Koppelseweg-Meidoornweg

Object nr.: 064

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1552 - Trap		3 - Beton		3 - Redelijke	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	eveen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	eveen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	eveen	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	eveen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score

414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	even	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element	Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore	
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			3 - Redelijke	4 - Matige
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

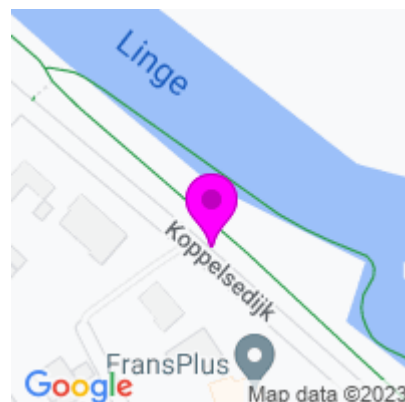

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	065
Object naam	Taludtrap Koppelseweg-voetpad
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1
Totale Lengte	6,4
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Taludtrap Koppelseweg-voetpad

Object nr.: 065



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 6,50	€ 845,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsge reed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Instandhoudingsinspe ctie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2029-01-01	2029-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 6,50	€ 390,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2055-01-01	2055-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 6,50	€ 2.112,50		
Vervangen object	Vervangen object	1/0J	Functionaliteit		0 J	2070-01-01	2070-01-01						
								Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 6.650,00	€ 6.650,00		Betreftr trap. 13 treden + leuning.
Instandhoudingsinspe ctie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 10.697,50

Objectnaam: Taludtrap Koppelseweg-voetpad

Object nr.: 065

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1552 - Trap		3 - Beton		2 - Goede	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	evenen	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score

414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			2 - Goede	4 - Matige
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	066
Object naam	Taludtrap Lingedijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1
Totale Lengte	5,65
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Taludtrap Lingedijk

Object nr.: 066


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 5,00	€ 300,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 5,00	€ 650,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2055-01-01	2055-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 5,00	€ 1.625,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/0J	Functionaliteit		0 J	2070-01-01	2070-01-01						
								Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 5.825,00	€ 5.825,00		Betreeft trap. 12 treden + leuning.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 9.100,00

Objectnaam: Taludtrap Lingedijk

Object nr.: 066

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
272 - Talud		1552 - Trap			3 - Beton		1 - Uitstekende	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen			8 - Grond		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	evenen	G-020 - Uitspoeling	1 - Werking primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	even	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	4 - Matige
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			4 - Matige	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

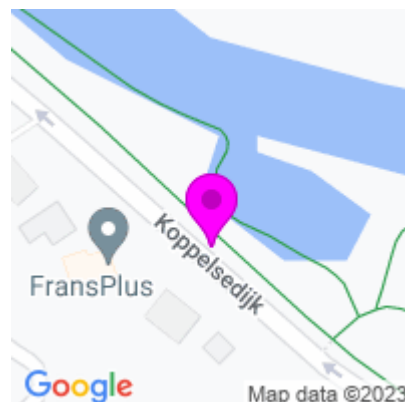

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	067
Object naam	Taludtrap Lingedijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd materieel

Toelichting opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie boomveiligheidscontrole

Object conditie

geen beoordeling

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Taludtrap Lingedijk

Object nr.: 067

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
		/J			0 J								

Totaal object € 0,00

Objectnaam: Taludtrap Lingedijk

Object nr.: 067

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
---------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------	----------------------

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	068
Object naam	Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 59
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Terrein
Kunstwerken Objecttype	Steiger
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	5
Totale Lengte	4,05
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 59




Object nr.: 068






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 12,50	€ 937,50	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 1.500,00	€ 1.500,00		Vervangen 2 leuningstijlen. Vervangen 2 liggers, t.p.v. de aanbrug. Vervangen 1 dekplank.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	Inventarisatie groot onderhoud.
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 18,00	€ 4.050,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 12,50	€ 2.812,50	hardhouten dekbeplanking voorzien van gripstrips	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2043-01-01	2043-01-01	Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 12,50	€ 13.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

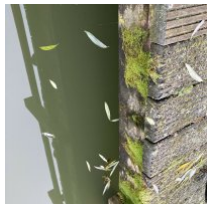Totaal object € 25.750,00

Objectnaam: Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 59

Object nr.: 068

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Lang­sligger		2 - Hout		3 - Redelijke	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-12	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrin­siek	1 - Ernstig	3 - Eind­stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eind­stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout		2 - Goede	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-12	evenen	G-160 - Oppervlakeschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eind­stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-12	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrin­siek	1 - Ernstig	3 - Eind­stadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-12	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			

								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
202 - Steunpunt		1423 - Paal		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
202 - Steunpunt		1179 - Dwarsdrager		2 - Hout		1 - Uitstekende	3 - Redelijke	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evene	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout			2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	eveen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	eveen	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	eveen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			3 - Redelijke	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			2 - Goede	4 - Matige
202 - Steunpunt	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			2 - Goede	3 - Redelijke

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	069
Object naam	Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 54
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	5
Totale Lengte	4,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 54





Object nr.: 069






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 18,00	€ 19.800,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 12,50	€ 937,50		verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2044-01-01	2044-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 12,50	€ 2.812,50		hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2044-01-01	2044-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 18,00	€ 4.050,00		standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 30.300,00

Objectnaam: Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 54

Object nr.: 069

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Lang­sligger		2 - Hout			2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalin­trinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		2 - Hout			4 - Matige	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalin­trinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
202 - Steunpunt		1423 - Paal		2 - Hout		1 - Uitstekende	2 - Goede	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
202 - Steunpunt		1179 - Dwarsdrager		2 - Hout		1 - Uitstekende	2 - Goede	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	3 - Redelijke	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			2 - Goede	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			4 - Matige	3 - Redelijke
202 - Steunpunt	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
202 - Steunpunt	1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	070
Object naam	Visplateau Steenvliet t.h.v. huisnr. 68
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	7,9
Totale Lengte	4,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Visplateau Steenvliet t.h.v. huisnr. 68






Object nr.: 070

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100.00	[m2] Vierkante meter 35,00	€ 38.500,00		Damwand met betonplaten.
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2037-01-01	2037-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2067-01-01	2067-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700.00	[m] Meter 18,00	€ 12.600,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2067-01-01	2067-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 18,00	€ 4.050,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		




Totaal object € 57.850,00

Objectnaam: Vis­plateau Steenvliet t.h.v. huisnr. 68

Object nr.: 070

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand			2 - Hout		3 - Redelijke	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-11	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-11	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
157 - Kerende constructie		1496 - Sloof			2 - Hout		6 - Zeer slechte	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-11	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-11	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	

2023-12-11	evenen	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton		5 - Slechte	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evenen	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout		4 - Matige	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			

									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evenen	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			3 - Redelijke	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1496 - Sloof		2 - Hout			6 - Zeer slechte	3 - Redelijke
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			5 - Slechte	2 - Goede
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			4 - Matige	3 - Redelijke

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

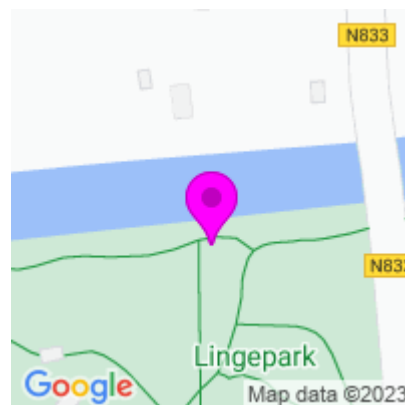

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	071
Object naam	Lingepark Geldermalsen
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Terrein
Kunstwerken Objecttype	Kademuur
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	3,9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Lینگepark Geldermalsen



Object nr.: 071

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		
Conserveren staaloppervlak	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Conserveren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 18,00	€ 1.620,00	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2037-01-01	2037-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 18,00	€ 2.700,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 5.120,00

Objectnaam: Lingepark Geldermalsen

Object nr.: 071

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1508 - Steunpunt, Algemeen			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1508 - Steunpunt, Algemeen			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		2073 - Beschermlaag			6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	evenen	G-072 - Krassen	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt	1508 - Steunpunt, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1508 - Steunpunt, Algemeen		3 - Beton		Vulling van het steunpunt.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	072
Object naam	Lingepark Geldermalsen
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Keerwand
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	
Totale Lengte	214
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	2021
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Lingspark Geldermalsen


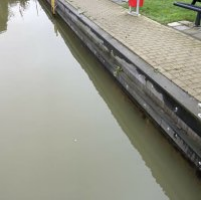
Object nr.: 072


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object groot	€ 950.00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00		grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie groot kunstwerk	€ 225.00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen
Vervangen houten damwand	Vervangen object	1/340J	Functionaliteit		0 J	2051-01-01	2051-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700.00	[m] Meter 214,00	€ 149.800,00		lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie groot kunstwerk	€ 225.00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 153.200,00

Objectnaam: Lingepark Geldermalsen

Object nr.: 072


Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1133 - Damwand		2 - Hout			2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-12	eveen	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-12	eveen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-12	eveen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-12	eveen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1324 - Ladder		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-12	eveen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
Eén dop ontbreekt.									

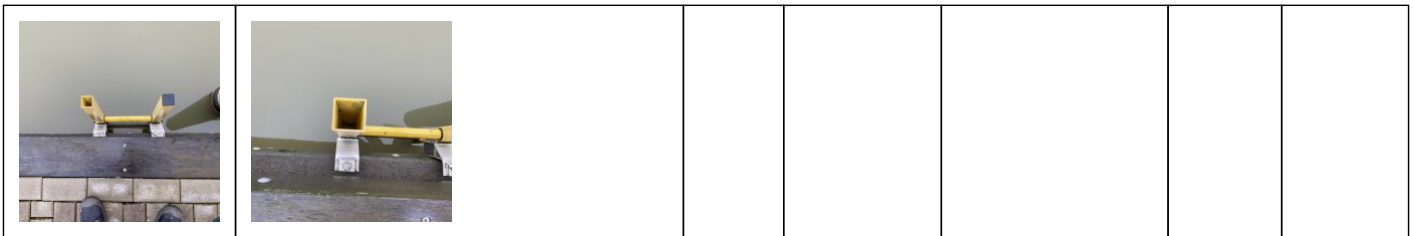

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1091 - Bolder			14 - Staal		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	eveen	G-033 - Bevestiging, ontbreekt	1 - Werking primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				



Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	eveen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

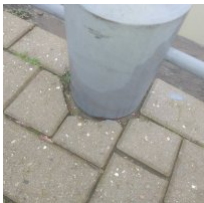

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		2073 - Beschermlaag			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			2 - Goede	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1324 - Ladder		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1091 - Bolder		14 - Staal		Haalringen, kikers en bolders.	2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Beschermlaag bolders.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	073
Object naam	Tielerweg/ Lingedijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	3,65
Totale Lengte	0,90
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Tielersweg/ Lingedijk

Object nr.: 073

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2081-01-01	2081-01-01						
								Vervangen kunststof steiger	€ 1000,00	[m2] Vierkante meter 4,00	€ 4.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 6.700,00

Objectnaam: Tielerweg/ Lingedijk

Object nr.: 073

Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorging score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen	6 - Kunststof	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorging score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1423 - Paal	2 - Hout	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek	6 - Kunststof	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger	18 - Metaal; overig	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		18 - Metaal; overig			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	074
Object naam	Veerdam
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd materieel

Toelichting opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie boomveiligheidscontrole

Object conditie

geen beoordeling

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Veerdam

Object nr.: 074

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
		/J			0 J								

Totaal object € 0,00

Objectnaam: Veerdam

Object nr.: 074

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
---------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------	----------------------

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	075
Object naam	Visplateau Verlengde Bredestraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel, steiger
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Recreatieve gebieden
Kunstwerken Objecttype	Steiger
Functie	
Totale Breedte	8,2
Totale Lengte	3,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	2011
Doorrijbreedte	nvt
Doorrijhoogte	nvt
Doorvaartbreedte	nvt
Doorvaarthoogte	nvt
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Visplateau Verlengde Bredestraat




Object nr.: 075

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum m Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 13,20	€ 2.970,00		standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 14,60	€ 10.220,00		lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Vervangen beschoeiingsconstructie	€ 190,00	[m] Meter 4,00	€ 760,00		eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 14.650,00

Objectnaam: Visplateau Verlengde Bredestraat

Object nr.: 075

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1068 - Beschoeiing		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cdobbelaar	G-126 - Gaten	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
208 - Erf		1184 - Elementenverharding		92 - Elementen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
208 - Erf		1184 - Elementenverharding		92 - Elementen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cdobbelaar	G-038 - Dwarsonvlakheid	1 - Werking primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
				Betreft begroeiing.				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								



--	--	--	--	--	--	--	--

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
208 - Erf	1184 - Elementenverharding		92 - Elementen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
208 - Erf	1184 - Elementenverharding		92 - Elementen		Betreft industrieplaat.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	076
Object naam	Vissteiger W.J. van der Hooftstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	2,1
Totale Lengte	5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Vissteiger W.J. van der Hoofstraat

Object nr.: 076


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 12,15	€ 2.733,75	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamhei d		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vrijgraven liggers en aanpassen talud	€ 500,00	[*] Overigen 1,00	€ 500,00	liggers welke in het talud liggen bij landhoofd, liggers moeten \ \ \ \ \ "luchten" \ \ \ \ \ *	
Verwijderen begroeiing	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Verwijderen begroeiing	€ 350,00	[*] Overigen 1,00	€ 350,00	(kleine begroeiing onder/habij object)	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzelingen en tekeningen	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 12,15	€ 911,25	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 13,20	€ 14.520,00		
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 15,40	€ 3.465,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 25.180,00

Objectnaam: Vissteiger W.J. van der Hoofdstraat

Object nr.: 076

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout			3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

							
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorging score			
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning	2 - Hout	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende			

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			3 - Redelijke	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

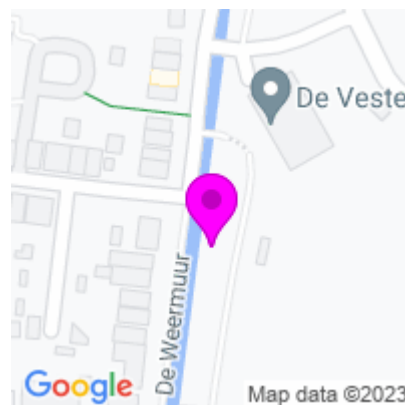

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	077
Object naam	Weermuur
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Aanleginrichtingen
Kunstwerken Objecttype	Houten steiger
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	13,2
Totale Lengte	102,6
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Weermuur

Object nr.: 077

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Conserveren staaloppervlak	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01	Conserveren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 20,00	€ 1.800,00	voorbereiden, conserveringsger eed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssys teem	Stalen onderdelen bank.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 1.355,00	€ 101.625,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbereiden en aanbrengen slijtlaag	Betreft slijtstrips.
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2041-01-01	2041-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 1.375,00	€ 309.375,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	+20m2 voor bank.
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2041-01-01	2041-01-01	Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 20,00	€ 3.000,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssys teem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssys teem	Stalen onderdelen bank.
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01	Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 1.355,00	€ 1.490.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 1.909.000,00

Objectnaam: Weermuur

Object nr.: 077

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	eveen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	eveen	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1988 - Beschermpap		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		1203 - Frame		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeveelheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1988 - Beschermkap		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Conservering paalmutsen (beschermkappen).	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1461 - Rijdek		2 - Hout		Zitgedeelte banken.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1203 - Frame		14 - Staal		Ophanging banken.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Conservering ophangbeugels.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	078
Object naam	Weermuur
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Kades
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Weermuur


Object nr.: 078

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 2.250,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2096-01-01	2096-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350.00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 8.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 13.700,00

Objectnaam: Weermuur

Object nr.: 078

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	eveen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen		Natuursteen.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

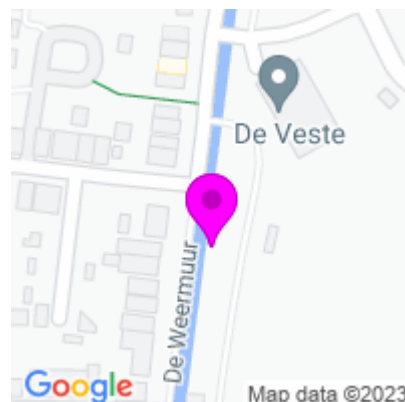

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	079
Object naam	Weermuur
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	114,8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Weermuur




Object nr.: 079


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 500,00	€ 500,00		Diverse werkzaamheden: - Vervangen kit ter plaatse van trap - aansluiting op wand toegang gebouw (ca. 8m); - Vervangen kit ter plaatse van huisnr. 9 (2,55m); - Vervangen kit ter plaatse van huisnr. 13 (2,55m); - Vastzetten 3 metselstenen ter plaatse van kit ter plaatse van huisnr. 13.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object groot	€ 950,00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00		grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 115,00	€ 6.900,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 65,00	€ 2.600,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2041-01-01	2041-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 115,00	€ 14.950,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgeried maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 295,00	€ 26.550,00		al het voegwerk vervangen
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 115,00	€ 37.375,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2096-01-01	2096-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 295,00	€ 103.250,00		Inclusief 3 trappen (5,2x3,2; 4,6x8,5 en 4,6x6,0).
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 195.525,00


Objectnaam: Weermuur

Object nr.: 079

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand			4 - Steen		2 - Goede	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	eveen	G-135 - Losliggend	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	eveen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	eveen	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting			6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	eveen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie		1324 - Ladder			14 - Staal		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	eveen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

							
--	--	--	--	--	--	--	--

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
272 - Talud		1552 - Trap			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	eveen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

							
---	--	--	--	--	--	--	--

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Metselwerk	2 - Goede	2 - Goede
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuursteen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegafdichting	3 - Redelijke	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1324 - Ladder		14 - Staal		Betreft 7 beugels.	2 - Goede	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	080
Object naam	Noorderhof/Bentinckshof
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	260
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.54
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Redelijke conditie

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd materieel

Toelichting opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie boomveiligheidscontrole

Object conditie

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Noorderhof/Bentinckshof





Object nr.: 080

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 104,00	€ 4.160,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 260,00	€ 15.600,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 260,00	€ 33.800,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2044-01-01	2044-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 520,00	€ 46.800,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2059-01-01	2059-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 260,00	€ 84.500,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2094-01-01	2094-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 520,00	€ 182.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 367.560,00

Objectnaam: Noorderhof/Bentinckshof

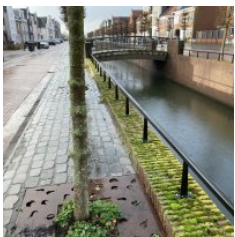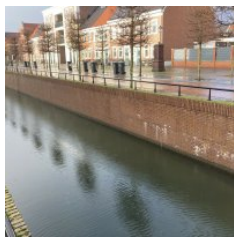Object nr.: 080

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolf	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1158 - Dilatievoeg			19 - Rubber		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolf	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1324 - Ladder			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1324 - Ladder		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

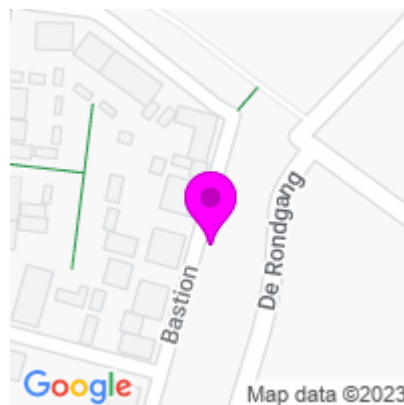

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	081
Object naam	Bastion
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	2,75
Totale Lengte	364
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Bastion


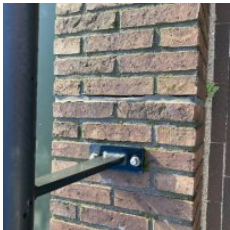

Object nr.: 081


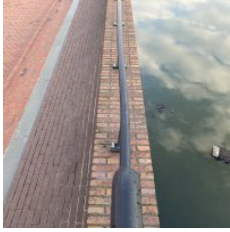
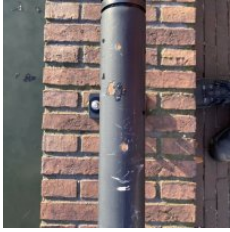
Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 350,00	€ 350,00		Vastzetten van enkele losse stenen. Diverse locaties ter plaatse van de kitvoeg. Totaal 4 stenen.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Reinigen object groot	€ 950,00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00	grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500	
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01	Conservieren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 364,00	€ 21.840,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01	Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 135,00	€ 5.400,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2041-01-01	2041-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 364,00	€ 47.320,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01	Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 1.005,00	€ 90.450,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 364,00	€ 118.300,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2096-01-01	2096-01-01	Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 1.005,00	€ 351.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 638.810,00

Objectnaam: Bastion

Object nr.: 081

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand			4 - Steen		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evenen	G-135 - Losliggend	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting			6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evenen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evenen	G-065 - Bevestiging, onjuist	20 - Basiskwaliteit	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			

								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evenen	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel	Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking	6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Metselwerk	2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegafdichting	3 - Redelijke	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuursteen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	082
Object naam	Rondgang-De Weermuur
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	8,6
Totale Lengte	12
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	8
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	9
Doorvaarthoogte	1,2
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Rondgang-De Weermuur





Object nr.: 082





Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40.00	[m] Meter 1,00	€ 40,00		Aanbrengen kitvoegafdichtingen
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object groot	€ 950.00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00		grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 24,00	€ 1.440,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		Monitoren scheurvorming.
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2041-01-01	2041-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 24,00	€ 3.120,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssgeried maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 31,00	€ 2.790,00		al het voegwerk vervangen
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 24,00	€ 7.800,00		
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen diverse onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2081-01-01	2081-01-01						
								Vervangen beschoeiingsconstructie	€ 190.00	[m] Meter 34,40	€ 6.536,00		eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2101-01-01	2101-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 103,20	€ 258.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 283.026,00

Objectnaam: Rondgang-De Weermuur

Object nr.: 082

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Lang­sligger		3 - Beton			3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-11	even	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-11	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie			1068 - Beschoeiing		6 - Kunststof			2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-11	even	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-11	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie			1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie			1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score
180 - Oplegging			1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score

193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant			1023 - Afdichting		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)			1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-024 - Verpoederen	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			3 - Redelijke	2 - Goede
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		6 - Kunststof			2 - Goede	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Metselwerk	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuursteen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	2 - Goede
193 - Schampkant	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegafdichting	5 - Slechte	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	083
Object naam	Vesting
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	198,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Vesting


Object nr.: 083

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object groot	€ 950,00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00		grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 15,00	€ 900,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 15,00	€ 1.950,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 50,00	€ 2.000,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2046-01-01	2046-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 350,00	€ 31.500,00		al het voegwerk vervangen
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 15,00	€ 4.875,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2096-01-01	2096-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 350,00	€ 122.500,00		Inclusief 3 trappen (1,7x1,8; 1,7x1,8 en 1,5x1,8).
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 167.125,00

Objectnaam: Vesting

Object nr.: 083

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud		1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Metselwerk	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Natuursteen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof		Kitvoegafchting	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	084
Object naam	Noorderhof
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Recreatieve gebieden
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	0,63
Totale Lengte	0,63
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Noorderhof



Object nr.: 084

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren staaloppervlak	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conserveren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 2,50	€ 225,00	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2036-01-01	2036-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 2,50	€ 375,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2044-01-01	2044-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 7,00	€ 630,00	al het voegwerk vervangen	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 1.930,00

Objectnaam: Noorderhof

Object nr.: 084

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair		1833 - Kunstobject			4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14		G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair		1434 - Pomp			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair		2073 - Beschermlaag			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair	1833 - Kunstobject		4 - Steen		Metselwerk deel van de pomp	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1434 - Pomp		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	085
Object naam	Vlonder met trap langs de Linge
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	2
Totale Lengte	8,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Vlonder met trap langs de Linge



Object nr.: 085

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Aanbrengen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Aanbrengen slijtlaag op houten dek	€ 50,00	[m2] Vierkante meter 16,20	€ 810,00	oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzorgingen en tekeningen	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 16,20	€ 17.820,00		
								Vervangen houten trappen	€ 600,00	[m] Meter 5,20	€ 3.120,00	Betreft een traditioneel gebouwd trap uitgevoerd in tropisch hardhout.	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 16,20	€ 1.215,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2070-01-01	2070-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 16,20	€ 3.645,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 29.310,00

Objectnaam: Vlonder met trap langs de Linge

Object nr.: 085

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			2 - Hout		1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	5 - Algemeen >= 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud		1552 - Trap			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen			6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	086
Object naam	Hoge eind 1
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1,1
Totale Lengte	5,8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Hoge eind 1


Object nr.: 086

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Aanbrengen slijtlaag op kunststof dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof of dek	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 6,38	€ 574,20	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen slijtlaag op kunststof dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof of dek	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 6,38	€ 574,20	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01						
								Vervangen kunststof steiger	€ 1000,00	[m2] Vierkante meter 6,38	€ 6.380,00		Betreft een kunststof steiger.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 10.228,40

Objectnaam: Hoge eind 1

Object nr.: 086

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud		1552 - Trap		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evenen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serius	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

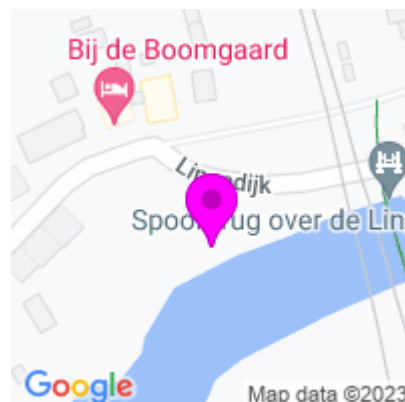

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	087
Object naam	Lingedijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	3,3 t/m 4,6
Totale Lengte	5,9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Lingedijk



Object nr.: 087


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalterstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 23,30	€ 1.747,50	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 23,30	€ 5.242,50	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100.00	[m2] Vierkante meter 23,30	€ 25.630,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 33.320,00

Objectnaam: Lingedijk

Object nr.: 087

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1179 - Dwarsdrager		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1022 - Achterplaat		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1334 - Reling		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evene	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

						
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorging score		
319 - Terreinmeubilair	2036 - Bank	3 - Beton	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende		
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorging score		
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen	6 - Kunststof	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende		

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1022 - Achterplaat		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1334 - Reling		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2036 - Bank		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	088
Object naam	Twee morgen
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	4
Totale Lengte	2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Twee morgen


Object nr.: 088


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01						
								Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof dek	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 8,00	€ 720,00		verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2041-01-01	2041-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 4,00	€ 900,00		standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2061-01-01	2061-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 8,00	€ 8.800,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 13.120,00

Objectnaam: Twee morgen

Object nr.: 088

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1334 - Reling		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie			1022 - Achterplaat		2 - Hout		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score

202 - Steunpunt		1423 - Paal		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1179 - Dwarsdrager		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	eveen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1334 - Reling		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1022 - Achterplaat		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
202 - Steunpunt	1423 - Paal		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1179 - Dwarsdrager		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	089
Object naam	Eikenlaan
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	2,4
Totale Lengte	9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Eikenlaan

Object nr.: 089

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Nader onderzoek	€ 1,00	[*] Overigen 2.500,00	€ 2.500,00		Technische inspectie met een resistograaf en een waadpak om de restlevensduur te bepalen van de houten palen en de dwarsdragers.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 21,60	€ 4.860,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 18,00	€ 4.050,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 18,00	€ 1.350,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen stalen brug	€ 2750,00	[m2] Vierkante meter 21,60	€ 59.400,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 72.860,00

Objectnaam: Eikenlaan

Object nr.: 089

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	eveen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	eveen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1022 - Achterplaat		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1423 - Paal		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	eveen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	eveen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				



Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager	14 - Staal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger	14 - Staal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asfaltconstructie	7 - Asfalt	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen	7 - Asfalt	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning	2 - Hout	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	3 - Redelijke
147 - Hoofddraagconstructie	1022 - Achterplaat		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1423 - Paal		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	090
Object naam	Galgenwiel
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1,5
Totale Lengte	6
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Galgenwiel

Object nr.: 090

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 1,00	€ 75,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	Herstellen 1 locatie slijtlaag.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 9,00	€ 2.025,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 12,00	€ 2.700,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 9,00	€ 675,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen houten brug	€ 2000,00	[m2] Vierkante meter 9,00	€ 18.000,00	betreft fiets- voetgangersbrug gen in hout/staal/GVK	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 26.175,00

Objectnaam: Galgenwiel

Object nr.: 090

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1022 - Achterplaat		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		7 - Asfalt			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				



--	--	--	--	--	--	--	--

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1022 - Achterplaat		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		7 - Asfalt			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

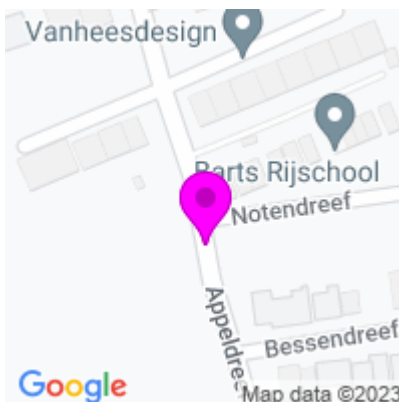

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	091
Object naam	Appeldreef
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	7
Totale Lengte	4,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	3,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	1
Doorvaarthoogte	0,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Appeldreef




Object nr.: 091



Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 9,00	€ 1.170,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 42,40	€ 3.816,00	al het voegwerk vervangen	
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 9,00	€ 540,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2066-01-01	2066-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 9,00	€ 2.925,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2086-01-01	2086-01-01						
								Vervangen betonnen duiker, rechthoekig	€ 2000,00	[m] Meter 4,50	€ 9.000,00	rechthoekig profiel breedte 1,8 m	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 20.151,00

Objectnaam: Appeldreef

Object nr.: 091

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1043 - Reflector		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
126 - Doorlaatkoker		1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		4 - Steen		3 - Redelijke	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-110 - Verwerking	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
				Betreft de voegen.			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1184 - Elementenverharding		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	cdobbelaar	G-072 - Krassen	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede

Theoretische levensduur	Restlevensduur	Opmerking				
						

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1043 - Reflector		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
126 - Doorlaatkoker	1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			3 - Redelijke	3 - Redelijke
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1184 - Elementenverharding		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	092
Object naam	Notendreef
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1,5
Totale Lengte	7,7
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	2017
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	2,5
Doorvaarthoogte	1,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Notendreef




Object nr.: 092


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum m Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2037-01-01	2037-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 15,40	€ 3.465,00		standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2077-01-01	2077-01-01						
								Vervangen stalen brug	€ 2750.00	[m2] Vierkante meter 11,55	€ 31.762,50		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 35.927,50

Objectnaam: Notendreef

Object nr.: 092

Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1179 - Dwarsdrager			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1482 - Schoor			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	evene	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		

Theoretische levensduur	Restlevensduur		Opmerking				
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1482 - Schoor		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

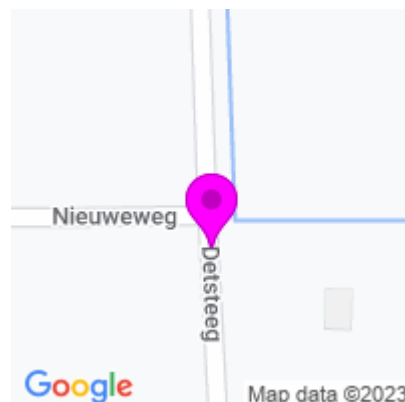

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	093
Object naam	Detsteeg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5,9
Totale Lengte	6,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,1
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	5
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Detsteeg


Object nr.: 093

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 14,80	€ 4.810,00		
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Beton reparatie 0,5-1 m2	€ 950,00	[m2] Vierkante meter 0,50	€ 475,00	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen	T.p.v. de schampkanten. Tegelijk uitvoeren met het vervangen van de leuning.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 30,00	€ 3.900,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2029-01-01	2029-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 13,80	€ 828,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2038-01-01	2038-01-01	Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 30,00	€ 2.100,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2044-01-01	2044-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 13,80	€ 1.794,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01	Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 37,26	€ 93.150,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 109.757,00

Objectnaam: Detsteeg

Object nr.: 093

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofd draagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
167 - Mantelbuis		1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	even	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

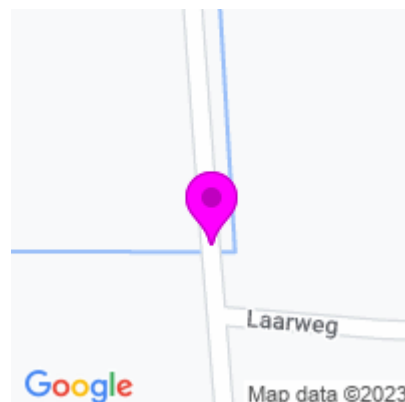

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	094
Object naam	Nieuwe Steeg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	5,4
Totale Lengte	6,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	5
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Nieuwe Steeg




Object nr.: 094


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 12,20	€ 3.965,00		
Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	Eenmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	€ 45,00	[m] Meter 8,00	€ 360,00		
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 1.000,00	€ 1.000,00		Vervangen 2 reflectorpalen.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhouding sinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2029-01-01	2029-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 12,20	€ 732,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 27,45	€ 3.568,50		verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01	Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 27,45	€ 1.921,50		verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2044-01-01	2044-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 12,20	€ 1.586,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01	Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 33,00	€ 82.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhouding sinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 98.333,00

Objectnaam: Nieuwe Steeg

Object nr.: 094

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)		1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis		1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evene	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evene	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evene	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
319 - Terreinmeubilair		1423 - Paal		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-19	cdobbelaar	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			

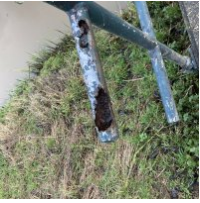								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
222 - Verharding wegtype 4 (licht belast)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		6 - Kunststof		Betreft paal met reflectorstrips.	3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	095
Object naam	Breede Kampen
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1,5
Totale Lengte	7
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	1,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	3,3
Doorvaarthoogte	0,55
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.87
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Breede Kampen







Object nr.: 095

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Nader onderzoek	€ 1.00	[*] Overigen 2.500,00	€ 2.500,00		Liggers zijn aan uiteinden max. 4cm ingerot. Nader onderzoek naar restlevensduur. Gebruikmaken van een resistograaf en een boot.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten brug	€ 2000.00	[m2] Vierkante meter 10,50	€ 21.000,00	betreft fietsvoetgangersbruggen in hout/staal/GVK	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 10,50	€ 787,50	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 14,00	€ 3.150,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 10,50	€ 2.362,50	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 30.500,00

Objectnaam: Breede Kampen

Object nr.: 095

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			2 - Hout		3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0					Uiteinden liggers.			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1687 - Oplegbalk			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0					Witrot			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen			8 - Grond		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	wwolff	G-020 - Uitspoeling	1 - Werking primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0					Beide taluds			

							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout		3 - Redelijke	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	wwolff	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0				Onderaan leuning stijlen			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			3 - Redelijke	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1687 - Oplegbalk		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			3 - Redelijke	3 - Redelijke

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	096
Object naam	nabij Meerenburg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	2,5
Totale Lengte	20
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2,3
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	7
Doorvaarthoogte	0,7
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: nabij Meerenburg



Object nr.: 096






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Nader Onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Nader onderzoek	€ 1.00	[*] Overigen 2.500,00	€ 2.500,00		Technische inspectie m.b.v. een resistograaf naar de wirof in de houten onderdelen (dek, liggers en kesp), bepalen restlevensduur houten constructie. Inzet kleine boot.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Herstellen verharding	Eenmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstellen verharding	€ 50.00	[m2] Vierkante meter 2,00	€ 100,00		betreft elementenverharding/asfaltverharding/grindpaden
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfaltherstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 3.750,00		verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2035-01-01	2035-01-01	Vervangen houten brug	€ 2000.00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 100.000,00		betreft fietsvoetgangersbruggen in hout/staal/GVK
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2055-01-01	2055-01-01	Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 40,00	€ 9.000,00		standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2055-01-01	2055-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 11.250,00		hardhouten dekbeplanking voorzien van gripstrips
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		


Totaal object € 127.300,00

Objectnaam: nabij Meerenburg

Object nr.: 096

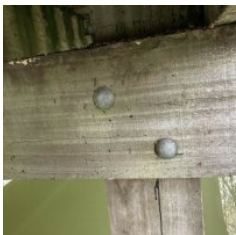Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	cprium	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0					In de langsliggers is witrot geconstateerd oostzijde landhoofd.			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorging­score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd			2 - Hout		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12	cprium	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0					In de landhoofden is witrot geconstateerd.			

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
202 - Steunpunt		1423 - Paal		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
202 - Steunpunt		1687 - Oplegbalk		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cprium	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Witrot in 2e stp vanaf oost.				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		2008 - Halfverharding		31 - Grind		3 - Redelijke	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cprium	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				De verharding is verzakt aan de oostzijde.				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
319 - Terreinmeubilair		1423 - Paal		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	

414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-12	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1687 - Oplegbalk		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	2008 - Halfverharding		31 - Grind			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		6 - Kunststof		Fietspaal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

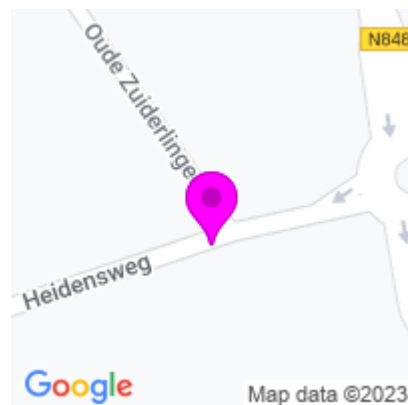

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	097
Object naam	Heidensweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	6,3
Totale Lengte	4,7
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	4,7
Doorvaarthoogte	1,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.89
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Heidensweg






Object nr.: 097









Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Nader onderzoek	€ 1.00	[*] Overigen 3.500,00	€ 3.500,00		Bepalen oorzaak betonschades. Gebruikmaken van een boot, carbonatie dekking metingen en chloride metingen.
Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen	Eenmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen	€ 300,00	[*] Overigen 1,00	€ 300,00	per object op basis van fiets/voetgangers/kleine verkeersbrug	Herstellen bevestiging mantelbuis.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 15,00	€ 2.250,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Betreft geen volledig leuningwerk. Enkele leuningregel.
Vervangen conservering betonoppervlak	Conserveren	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen conservering betonoppervlak	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 40,00	€ 2.800,00		
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Beton reparatie 0,5-1 m2	€ 950,00	[m2] Vierkante meter 1,00	€ 950,00	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 15,00	€ 900,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2055-01-01	2055-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 30,00	€ 75.000,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2095-01-01	2095-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 13,00	€ 4.225,00		Betreft borstwing met enkele leuningregel.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		





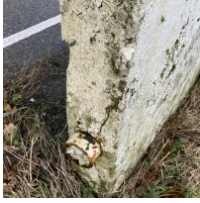

Totaal object € 90.625,00

Objectnaam: Heidensweg

Object nr.: 097

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0		Meerdere locaties onderzijde rijdek.						
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis			1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-065 - Bevestiging, onjuist	20 - Basiskwaliteit	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0		Deel van bevestiging defect.						
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
167 - Mantelbuis			2073 - Bescherm laag		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)			1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0		Boven oostelijk Landhoofd.						

								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
238 - Wegmarkering			1623 - Wegmarkering, Algemeen		95 - Thermoplast		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
349 - Borstwering			2039 - Borstwering, Algemeen		3 - Beton		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Op ca. 6 locaties scheuren.				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Drietal locaties. Totaal ca. 12 dm2.				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
349 - Borstwering			2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		5 - Slechte	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-100 - Graffiti	10 - Afwerking	3 - Gering	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				2 locaties, ca 1,5m2.				

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	1355 - Mantelbuis, Algemeen		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
167 - Mantelbuis	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
238 - Wegmarkering	1623 - Wegmarkering, Algemeen		95 - Thermoplast			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
349 - Borstwering	2039 - Borstwering, Algemeen		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
349 - Borstwering	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			5 - Slechte	3 - Redelijke
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

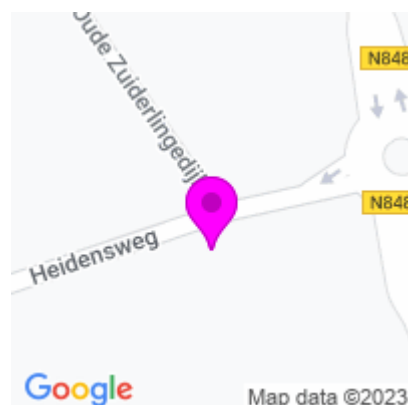

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	098
Object naam	Heidensweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	3
Totale Lengte	12
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	3
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	6
Doorvaarthoogte	1,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Heidensweg





Object nr.: 098









Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 36,00	€ 8.100,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen conservering stalen hdc	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen conservering stalen hdc	€ 180,00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 9.000,00	Onafhankelijk van vervangen brug.	4 liggers
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 6,00	€ 4.200,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 24,00	€ 5.400,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Conserveren stalen hdc	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen hdc	€ 105,00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 5.250,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 36,00	€ 2.700,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbereiden en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2055-01-01	2055-01-01						
								Vervangen stalen brug	€ 2750,00	[m2] Vierkante meter 36,00	€ 99.000,00		
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		



Totaal object € 136.350,00

Objectnaam: Heidensweg

Object nr.: 098

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		2073 - Bescherm laag			6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1179 - Dwarsdrager			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			2 - Hout		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0					In de dekplanken en balken zit gevorderde houtrot en zwam.			

							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout		2 - Goede	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	cprium	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	cprium	G-106 - Scheefstand	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	cprium	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0				De verharding sluit niet goed aan op het brugdek.			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	cprium	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							

								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpruim	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			2 - Goede	2 - Goede
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asphalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	099
Object naam	Verlengde Inzetter
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	2,1
Totale Lengte	12,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2,1
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	4,4
Doorvaarthoogte	1,1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	1,02
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Verlengde Inzetter






Object nr.: 099


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/ fiets bruggetje	
Herstellen verharding	Enmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Herstellen verharding	€ 50,00	[m2] Vierkante meter 4,00	€ 200,00	betreft elementenverharding/asfaltverharding/grindpaden	Beide aansluitingen.
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 500,00	€ 500,00		Dekplanken loshalen en houten balk vervangen, betreft oostelijk balk in het midden.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudings inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen hdc	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Conserveren stalen hdc	€ 105,00	[m2] Vierkante meter 40,00	€ 4.200,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalth eerstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 1.875,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen conservering stalen hdc	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01	Vervangen conservering stalen hdc	€ 180,00	[m2] Vierkante meter 40,00	€ 7.200,00	Onafhankelijk van vervangen brug.	
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 5.625,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van gripstrips	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01	Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 25,00	€ 5.625,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2065-01-01	2065-01-01	Vervangen stalen brug	€ 2750,00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 68.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudings inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 96.675,00

Objectnaam: Verlengde Inzetter

Object nr.: 099

Element		Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking				
0					Witrot op balk onder dekplanken.				
									
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger			14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		2073 - Beschermlaag			6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking				
0									
									
147 - Hoofddraagconstructie		1179 - Dwarsdrager			14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1630 - Windverband			14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding			92 - Elementen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	wwolff	G-086 - Zetting	11 - Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking				
0					Beide aansluitingen verzakt.				
									
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen			8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen			6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning			2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	wwolf	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1630 - Windverband		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		92 - Elementen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	100
Object naam	Ringovenlaan
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	2,1
Totale Lengte	12,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2,1
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	5,8
Doorvaarthoogte	0,97
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	1,04
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Ringovenlaan





Object nr.: 100




Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 500,00	€ 500,00		Dekplanken loshalen en houten balk vervangen, zuidwestzijde de middelste 2 balken.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 1.875,00		verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 5.625,00		hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 25,00	€ 5.625,00		standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2065-01-01	2065-01-01						
								Vervangen stalen brug	€ 2750.00	[m2] Vierkante meter 25,00	€ 68.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 85.075,00

Objectnaam: Ringovenlaan

Object nr.: 100

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout		2 - Goede	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0				Witrot balk onder dekplanken.			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	wwolff	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie		2073 - Bescherm­laag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie		1179 - Dwarsdrager		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie		1630 - Windverband		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		92 - Elementen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		2 - Goede	1 - Uitstekende

Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-035 - Boomwortelopgroei	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			2 - Goede	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1630 - Windverband		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		92 - Elementen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			2 - Goede	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	101
Object naam	Achterweg, nabij kerkhof
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Duikers
Kunstwerken Objecttype	Duiker
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	12
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	1,2
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Achterweg, nabij kerkhof

Object nr.: 101

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Doorspuiten duiker	Eenmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Doorspuiten duiker <1m	€ 125,00	[m] Meter 12,00	€ 1.500,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2095-01-01	2095-01-01						
								Vervangen betonnen duiker, rond	€ 600,00	[m] Meter 12,00	€ 7.200,00	rond 0,8 meter inclusief grond en straatwerk	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 9.050,00

Objectnaam: Achterweg, nabij kerkhof**Object nr.: 101**

Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
126 - Doorlaatkoker	1161 - Doorlaatkoker, Algemeen	3 - Beton	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
196 - Schuifconstructie	1487 - Schuifconstructie, Algemeen	14 - Staal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen	8 - Grond	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker	1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
196 - Schuifconstructie	1487 - Schuifconstructie, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

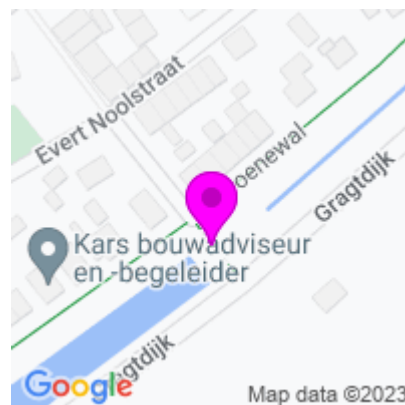

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	102
Object naam	Grachtdijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (beweegbaar)
Kunstwerken Objecttype	Houten brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	3
Totale Lengte	15,6
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2,6
Doorrijhoogte	2,2
Doorvaartbreedte	3,5
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	0,98
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.98
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Grachtdijk

Object nr.: 102





Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Aanbrengen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Aanbrengen slijtlaag op houten dek	€ 50.00	[m2] Vierkante meter 7,00	€ 350,00	oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	Betreft trap en steiger.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conservieren staaloppervlak	Conservieren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conservieren staaloppervlak	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 17,50	€ 1.575,00	voorbehandelen conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Stalen delen van bovenbouw en paalkoppen steiger.
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2029-01-01	2029-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 55,00	€ 4.125,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	Betreft brug + trap + steiger.
Conservieren stalen leuningwerk	Conservieren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2029-01-01	2029-01-01						
								Conservieren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 17,50	€ 1.050,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie beweegbare brug	€ 5000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 5.000,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 7,40	€ 962,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Conservieren houten leuningwerk	Conservieren	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Conservieren houten leuningwerk	€ 75.00	[m] Meter 26,00	€ 1.950,00	slecht hechtende delen verwijderen, voorbehandelen, conserveringsgereed maken en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Conservieren bovenbouwconstructie	Conservieren	1/0J	Toonbaarheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						



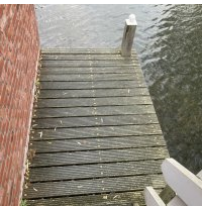
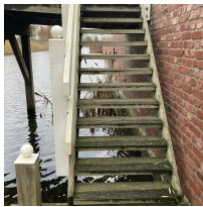

								Conserveren houten onderdelen	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 35,00	€ 2.625,00	slecht hechtende delen verwijderen, voorbehandelen, conserveringsge reed maken en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 17,50	€ 2.625,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsge reed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	Stalen delen van bovenbouw en paalkoppen steiger.
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2039-01-01	2039-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 55,00	€ 12.375,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	Betreft brug + trap+ steiger.
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2039-01-01	2039-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 26,00	€ 5.850,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2044-01-01	2044-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 15,00	€ 1.350,00	al het voegwerk vervangen	Zuidelijke landhoofd.
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2059-01-01	2059-01-01						
								Vervangen beweegbare brug	€ 8500,00	[m2] Vierkante meter 50,00	€ 425.000,00		Inclusief trap en steiger.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 465.537,00

Objectnaam: Grachtdijk

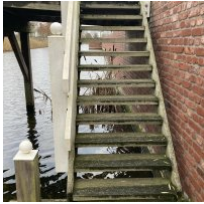Object nr.: 102

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		1552 - Trap			2 - Hout		1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1040 - Appendage			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1238 - Hameistijl (-poort)			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1049 - Balanspriem			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		2073 - Bescherm laag			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
148 - Hoofddraaipunt		1254 - Hoofddraaipunt, Algemeen			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		2073 - Bescherm laag			6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		1988 - Beschermkap			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		1423 - Paal			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		1328 - Langsligger			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

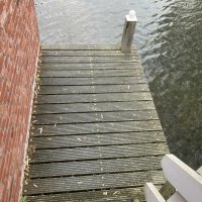Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger			1140 - Dek		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1482 - Schoor		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1297 - Kesp		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt			1423 - Paal		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1184 - Elementenverharding		92 - Elementen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0		Betreft trap en steiger.						
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		2 - Goede	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								



Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning	14 - Staal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning	2 - Hout	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeveelheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1552 - Trap		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1040 - Appendage		14 - Staal		Stalen delen van Hoofddraagconstructie.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1238 - Hameistijl (- poort)		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1049 - Balanspriem		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
148 - Hoofddraaipunt	1254 - Hoofddraaipunt, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1988 - Beschermlaag		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1140 - Dek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1482 - Schoor		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1297 - Kesp		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		92 - Elementen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			2 - Goede	2 - Goede
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

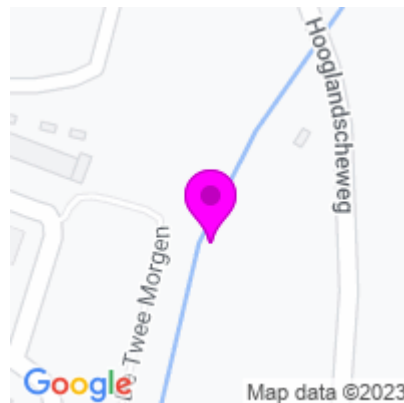

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	103
Object naam	Twee morgen
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	2,78
Totale Lengte	12,10
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2,78
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	9,5
Doorvaarthoogte	1,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Twee morgen

Object nr.: 103

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Vervangen houten leuningregel	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen houten leuningregel	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00	hardhouten leuningregel ca. 3 meter.	
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conservieren stalen hdc	Conservieren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01	Conservieren stalen hdc	€ 105,00	[m2] Vierkante meter 55,00	€ 5.775,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01	Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 34,00	€ 2.550,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen conservering stalen hdc	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01	Vervangen conservering stalen hdc	€ 180,00	[m2] Vierkante meter 55,00	€ 9.900,00	Onafhankelijk van vervangen brug.	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2041-01-01	2041-01-01	Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 24,50	€ 5.512,50	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2041-01-01	2041-01-01	Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 34,00	€ 7.650,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2051-01-01	2051-01-01	Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 12,00	€ 8.400,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2081-01-01	2081-01-01	Vervangen stalen brug	€ 2750,00	[m2] Vierkante meter 34,00	€ 93.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 136.162,50

Objectnaam: Twee morgen

Object nr.: 103

Element	Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1022 - Achterplaat		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	even	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede
Theoretische levensduur	Restlevensduur		Opmerking				
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van de liggers en de achterplaat	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1022 - Achterplaat		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	104
Object naam	Enk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1,45
Totale Lengte	12,15
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	1,55
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	4,4
Doorvaarthoogte	1,15
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.88
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Enk




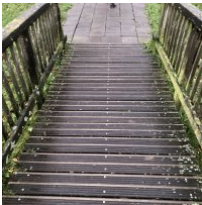


Object nr.: 104






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Vervangen houten leuningstijl	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen houten leuningstijl	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00	hardhouten leuningstijl	Aanbrengen ontbrekende leuningstijl zuidwestzijde.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen conservering stalen hdc	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2026-01-01	2026-01-01						
								Vervangen conservering stalen hdc	€ 180,00	[m2] Vierkante meter 24,00	€ 4.320,00	Onafhankelijk van vervangen brug.	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		Extra aandacht voor witrot op de houten oplegbalken.
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 18,00	€ 1.350,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Conserveren stalen hdc	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2031-01-01	2031-01-01						
								Conserveren stalen hdc	€ 105,00	[m2] Vierkante meter 24,00	€ 2.520,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225,00	[m] Meter 24,50	€ 5.512,50	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 18,00	€ 4.050,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2075-01-01	2075-01-01						
								Vervangen houten brug	€ 2000,00	[m2] Vierkante meter 18,00	€ 36.000,00	betreft fietsvoetgangersbruggen in hout/staal/GVK	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 56.627,50

Objectnaam: Enk

Object nr.: 104

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie		2073 - Bescherm laag		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cprium	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cprium	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Witrot				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cprium	G-020 - Uitspoeling	1 - Werking primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout		2 - Goede	3 - Redelijke	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cpruim	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cpruim	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Leuningstijl ontbreekt zuidwestzijde.				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			2 - Goede	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			2 - Goede	3 - Redelijke

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

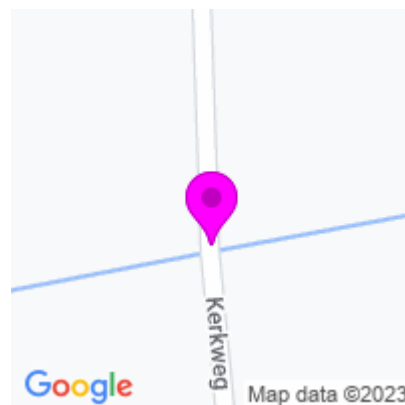

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	105
Object naam	Kerkweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	5,5
Totale Lengte	10,4
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,3
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	10,4
Doorvaarthoogte	0,8
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.91
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Kerkweg





Object nr.: 105

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Vervangen mantelbuizen	Eenmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen mantelbuizen	€ 190.00	[m] Meter 13,00	€ 2.470,00		Vervangen stalen kabeldraagconstructie, totaal ca 13m aan de westzijde.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 27,00	€ 8.775,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 27,00	€ 1.620,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 27,00	€ 3.510,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgered maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 57,50	€ 143.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 162.825,00



Objectnaam: Kerkweg

Object nr.: 105

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)			1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	eveen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	eveen	G-107 - Capaciteit, verminderd	5 - Werking secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
156 - Kabeldraagconstructie			1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-020 - Uitspoeling	1 - Werking primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								



Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
156 - Kabeldraagconstructie	1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal			5 - Slechte	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			2 - Goede	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

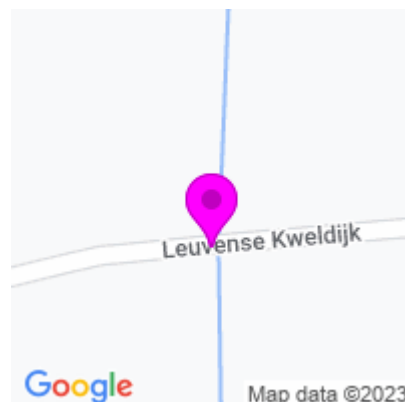

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	106
Object naam	Leuvense Kweldijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	5,4
Totale Lengte	7,6
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,4
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	7,6
Doorvaarthoogte	0,9
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.92
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Leuvense Kweldijk

Object nr.: 106





Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	Reinigen object inclusief goten schampkant.
Vervangen mantelbuizen	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01	Vervangen mantelbuizen	€ 190,00	[m] Meter 12,00	€ 2.280,00		Kabeldraagconstructie, zuidzijde.
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 24,00	€ 7.800,00		
Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01	Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	€ 45,00	[m] Meter 11,00	€ 495,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01	Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 24,00	€ 1.440,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01	Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00		Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2060-01-01	2060-01-01	Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 24,00	€ 3.120,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgeried maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Na uitvoeren van herstel.
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01	Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 41,50	€ 103.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 121.585,00

Objectnaam: Leuvense Kweldijk

Object nr.: 106

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
156 - Kabeldraagconstructie		1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14	wwolff	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-13	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	cprium	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	cprium	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpuim	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
156 - Kabeldraagconstructie	1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal			4 - Matige	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			2 - Goede	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	107
Object naam	Landscheiding
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	5,6
Totale Lengte	12,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	12,2
Doorvaarthoogte	0,8
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.92
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Slechte conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Landscheiding






Object nr.: 107








Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Technische inspectie middel	€ 4000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 4.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	Ten behoeve van herberekening. Inclusief chloridemonsters, carbonaatiedekkingsmetingen en het uittreken van kernen l.b.v. laboratoriumonderzoek.
								Nader onderzoek	€ 1,00	[*] Overigen 7.500,00	€ 7.500,00		Herberekening van het object.
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1,00	[m] Meter 500,00	€ 500,00		Betreft het vastzetten van het stalen leuningwerk, dit als tijdelijke oplossing tot het vervangen van de brug.
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 68,50	€ 171.250,00		Vervangingsjaar object afhankelijk van uitkomst nader onderzoek.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 33,00	€ 1.980,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 33,00	€ 4.290,00		geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2064-01-01	2064-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 33,00	€ 10.725,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		


Totaal object € 200.945,00

Objectnaam: Landscheiding

Object nr.: 107

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)			1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	evenen	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	evenen	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	evenen	G-041 - Functie, verminderd	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	4 - Matige		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				
									
147 - Hoofdraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	opruim	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				
0									
 									
156 - Kabeldraagconstructie			1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	opruim	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur			Restlevensduur		Opmerking				

0											
											
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score	
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd			3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score				
2023-12-11	cprium	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede				
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking							
0				Afbrokkelen 8x4dm2 aan de westzijde.							
											
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score	
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)			1044 - Asfaltconstructie			7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score				
2023-12-11	cprium	G-047 - Oneffenheden	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende				
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking							
0											
											
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score	
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)			1184 - Elementenverharding			3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score				
2023-12-11	cprium	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende				
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking							
0											
											
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score	
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen			8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element			Bouwdeel			Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning			14 - Staal			4 - Matige	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score				
2023-12-11	cprium	G-065 - Bevestiging, onjuist	20 - Basiskwaliteit	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke				
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking							
0				Leuningwerk niet goed bevestigd / los aan de zuidwestzijde.							
											
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score				

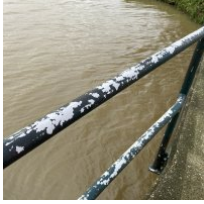2023-12-11	cprium	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie	Verzorging	Score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	
2023-12-11	cprium	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
156 - Kabeldraagconstructie	1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			4 - Matige	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

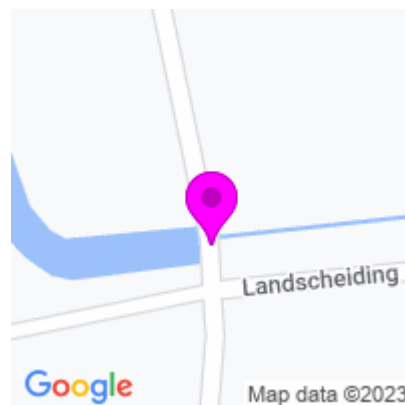

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	108
Object naam	Molenweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	5,5
Totale Lengte	13,3
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	13,3
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.85
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Molenweg





Object nr.: 108


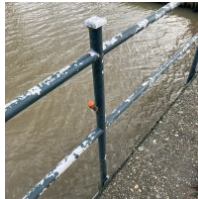
Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Nader onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Technische inspectie middel	€ 4000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 4.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	Ten behoeve van herberekening. Inclusief chloridemonsters, carbonaatiedekkingsmetingen en het uitnemen van kernen l.b.v. laboratorium-onderzoek.
								Nader onderzoek	€ 1,00	[*] Overigen 7.500,00	€ 7.500,00		Herberekening van het object.
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 71,50	€ 178.750,00		Vervangingsjaar object afhankelijk van uitkomst nader onderzoek.
Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	Eenmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	€ 45,00	[m] Meter 11,00	€ 495,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 26,60	€ 1.596,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 26,60	€ 3.458,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2055-01-01	2055-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 4,00	€ 2.800,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2065-01-01	2065-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 26,60	€ 8.645,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhouding inspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 207.944,00

Objectnaam: Molenweg

Object nr.: 108

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)			1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof			4 - Matige	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	even	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	even	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	cprium	G-026 - Wapeningscorrosie	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
156 - Kabeldraagconstructie			1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie			1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-11	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score

202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd		3 - Beton		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpruim	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Maaischade.				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)			1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpruim	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpruim	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpruim	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpruim	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
144 - Hemelwaterafvoer (HWA)	1249 - Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen		6 - Kunststof			4 - Matige	2 - Goede
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
156 - Kabeldraagconstructie	1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			2 - Goede	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asphaltconstructie		7 - Asphalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			4 - Matige	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

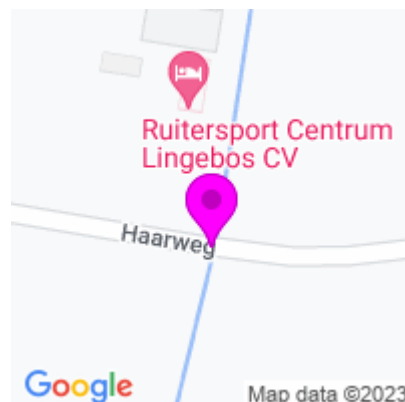

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	109
Object naam	Haarweg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	5,6
Totale Lengte	8,4
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,6
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	8,4
Doorvaarthoogte	0,9
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.92
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Haarweg




Object nr.: 109

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Verwijderen begroeiing	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Verwijderen begroeiing	€ 350,00	[*] Overigen 1,00	€ 350,00	(kleine begroeiing onder/nabij object)	
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	Reinigen object inclusief goten schampkant.
Vervangen mantelbuizen	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen mantelbuizen	€ 190,00	[m] Meter 13,00	€ 2.470,00		Vervangen kabeldraagconstructie zuidzijde ca. 13m.
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 24,50	€ 3.185,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgeried maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 24,50	€ 1.470,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 24,50	€ 7.962,50		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 47,50	€ 118.750,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 136.887,50

Objectnaam: Haarweg

Object nr.: 109

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
156 - Kabeldraagconstructie		1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
193 - Schampkant		1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Scheurvormingen tpv landhoofden.				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cprium	G-035 - Boomwortelopgroei	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								

								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpruim	G-020 - Uitspoeling	1 - Werking primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpruim	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	cpruim	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
156 - Kabeldraagconstructie	1281 - Kabeldraagconstructie, Algemeen		14 - Staal			5 - Slechte	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			2 - Goede	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			4 - Matige	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	110
Object naam	Molenstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	1,5
Totale Lengte	11,8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	2017
Doorrijbreedte	1,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	6
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Molenstraat


Object nr.: 110

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2037-01-01	2037-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 23,60	€ 5.310,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2077-01-01	2077-01-01						
								Vervangen stalen brug	€ 2750.00	[m2] Vierkante meter 17,70	€ 48.675,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 56.685,00

Objectnaam: Molenstraat

Object nr.: 110

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1179 - Dwarsdrager		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1482 - Schoor		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1473 - Rooster		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
157 - Kerende constructie			1068 - Beschoeiing		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
272 - Talud			2206 - Bekleding		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1482 - Schoor		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1473 - Rooster		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2206 - Bekleding		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	111
Object naam	Molenstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	1,5
Totale Lengte	11,8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	2017
Doorrijbreedte	1,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	6
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Molenstraat


Object nr.: 111

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2037-01-01	2037-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 23,60	€ 5.310,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2077-01-01	2077-01-01						
								Vervangen stalen brug	€ 2750.00	[m2] Vierkante meter 17,70	€ 48.675,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 56.685,00

Objectnaam: Molenstraat

Object nr.: 111

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1179 - Dwarsdrager		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1482 - Schoor		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1473 - Rooster		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
272 - Talud			2206 - Bekleding		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1482 - Schoor		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1473 - Rooster		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2206 - Bekleding		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	112
Object naam	Nieuwe Zuiderlingedijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Nieuwe Zuiderlingedijk

Object nr.: 112

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen geleiderailconstructie	€ 350.00	[m] Meter 15,70	€ 5.495,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 5.845,00

Objectnaam: Nieuwe Zuiderlingedijk

Object nr.: 112

Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
136 - Geleideconstructie	1212 - Geleiderail	2 - Hout	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgingsscore
136 - Geleideconstructie	1423 - Paal	14 - Staal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie	1212 - Geleiderail		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
136 - Geleideconstructie	1423 - Paal		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	113
Object naam	Stadswal
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Slechte conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Stadswal


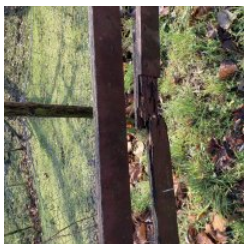

Object nr.: 113

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Vervangen object	Vervangen object	1/20J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 75,00	€ 16.875,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 17.575,00

Objectnaam: Stadswal

Object nr.: 113

Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair			1246 - Hek			2 - Hout		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-135 - Losliggend	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
319 - Terreinmeubilair			2073 - Beschermlaag			6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	evenen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair	1246 - Hek		2 - Hout			4 - Matige	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van het hek.	5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	114
Object naam	Stadswal
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Kademuur
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	0,5
Totale Lengte	694
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Stadswal





Object nr.: 114






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object groot	€ 950,00	[stk] Stuks 1,00	€ 950,00	grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500	
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 10,00	€ 7.000,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstellen metselwerk	€ 190,00	[m2] Vierkante meter 100,00	€ 19.000,00		Herstellen metselwerk. Circa 100 m2. Voornamelijk ter plaatse van de Molenwal.
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Beton reparatie 1-10 m2	€ 750,00	[m2] Vierkante meter 1,00	€ 750,00	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen	Herstellen betonnen keermuur t.p.v. Visserdijk
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 2.657,00	€ 239.130,00	al het voegwerk vervangen	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	€ 225,00	[stk] Stuks 1,00	€ 225,00		

Totaal object € 269.280,00

Objectnaam: Stadswal

Object nr.: 114

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		4 - Steen			2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	cdobbelaar	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	cdobbelaar	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorging­score
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		3 - Beton			4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	cdobbelaar	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					

								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout		2 - Goede	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
390 - Trapconstructie		1552 - Trap		2 - Hout		5 - Slechte	3 - Redelijke	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende	
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score	
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cdobbelaar	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			2 - Goede	3 - Redelijke
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		3 - Beton			4 - Matige	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen		Natuurstenen blokken	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
390 - Trapconstructie	1552 - Trap		2 - Hout			5 - Slechte	3 - Redelijke
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	115
Object naam	Lingedijk Nieuwe steeg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1,2
Totale Lengte	4,1
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Lingedijk Nieuwe steeg



Object nr.: 115

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Aanbrengen slijtlaag op kunststof dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof dek	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 5,00	€ 450,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 250,00	€ 250,00		Vastzetten leuningwerk.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op kunststof dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof dek	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 5,00	€ 450,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100.00	[m2] Vierkante meter 5,00	€ 5.500,00		
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 6.000,00	€ 6.000,00		Vervangen trap.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 13.000,00

Objectnaam: Lingedijk Nieuwe steeg

Object nr.: 115

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1179 - Dwarsdrager		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1423 - Paal		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1552 - Trap		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evenen	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	evenen	G-135 - Losliggend	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1552 - Trap		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			4 - Matige	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

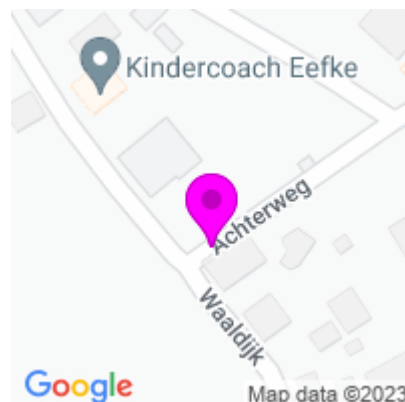

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	116
Object naam	krusing Achterweg/Waaldijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	32,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.75
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: kruising Achterweg/Waaldijk

Object nr.: 116

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 27,00	€ 3.510,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Herstellen stalen leuningwerk	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Herstellen stalen leuningwerk	€ 500,00	[stk] Stuks 2,00	€ 1.000,00		Herstellen gaten in het leuningwerk.
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 2,00	€ 300,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Betreft geleidepaaltje.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 27,00	€ 1.620,00		
Conserveren staaloppervlak	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 2,00	€ 180,00	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	Betreft geleidepaaltje.
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 27,00	€ 8.775,00		
Vervangen verkeerspaaltje	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen verkeerspaaltje, voorzien van kleur rood/wit	€ 450,00	[stk] Stuks 1,00	€ 450,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen betonnen damwand	€ 300,00	[m2] Vierkante meter 40,00	€ 12.000,00		Betreft betonnen keermuur.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						







								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------------------	----------	--	--

Totaal object € 28.535,00

Objectnaam: kruising Achterweg/Waaldijk

Object nr.: 116

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie			1423 - Paal		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cpruim	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie			2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cpruim	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		3 - Beton		3 - Redelijke	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cpruim	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cpruim	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				3 locaties				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cpruim	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								

								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cpruim	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	cpruim	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie	1423 - Paal		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
136 - Geleideconstructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		3 - Beton			3 - Redelijke	2 - Goede
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	117
Object naam	Vervoornlaan
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	62
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score
Laatste inspectiejaar
Komende inspectiejaar
Benodigd materieel
Toelichting opmerkingveld
Onderhoudstoestand
Boomveiligheid
Frequentie boomveiligheidscontrole
Object conditie
Constructieve risico score
Weersomstandigheden
Temperatuur
Inspectiedatum
Inspecteur

Goede conditie

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Vervoornlaan



Object nr.: 117

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2080-01-01	2080-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 62,00	€ 21.700,00		Betreft schanskorf
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 22.400,00

Objectnaam: Vervoornlaan

Object nr.: 117

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
157 - Kerende constructie		1878 - Schanskorf		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-12	cprium	G-182 - Deformatie, niet kritiek	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
157 - Kerende constructie		1878 - Schanskorf		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1878 - Schanskorf		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1878 - Schanskorf		4 - Steen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	118
Object naam	Verlengde Molenkade
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	Steiger
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	4
Totale Lengte	33
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Verlengde Molenkade

Object nr.: 118


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Aanbrengen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Aanbrengen slijtlaag op houten dek	€ 50.00	[m2] Vierkante meter 132,00	€ 6.600,00	oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Herstel divers	Eenmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 250,00	€ 250,00		Vervangen kapotte dekplanken, 10e en 11e dekplank vanaf pont.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 132,00	€ 9.900,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 132,00	€ 29.700,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2058-01-01	2058-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100.00	[m2] Vierkante meter 132,00	€ 145.200,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 192.350,00

Objectnaam: Verlengde Molenkade

Object nr.: 118

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		1140 - Dek			2 - Hout		2 - Goede	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0					Enkele locatie 2 dekplanken hoek afgebroken.			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		1297 - Kesp			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		1328 - Langsligger			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		1423 - Paal			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger		1361 - Meerpaal			2 - Hout		1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	5 - Algemeen >= 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
0								
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score

225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1184 - Elementenverharding		92 - Elementen		3 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolf	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Niet aangebracht.				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
201 - Steiger	1140 - Dek		2 - Hout			2 - Goede	2 - Goede
201 - Steiger	1297 - Kesp		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1361 - Meerpaal		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		92 - Elementen			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	119
Object naam	Molenkade
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Keerwand
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	
Totale Lengte	56
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Molenkade





Object nr.: 119

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 60,00	€ 3.600,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 60,00	€ 7.800,00	geheel verwijderen bestaande conserverings systeem, conserverings ereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserverings systeem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2043-01-01	2043-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 104,00	€ 9.360,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2058-01-01	2058-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 60,00	€ 19.500,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2093-01-01	2093-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350.00	[m2] Vierkante meter 104,00	€ 36.400,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 77.360,00

Objectnaam: Molenkade

Object nr.: 119

Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur	4 - Steen			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Ca. 11 locaties				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-111 - Verzanding	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning	14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel	Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking	6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	120
Object naam	Groenewal
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Keerwand
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	
Totale Lengte	518
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Groenewal







Object nr.: 120

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen verlichting (TL-verlichting)	Vervangen diverse onderdelen	1/1J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen verlichting (TL-verlichting)	€ 70,00	[stk] Stuks 22,00	€ 1.540,00		
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1,00	[*] Overigen 250,00	€ 250,00		Herstellen 1 defecte armatuur aan de zuidwestzijde.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2043-01-01	2043-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 2.000,00	€ 180.000,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen armaturen	Vervangen diverse onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2048-01-01	2048-01-01						
								Vervangen armaturen	€ 450,00	[stk] Stuks 22,00	€ 9.900,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2093-01-01	2093-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 2.000,00	€ 700.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 892.390,00

Objectnaam: Groenewal

Object nr.: 120

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
157 - Kerende constructie			1296 - Keermuur		4 - Steen		2 - Goede	3 - Redelijke
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-11		G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-11		G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-11		G-111 - Verzanding	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-11		G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				T.p.v. Brug.				
								
								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
173 - Objectverlichting			1381 - Objectverlichting, Algemeen		12 - Elektrotechniek		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-11		G-010 - Functie, afwezig	1 - Werking primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Enkele lamp defect.				



Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoever heid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			2 - Goede	3 - Redelijke
173 - Objectverlichting	1381 - Objectverlichting, Algemeen		12 - Elektrotechniek			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	121
Object naam	Jachthaven
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Keerwand
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	
Totale Lengte	44
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Jachthaven



Object nr.: 121

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Conserveren staaloppervlak	Conserveren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Conserveren staaloppervlak	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 80,00	€ 7.200,00	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering staaloppervlak	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150.00	[m2] Vierkante meter 80,00	€ 12.000,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen object	Vervangen object	1/65J	Functionaliteit		0 J	2065-01-01	2065-01-01						
								Vervangen stalen damwand	€ 450.00	[m2] Vierkante meter 70,00	€ 31.500,00	inclusief verankering	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 53.400,00

Objectnaam: Jachthaven

Object nr.: 121

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand			14 - Staal		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
157 - Kerende constructie		1496 - Sloof			14 - Staal		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-181 - Aangroei	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoever heid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		14 - Staal			2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1496 - Sloof		14 - Staal			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	122
Object naam	Loswal Heukelum
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Kades
Kunstwerken Objecttype	Kademuur
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	0,3
Totale Lengte	55,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Loswal Heukelum




Object nr.: 122

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamhei d		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstellen metselwerk	€ 190.00	[m2] Vierkante meter 1,00	€ 190,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamhei d		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen voegafdichtin gen	€ 40.00	[m] Meter 8,00	€ 320,00		
Instandhoudingsinspe ctie	Inspectie	1/4J	Functionalitei t		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2032-01-01	2032-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamhei d		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 200,00	€ 18.000,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionalitei t		0 J	2085-01-01	2085-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350.00	[m2] Vierkante meter 200,00	€ 70.000,00		
Instandhoudingsinspe ctie	Inspectie	1/4J	Functionalitei t	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 91.210,00

Objectnaam: Loswal Heukelum

Object nr.: 122

Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur			4 - Steen		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								
Element		Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1023 - Afdichting			6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-19	cdobbelaar	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur			Opmerking			
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoever heid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1023 - Afdichting		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	123
Object naam	Groeneweg / Lingedijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Keerwand
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	
Totale Lengte	50,3
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Groeneweg / Lingedijk






Object nr.: 123

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum m Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Herstellen metselwerk	Eenmalige acties divers	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Herstellen metselwerk	€ 190,00	[m2] Vierkante meter 3,00	€ 570,00		Op ca. 20 locaties zijn stenen beschadigd of ontbreken deze.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegafdichtingen	Vervangen diverse onderdelen	1/15J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Vervangen voegafdichtingen	€ 40,00	[m] Meter 5,00	€ 200,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2042-01-01	2042-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 75,00	€ 6.750,00	al het voegwerk vervangen	
Vervangen object	Vervangen object	1/75J	Functionaliteit		0 J	2093-01-01	2093-01-01						
								Vervangen metselwerk muur	€ 350,00	[m2] Vierkante meter 75,00	€ 26.250,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 34.470,00

Objectnaam: Groeneweg / Lingedijk

Object nr.: 123

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		4 - Steen		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	wwolff	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	wwolff	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	wwolff	G-111 - Verzanding	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	wwolff	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0				Op 2 locaties scheuren.			
							
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-11	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							

Element	Bouwdeel	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1158 - Dilatatievoeg	19 - Rubber	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		4 - Steen			2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1158 - Dilatatievoeg		19 - Rubber			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	124
Object naam	Zuiderlingedijk
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1
Totale Lengte	31,3
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Goede conditie

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd materieel

Toelichting opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie boomveiligheidscontrole

Object conditie

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Zuiderlingedijk

Object nr.: 124

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Aanbrengen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Aanbrengen slijtlaag op houten dek	€ 50.00	[m2] Vierkante meter 31,50	€ 1.575,00	oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 31,50	€ 2.362,50	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 31,50	€ 7.087,50	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen beschoeiingsconstructie	€ 190,00	[m] Meter 4,00	€ 760,00	eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2058-01-01	2058-01-01						
								Vervangen houten steiger	€ 1100,00	[m2] Vierkante meter 31,50	€ 34.650,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 49.135,00

Objectnaam: Zuiderlingedijk

Object nr.: 124

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
157 - Kerende constructie		1068 - Beschoeiing		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
201 - Steiger		1140 - Dek		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	cprium	G-104 - Ver­vuiling	10 - Af­werking	3 - Gering	1 - Begin­stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levens­duur		Restlevens­duur		Opmerking			
0							
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
201 - Steiger		1179 - Dwars­drager		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
201 - Steiger		1423 - Paal		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	cprium	G-011 - Houtrot	3 - Materiaal­in­trinsiek	1 - Ernstig	1 - Begin­stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levens­duur		Restlevens­duur		Opmerking			
0							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
201 - Steiger		1237 - Haalkom		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
201 - Steiger		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
201 - Steiger		1423 - Paal		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
225 - Verharding weg­type 7 (fiets­paden)		2008 - Half­verharding		31 - Grind		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
413 - Slijt­laag		2209 - Slijt­laag, Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-11	cprium	G-048 - Onder­deel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onder­delen	2 - Serieus	3 - Eind­stadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte
Theoretische levens­duur		Restlevens­duur		Opmerking			
0							
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1140 - Dek		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1237 - Haalkom		14 - Staal		Haalring	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
201 - Steiger	1423 - Paal		14 - Staal		Afmeerpaal	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	2008 - Halfverharding		31 - Grind			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		Ontbreekt.	5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

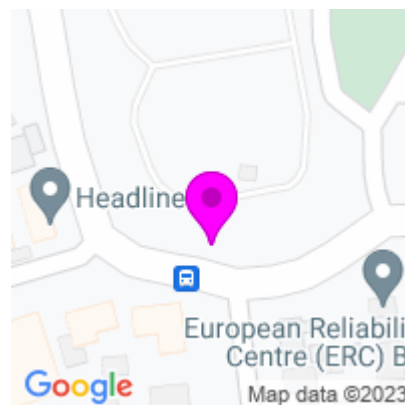

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	125
Object naam	Bernhardstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1,6
Totale Lengte	9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	1,6
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	3,9
Doorvaarthoogte	1,5
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.05
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Bernhardstraat

Object nr.: 125







Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 14,50	€ 1.087,50	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2035-01-01	2035-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 14,50	€ 3.262,50	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 18,00	€ 5.850,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2070-01-01	2070-01-01						
								Vervangen houten brug	€ 2000,00	[m2] Vierkante meter 14,50	€ 29.000,00	betreft fiets- voetgangersbrug gen in hout/staal/GVK	
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 41.900,00

Objectnaam: Bernhardstraat

Object nr.: 125

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
136 - Geleideconstructie		1485 - Schrikhek		15 - Aluminium		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14	wwolff	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
				Opgelost door het plaatsen van aluminium plaat.			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-18	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
 							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1179 - Dwersdrager		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-14	wwolff	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
180 - Oplegging		1404 - Oplegging, Algemeen		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score

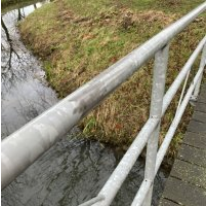272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen			8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen			6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-14	wwolff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-14	wwolff	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoewe elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
136 - Geleideconstructie	1485 - Schrikhek		15 - Aluminium			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
180 - Oplegging	1404 - Oplegging, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	126
Object naam	Petersland
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	2,8
Totale Lengte	10
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	2,4
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	4,4
Doorvaarthoogte	0,95
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.96
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Petersland









Object nr.: 126

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 20,00	€ 2.600,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssy steem, conserveringsger eed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssy steem	
Vervangen slijtlaag op betonnen dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/15J	Veiligheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen slijtlaag op betonnen dek	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 28,00	€ 2.520,00		
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamhei d		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 20,00	€ 1.200,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzieningen en tekeningen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 20,00	€ 6.500,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2085-01-01	2085-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viad uct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 28,00	€ 70.000,00		
Instandhoudingsinspec tie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 85.520,00

Objectnaam: Petersland

Object nr.: 126

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-14	wwolff	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-14	wwolff	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-14	wwolff	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)			1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
272 - Talud			1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score

319 - Terreinmeubilair			1423 - Paal		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
413 - Slijtlaag			2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-024 - Verpoederen	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			2 - Goede	2 - Goede
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1423 - Paal		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

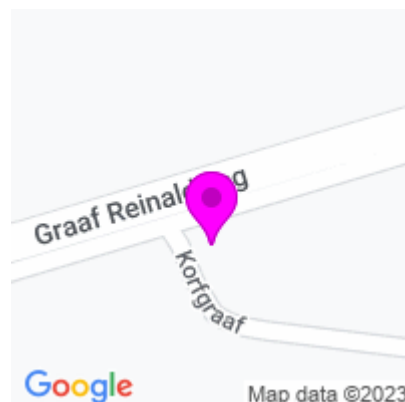

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	127
Object naam	Korfgraaf
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1
Totale Lengte	3,8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	1
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	1
Doorvaarthoogte	0,72
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.95
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Korfgraaf

Object nr.: 127

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 4,00	€ 520,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2033-01-01	2033-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 4,00	€ 240,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2048-01-01	2048-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 4,00	€ 1.300,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2075-01-01	2075-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 4,00	€ 10.000,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 14.760,00

Objectnaam: Korfgraaf

Object nr.: 127

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Zinklaag deels opgeofferd.				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

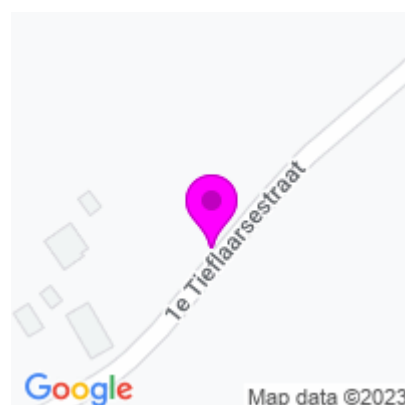

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	128
Object naam	1e Tieflaarsestraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	1
Totale Lengte	4
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: 1e Tieflaarsestraat


Object nr.: 128

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 4,00	€ 10.000,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2100-01-01	2100-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 4,00	€ 1.300,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 14.000,00

Objectnaam: 1e Tieflaarsestraat

Object nr.: 128

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
209 - Toegangshek			1246 - Hek		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
209 - Toegangshek	1246 - Hek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	129
Object naam	Bommelsestraat t.h.v. nr. 55
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Houten brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	3,1
Totale Lengte	7,6
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	3
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	2,7
Doorvaarthoogte	1,1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	1,01
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	1.01
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Matige conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Bommelsestraat t.h.v. nr. 55




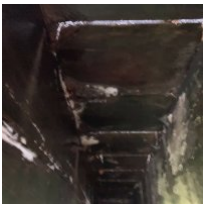



Object nr.: 129




Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75.00	[m2] Vierkante meter 24,00	€ 1.800,00	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
Nader Onderzoek	Inspectie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Nader onderzoek	€ 1.00	[*] Overigen 2.500,00	€ 2.500,00		Nader onderzoek naar de witrot in de houten langsliggers en de houten dekplanken. Bepalen restlevensduur van de houten constructie. Inzet boot.
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen beschoeiingsconstructie	€ 190.00	[m] Meter 10,00	€ 1.900,00	eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen houten brug	€ 2000.00	[m2] Vierkante meter 24,00	€ 48.000,00	betreft fietsvoetgangersbruggen in hout/staal/GVK	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2048-01-01	2048-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 15,00	€ 3.375,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2048-01-01	2048-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225.00	[m2] Vierkante meter 24,00	€ 5.400,00	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 63.675,00

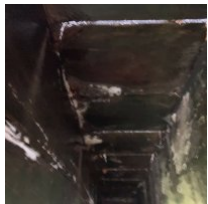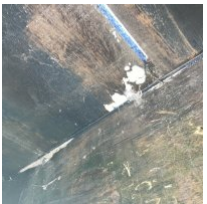Objectnaam: Bommelsestraat t.h.v. nr. 55

Object nr.: 129

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Witrot				
								
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Witrot				
								
157 - Kerende constructie		1068 - Beschoeiing		2 - Hout			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-12	wwolff	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud		2206 - Bekleding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	wwolff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	6 - Zeer slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0							
							
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-12	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
0				Onderin stijlen.			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			2 - Goede	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		2 - Hout			5 - Slechte	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	2206 - Bekleding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			6 - Zeer slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	130
Object naam	Hermoessetraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Duikers
Kunstwerken Objecttype	Duiker
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	0,4
Totale Lengte	8,4
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd materieel	
Toelichting opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie boomveiligheidscontrole	
Object conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Hermoesstraat







Object nr.: 130

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 17,00	€ 1.530,00	al het voegwerk vervangen	
Conservieren staaloppervlak	Conservieren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Conservieren staaloppervlak	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 2,00	€ 180,00	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering staaloppervlak	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150.00	[m2] Vierkante meter 2,00	€ 300,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen betonnen duiker, rond	€ 600.00	[m] Meter 8,40	€ 5.040,00	rond 0,8 meter inclusief grond en straatwerk	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 9.750,00

Objectnaam: Hermoessetraat

Object nr.: 130

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker		1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		4 - Steen			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cprium	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cprium	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-18	cprium	G-110 - Verwerking	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1037 - Anker		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker	1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		4 - Steen		Frontwand.	5 - Slechte	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1037 - Anker		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	131
Object naam	Hermoessetraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Stalen brug
Functie	Fietser/voetgangers
Totale Breedte	1,5
Totale Lengte	12
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	1,5
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	8
Doorvaarthoogte	1,7
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Hermoesetraat

Object nr.: 131

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten leuningwerk	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen houten leuningwerk	€ 225.00	[m] Meter 24,00	€ 5.400,00	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
Vervangen object	Vervangen object	1/60J	Functionaliteit		0 J	2078-01-01	2078-01-01						
								Vervangen stalen brug	€ 2750.00	[m2] Vierkante meter 18,00	€ 49.500,00		
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 57.600,00

Objectnaam: Hermoessetraat

Object nr.: 131

Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1328 - Langsligger			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1179 - Dwarsdrager			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1630 - Windverband			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek			14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
202 - Steunpunt			1326 - Landhoofd			3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel			Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
414 - Leuningconstructie			2192 - Leuning			2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-18	cprium	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1630 - Windverband		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		14 - Staal		Roosters.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

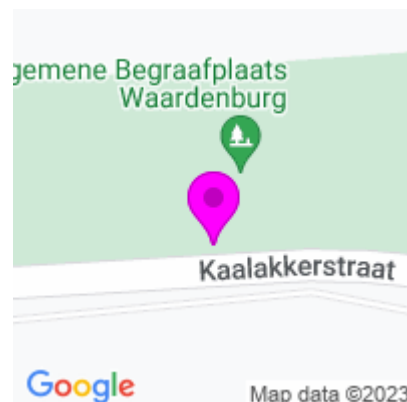

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	132
Object naam	Kaalakkerstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Bruggen (vast)
Kunstwerken Objecttype	Beton brug
Functie	Alle verkeer
Totale Breedte	4,8
Totale Lengte	8,8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	4,4
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	4
Doorvaarthoogte	1
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroombreedte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Kaalakkerstraat



Object nr.: 132

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Conservieren staaloppervlak	Conservieren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Conservieren staaloppervlak	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 4,00	€ 360,00	voorbehandelen, conservierungsge reed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conservierungs steem	
Instandhoudingsinspe ctie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2028-01-01	2028-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90.00	[m2] Vierkante meter 26,00	€ 2.340,00	al het voegwerk vervangen	
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000.00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheids voorzieningen en tekeningen	
Vervangen conservering staaloppervlak	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150.00	[m2] Vierkante meter 4,00	€ 600,00	geheel verwijderen bestaande conservierungs steem, conservierungsge reed maken ondergronden en opnieuw opzetten conservierungs steem	
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/via duct	€ 2500.00	[m2] Vierkante meter 42,24	€ 105.600,00		
Instandhoudingsinspe ctie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 111.600,00

Objectnaam: Kaalakkerstraat

Object nr.: 132

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1619 - Wand		3 - Beton		2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-19	cdobbelaar	G-110 - Verwerking	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt		1326 - Landhoofd		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
209 - Toegangshek		1246 - Hek		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
209 - Toegangshek		1433 - Poer		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-19	cdobbelaar	G-110 - Verwerking	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							De voegen zijn licht verweerd.
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
209 - Toegangshek		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
224 - Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorging score
224 - Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied)		1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1619 - Wand		3 - Beton		Metselwerk	2 - Goede	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1326 - Landhoofd		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
209 - Toegangshek	1246 - Hek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
209 - Toegangshek	1433 - Poer		4 - Steen		Metselwerk	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
209 - Toegangshek	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Betreft de conservering van de toegangspoort.	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
224 - Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
224 - Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	133
Object naam	Petersland
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	36,9
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.92
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Petersland

Object nr.: 133

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130.00	[m] Meter 34,50	€ 4.485,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60.00	[m] Meter 34,50	€ 2.070,00		
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325.00	[m] Meter 34,50	€ 11.212,50		
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2060-01-01	2060-01-01						
								Vervangen betonnen damwand	€ 300.00	[m2] Vierkante meter 41,00	€ 12.300,00		oppervlakte boven water.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 30.767,50

Objectnaam: Petersland

Object nr.: 133

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1296 - Keermuur		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-024 - Verpoederen	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie	1296 - Keermuur		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof		Deel onder brug	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			4 - Matige	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

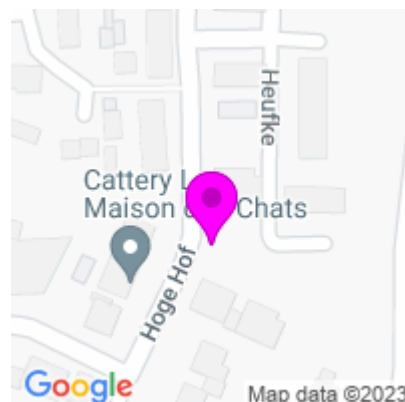

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	134
Object naam	Hoge Hof
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Duikers
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	16
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	0.83
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Hoge Hof





Object nr.: 134

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00		voetgangers/fiets bruggetje
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Doorspuiten duiker	Reinigen	1/0J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Doorspuiten duiker <1m	€ 125,00	[m] Meter 16,00	€ 2.000,00		
Vervangen beschoeiingsconstructie	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2038-01-01	2038-01-01						
								Vervangen beschoeiings constructie	€ 190,00	[m] Meter 5,00	€ 950,00		eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep
Vervangen houten damwand	Vervangen houten onderdelen	1/30J	Functionaliteit		0 J	2052-01-01	2052-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 20,00	€ 14.000,00		lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2070-01-01	2070-01-01						
								Vervangen betonnen duiker, rond	€ 600,00	[m] Meter 16,00	€ 9.600,00		rond 0,8 meter inclusief grond en straatwerk
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 27.250,00

Objectnaam: Hoge Hof

Object nr.: 134

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker		1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-160 - Oppervlakteschade	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serius	2 - Gevorderd stadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
157 - Kerende constructie		1068 - Beschoeiing		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-14	wwolff	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)		1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgings score
272 - Talud		1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
126 - Doorlaatkoker	1161 - Doorlaatkoker, Algemeen		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1068 - Beschoeiing		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
223 - Verharding wegtype 5 (weg in woongebied)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
225 - Verharding wegtype 7 (fietspaden)	1184 - Elementenverharding		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		8 - Grond			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	135
Object naam	Bommelsestraat t.h.v. nr. 110
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Keerwand
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	
Totale Lengte	27
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Bommelsestraat t.h.v. nr. 110




Object nr.: 135


Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350.00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Herstel divers	€ 1.00	[*] Overigen 250,00	€ 250,00		Vervangen 2 reflectiebordjes.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700.00	[m] Meter 27,00	€ 18.900,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175.00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 19.850,00

Objectnaam: Bommelsestraat t.h.v. nr. 110

Object nr.: 135

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorgings­score
111 - Bebording en bewegwijze­ring (statisch)			1054 - Bebording/bewegwijze­ring (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	wwolff	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroude­ring onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	wwolff	G-006 - Breuk	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorgings­score
157 - Kerende constructie			1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	wwolff	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0				Mosgroei en kleine bebos­sing.					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorgings­score
218 - Verankering			1580 - Verankering, Algemeen		14 - Staal			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score		
2023-12-12	wwolff	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
0									

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
218 - Verankering	1580 - Verankering, Algemeen		14 - Staal			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

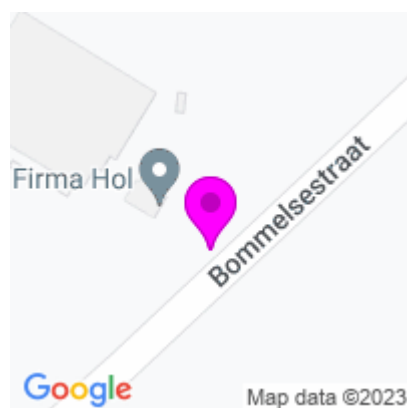

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	136
Object naam	Bommelsestraat t.h.v. nr. 110
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Grondkering
Kunstwerken Objecttype	Keerwand
Functie	Kerende functie
Totale Breedte	
Totale Lengte	24,8
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	Nee
Status	In gebruik
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Goede conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Bommelsestraat t.h.v. nr. 110




Object nr.: 136

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen houten damwand	€ 700,00	[m] Meter 25,00	€ 17.500,00	lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 18.200,00

Objectnaam: Bommelsestraat t.h.v. nr. 110

Object nr.: 136

Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorgingsscore
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)		1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie		1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12		G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12		G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0				Mosgroei en kleine bebossing.				
								
Element		Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie­score	Verzorgingsscore
218 - Verankering		1580 - Verankering, Algemeen		14 - Staal			2 - Goede	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-12		G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
111 - Bebording en bewegwijzering (statisch)	1054 - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen		6 - Kunststof			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
157 - Kerende constructie	1133 - Damwand		2 - Hout			1 - Uitstekende	2 - Goede
218 - Verankering	1580 - Verankering, Algemeen		14 - Staal			2 - Goede	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

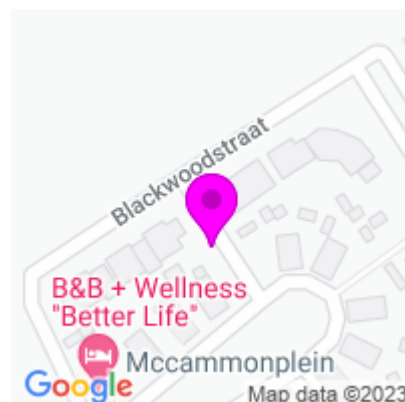

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	137
Object naam	Brucestraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1,5
Totale Lengte	9,5
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score	Redelijke conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Brucestraat



Object nr.: 137

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiet s bruggetje	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Duurzaamhei d		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vrijgraven liggers en aanpassen talud	€ 500,00	[*] Overigen 1,00	€ 500,00	liggers welke in het talud liggen bij landhoofd. liggers moeten "luchten"	
Aanbrengen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Aanbrengen slijtlaag op houten dek	€ 50,00	[m2] Vierkante meter 14,25	€ 712,50	oppervlak voorbereiden en aanbrengen slijtlaag	
Herstel divers	Enmalige acties divers	1/0J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen houten dekplank	€ 225,00	[stk] Stuks 5,00	€ 1.125,00	hardhouten dekplank zonder slijtlaag	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamhei d		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsv oorzieningen en tekeningen	
Vervangen houten dekbeplanking	Vervangen houten onderdelen	1/20J	Functionaliteit		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen houten dekbeplanking	€ 225,00	[m2] Vierkante meter 14,25	€ 3.206,25	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
Vervangen object	Vervangen object	1/40J	Functionaliteit		0 J	2040-01-01	2040-01-01						
								Vervangen houten brug	€ 2000,00	[m2] Vierkante meter 14,25	€ 28.500,00	betreft fiets- voetgangersbrug gen in hout/staal/GVK	
Vervangen slijtlaag op houten dek	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Veiligheid		0 J	2050-01-01	2050-01-01						
								Vervangen slijtlaag op houten dek	€ 75,00	[m2] Vierkante meter 14,25	€ 1.068,75	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbereiden en aanbrengen slijtlaag	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudin gsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 37.812,50

Objectnaam: Brucestraat

Object nr.: 137

Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
147 - Hoofddraagconstructie		1328 - Langsligger		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
147 - Hoofddraagconstructie		1461 - Rijdek		2 - Hout		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-18	even	G-011 - Houtrot	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
147 - Hoofddraagconstructie		1179 - Dwarsdrager		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
147 - Hoofddraagconstructie		1423 - Paal		2 - Hout		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgings­score
413 - Slijtlaag		2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score
2023-12-18	even	G-048 - Onderdeel, ontbreekt	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	5 - Algemeen >= 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1328 - Langsligger		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		2 - Hout			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1179 - Dwarsdrager		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
147 - Hoofddraagconstructie	1423 - Paal		2 - Hout			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
413 - Slijtlaag	2209 - Slijtlaag, Algemeen		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

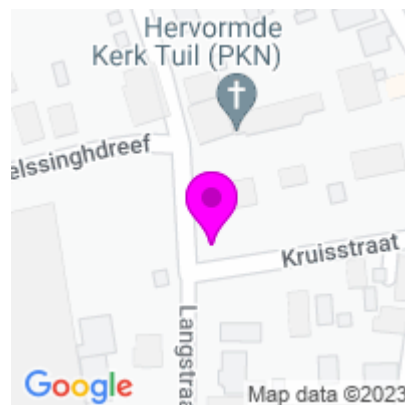

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	138
Object naam	Langstraat
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	Recreatieve gebieden
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	1,1
Totale Lengte	1,7
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score
Laatste inspectiejaar
Komende inspectiejaar
Benodigd Materieel
Toelichting Opmerkingveld
Onderhoudstoestand
Boomveiligheid
Frequentie Boomveiligheidscontrole
Object Conditie
Constructieve risico score
Weersomstandigheden
Temperatuur
Inspectiedatum
Inspecteur

Goede conditie

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Langstraat







Object nr.: 138

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Reinigen object	Reinigen	1/2J	Veiligheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Reinigen object klein	€ 350,00	[stk] Stuks 1,00	€ 350,00	voetgangers/fiets bruggetje	
Conservieren staaloppervlak	Conservieren	1/5J	Toonbaarheid		0 J	2025-01-01	2025-01-01						
								Conservieren staaloppervlak	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 2,50	€ 225,00	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Vervangen conservering staaloppervlak	Conservieren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Vervangen conservering staaloppervlak	€ 150,00	[m2] Vierkante meter 2,50	€ 375,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
Vervangen voegen metselwerk	Vervangen diverse onderdelen	1/25J	Duurzaamheid		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen voegen metselwerk	€ 90,00	[m2] Vierkante meter 7,00	€ 630,00	al het voegwerk vervangen	
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		

Totaal object € 1.930,00

Objectnaam: Langstraat

Object nr.: 138

Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
319 - Terreinmeubilair			1833 - Kunstobject		4 - Steen		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebre­k	Soort gebre­k	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-14	wwolff	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
319 - Terreinmeubilair			1434 - Pomp		14 - Staal		1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebre­k	Soort gebre­k	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-14	wwolff	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
0								
								
Element			Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie­score	Verzorgingsscore
319 - Terreinmeubilair			2073 - Bescherm­laag		6 - Kunststof		3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebre­k	Soort gebre­k	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie­score	
2023-12-14	wwolff	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	3 - Redelijke	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
319 - Terreinmeubilair	1833 - Kunstobject		4 - Steen		Metselwerk deel van de pomp	1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	1434 - Pomp		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
319 - Terreinmeubilair	2073 - Beschermlaag		6 - Kunststof			3 - Redelijke	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
In			
In			
In			


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

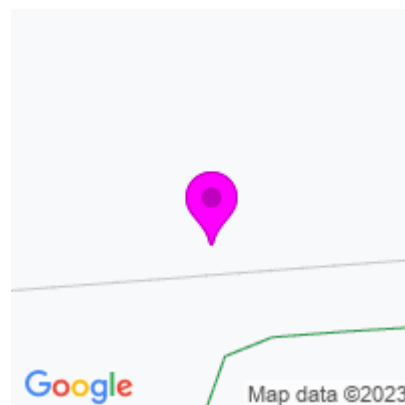

Classificatie

Thema	Kunstwerken
Subthema	Gemeente West Betuwe
Object nummer	139
Object naam	Prinkel
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Extra foto's

Opmerking

Opmerking

Inspectie

Conditie score

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd materieel

Toelichting opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie boomveiligheidscontrole

Object conditie

geen beoordeling

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Prinkel

Object nr.: 139

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
		/J			0 J								

Totaal object € 0,00

Objectnaam: Prinkel

Object nr.: 139

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
---------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------	----------------------

Algemeen

Eigenaar
Organisatie
Contactpersoon
Telefoon 1
Telefoon 2
Email
OrganisatieBeheerder
Organisatie
Contactpersoon
Telefoon 1
Telefoon 2
Email
In gedeeld beheer met
Organisatie
Contactpersoon
Telefoon 1
Telefoon 2
Email
Inspecteur object
Geinspecteerd door

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
---------------------	--------	--------------	------------

Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie



Classificatie

Thema
Subthema

Kunstwerken
Gemeente West Betuwe

Object nummer	140
Object naam	Beusichemse Broeksteeg
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	4
Totale Lengte	13,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	7,1
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Opmerking

Opmerking

De betreffende brug is geen gedeeld eigendom maar volledig in eigendom van Gemeente West Betuwe (voorheen Geldermalsen). Gemeente Buren heeft onderhoudsplicht. Kosten voor onderhoud zijn voor gemeente Buren, kosten voor vervanging gemeente West Betuwe.

Inspectie

Conditie score

Matige conditie

Laatste inspectiejaar

Komende inspectiejaar

Benodigd Materieel

Toelichting Opmerkingveld

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

geen beoordeling

Object Conditie

Constructieve risico score

Weersomstandigheden

Temperatuur

Inspectiedatum

Inspecteur

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: **Beusichemse Broeksteeg**





Object nr.: **140**






Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen stalen onderdelen	1/40J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen stalen leuningwerk	€ 325,00	[m] Meter 0,00	€ 0,00		26,4 meter lengte. Kosten voor de gemeente Buren.
Beton reparatie	Betonreparatie	1/0J	Duurzaamheid		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Beton reparatie 1-10 m2	€ 750,00	[m2] Vierkante meter 0,00	€ 0,00	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen	3 vierkante meter. Kosten voor de gemeente Buren. Verspreid over de onderzijde van het object.
Vervangen bitumineuze verharding	Slijtlaag/asfalt herstel	1/30J	Functionaliteit		0 J	2024-01-01	2024-01-01						
								Vervangen bitumineuze verharding	€ 130,00	[m2] Vierkante meter 0,00	€ 0,00	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket	52,8 vierkante meter. Kosten voor de gemeente Buren.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit		0 J	2027-01-01	2027-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		
Conserveren stalen leuningwerk	Conserveren	1/5J	Duurzaamheid		0 J	2029-01-01	2029-01-01						
								Conserveren stalen leuningwerk	€ 60,00	[m] Meter 0,00	€ 0,00		26,5 meter lengte. Kosten voor de gemeente Buren.
Technische inspectie	Inspectie	1/10J	Duurzaamheid		0 J	2030-01-01	2030-01-01						
								Technische inspectie klein	€ 2000,00	[stk] Stuks 1,00	€ 2.000,00	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen	
Vervangen bitumineuze deklaag	Slijtlaag/asfalt herstel	1/10J	Functionaliteit		0 J	2034-01-01	2034-01-01						
								Vervangen bitumineuze deklaag	€ 70,00	[m2] Vierkante meter 52,80	€ 3.696,00	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	52,8 vierkante meter. Kosten voor de gemeente Buren.
Vervangen object	Vervangen object	1/80J	Functionaliteit		0 J	2045-01-01	2045-01-01						
								Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	€ 2500,00	[m2] Vierkante meter 52,80	€ 132.000,00		
Vervangen conservering stalen leuningwerk	Conserveren	1/20J	Toonbaarheid		0 J	2065-01-01	2065-01-01						
								Vervangen conservering stalen leuningwerk	€ 130,00	[m] Meter 0,00	€ 0,00	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringssysteem maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	26,4 meter lengte. Kosten voor de gemeente Buren.
Instandhoudingsinspectie	Inspectie	1/4J	Functionaliteit	J	0 J	2023-01-01	2023-01-01						
								Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	€ 175,00	[stk] Stuks 1,00	€ 175,00		



Totaal object € 138.046,00

Objectnaam: Beusichemse Broeksteeg

Object nr.: 140

Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
147 - Hoofddraagconstructie			1461 - Rijdek		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
193 - Schampkant			1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			5 - Slechte	4 - Matige
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	even	G-074 - Onkruidgroei	6 - Constructief secundair	2 - Serieus	1 - Beginstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	2 - Goede		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-15	even	G-104 - Vervuiling	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	5 - Algemeen >= 70%	3 - Redelijke		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score		
2023-12-18	even	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte		
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking					
									
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt			1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
202 - Steunpunt			1496 - Sloof		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score
208 - Erf			1485 - Schrikhek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
Element			Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorging score

221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)			1044 - Asfaltconstructie		7 - Asfalt		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-025 - Verzakking	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-055 - Rafeling	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	2 - Gevorderd stadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	4 - Matige	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-056 - Scheur, niet constructief	8 - Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	2 - Serieus	3 - Eindstadium	2 - Plaatselijk 2% tot 10%	2 - Goede	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element	Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgingsscore	
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		4 - Sten			5 - Slechte	1 - Uitstekende	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-028 - Afbrokkelen	2 - Constructief primair	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Element	Bouwdeel		Materiaal soort			Conditie score	Verzorgingsscore	
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	2 - Goede	
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-106 - Scheefstand	10 - Afwerking	3 - Gering	2 - Gevorderd stadium	3 - Regelmatig 10% tot 30%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				
								
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score	
2023-12-15	evene	G-037 - Corrosie, uniform	7 - Materiaal oppervlak	2 - Serieus	1 - Beginstadium	1 - Incidenteel <2%	1 - Uitstekende	
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking				

							
Element		Bouwdeel		Materiaal soort		Conditie score	Verzorgings score
414 - Leuningconstructie		2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof		5 - Slechte	1 - Uitstekende
Datum	Inspecteur	Gebrek	Soort gebrek	Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie score
2023-12-15	eveen	G-191 - Onthechting	3 - Materiaalintrinsiek	1 - Ernstig	3 - Eindstadium	4 - Aanzienlijk 30% tot 70%	5 - Slechte
Theoretische levensduur		Restlevensduur		Opmerking			
							

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
147 - Hoofddraagconstructie	1461 - Rijdek		3 - Beton			3 - Redelijke	1 - Uitstekende
193 - Schampkant	1477 - Schampkant, Algemeen		3 - Beton			5 - Slechte	4 - Matige
202 - Steunpunt	1423 - Paal		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
202 - Steunpunt	1496 - Sloof		3 - Beton			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
208 - Erf	1485 - Schrikhek		14 - Staal			1 - Uitstekende	1 - Uitstekende
221 - Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg)	1044 - Asfaltconstructie		7 - Asphalt			5 - Slechte	1 - Uitstekende
272 - Talud	1716 - Talud, Algemeen		4 - Steen			5 - Slechte	1 - Uitstekende
414 - Leuningconstructie	2192 - Leuning		14 - Staal			1 - Uitstekende	2 - Goede
414 - Leuningconstructie	2145 - Leuningafwerking		6 - Kunststof			5 - Slechte	1 - Uitstekende

Algemeen

Eigenaar	
Organisatie	Gemeente West Betuwe
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
OrganisatieBeheerder	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
In gedeeld beheer met	
Organisatie	
Contactpersoon	
Telefoon 1	
Telefoon 2	
Email	
Inspecteur object	
Geinspecteerd door	

Ligging

Ligging

In/Over/Onder/Langs	Nummer	Omschrijving	Hectometre
---------------------	--------	--------------	------------


Plaats

Gebied

Dichtstbijzijnde Hoogte Markering

Topcode

Geometrie

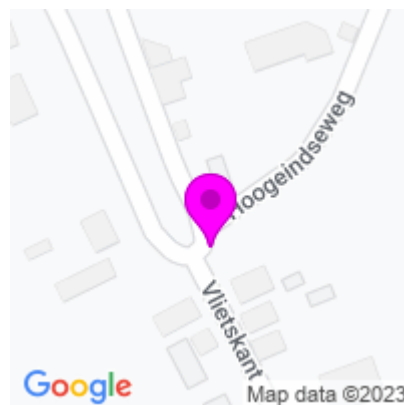

Classificatie

Thema
Subthema

Kunstwerken
Gemeente West Betuwe

Object nummer	141
Object naam	Hekwek
Bgt Nummer	
Bgt Classificatie	Kunstwerkdeel
Imgeo Classificatie	
Nen2767 Beheerobject	
Kunstwerken Objecttype	
Functie	
Totale Breedte	
Totale Lengte	10,2
Waterstand	
Belastingklasse Verkeersklasse	
Bouwjaar	
Doorrijbreedte	
Doorrijhoogte	
Doorvaartbreedte	
Doorvaarthoogte	
Peiljaar	
Herbouwwaarde	
Dichtstbijzijnde Hoogtemerk	
Monument	
Status	
Volgende Groot Onderhoud In	
Docs verantwoordelijkheden	
Mutatiedatum verantwoordelijkheden	
Naam muteerder verantwoordelijkheden	
Bijz. verantwoordelijkheden	
Asbest status	onbekend, nader te onderzoeken
Asbest datum beoordeling	
Monumentstatus	geen
Lengte/Oppervlakte	
Hoofdmateriaal	Staal
Opleverdossier EDO (zaak nummer)	
Classificatie NEN8700	
Wegvak	
Voegovergang soort	
Voegovergang type	
Voegovergang geluidsbeperking	
Deelopdracht	Deelopdracht A
Hoogte leuning of diameter duiker[m]	
Bouwmateriaal	
Hoogte leuning [m]	
Hoogte schampkant [m]	
ID gemeente Oldambt	
Kunstwerktype	
Doorstroomhoogte	
Waterhoogte	
Hoogte van de vervuiling	

Foto

Foto



Opmerking

Opmerking

Onderhoud is geregeld door de bewoners.

Inspectie

Conditie score	Slechte conditie
Laatste inspectiejaar	
Komende inspectiejaar	
Benodigd Materieel	
Toelichting Opmerkingveld	
Onderhoudstoestand	
Boomveiligheid	
Frequentie Boomveiligheidscontrole	
Object Conditie	geen beoordeling
Constructieve risico score	
Weersomstandigheden	
Temperatuur	
Inspectiedatum	
Inspecteur	

Divers

Groepsveld repeater

Divers Nummer	Divers Text

Objectnaam: Hekwek

Object nr.: 141

Project	Vakdiscipline	Freq.	Prioriteit	Uitg.	Uitst.	Startjr	Begindatum Uitgesteld	Maatregel Omschrijving	Prijs/eenh.	Hoeveelh.	Totaalprijs	Onderbouwing	Opmerking
		/J			0 J								

Totaal object € 0,00

Objectnaam: Hekwek

Object nr.: 141

Decompositie

Element	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Materiaal soort	Hoeve elheid	Opmerking	Conditie score	Verzorgings score
---------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------	----------------------

GEMEENTE WEST BETUWE


Bijlage III

***Meerjarenoverzicht 2025 – 2034 per
object***

Meerjarenoverzicht 2025-2034 per object

iASSET											
Object	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gemiddeld
000 - Algemeen object	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
001 - Sonsbrug over de Culmborgse Vliet	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 250.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 25.210
002 - Brug in de Acquoysemeer	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 4.294,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 5.040,00	€ 1.073
003 - Brug in de Acquoseweg	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.270,00	€ 0,00	€ 7.250,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 1.920,00	€ 350,00	€ 1.284
004 - Brug Klompenpad	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 318
005 - Veerweg, Blauwe Huisbrug	€ 0,00	€ 46.959,00	€ 175,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 21.435,00	€ 175,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 7.159
006 - Brug met (stuw is van Waterschap) in de Oude Waag	€ 0,00	€ 750,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 1.578,00	€ 750,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 4.008,00	€ 894
007 - Brug in de Katjiedeweg	€ 0,00	€ 750,00	€ 175,00	€ 9.980,00	€ 1.980,00	€ 750,00	€ 175,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.730,00	€ 1.929
008 - Brug in de wethouder Van Bremenweg	€ 0,00	€ 750,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 2.004,00	€ 2.750,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 2.754,00	€ 1.011
009 - Brug in de Acquoysemeer	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 5.990,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 4.270,00	€ 1.166
010 - Fiets/voetbrug over de Linge	€ 0,00	€ 950,00	€ 175,00	€ 3.560,00	€ 0,00	€ 57.881,00	€ 175,00	€ 950,00	€ 2.610,00	€ 950,00	€ 6.725
011 - Brug nabij de Huizekamplaan	€ 0,00	€ 29.150,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 3.090
012 - Brug nabij de Huizekamplaan	€ 0,00	€ 29.150,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 3.090
013 - Brug in de Beemdstraat	€ 720,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 15.830,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 1.830
014 - Stuwbrug (stuw is van waterschap) in de Julianaweg	€ 11.640,00	€ 750,00	€ 175,00	€ 2.010,00	€ 0,00	€ 10.190,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 1.260,00	€ 750,00	€ 2.770
015 - Brandweerkazerne	€ 6.210,00	€ 750,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 5.120,00	€ 175,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 1.668
016 - Brandweerkazerne	€ 1.560,00	€ 750,00	€ 175,00	€ 7.120,00	€ 0,00	€ 5.690,00	€ 175,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 1.897
017 - Brug alle verkeer Kuyckshof tussen Wikke en Bongerd	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 670,00	€ 0,00	€ 2.510,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 658
018 - Brug alle verkeer Dingshof tussen Swartjeshof en Bongerd	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 2.030,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 598
019 - Fiets en voetgangersbrug tussen Swartjeshof en Bongerd	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.390,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 614
020 - Brug alle verkeer Kuyckshof tussen Noorderhof en Bentincksh	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 2.030,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 598
021 - Brug alle verkeer De Binnenplaats tussen Noorderhof en Bent	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.070,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 522
022 - Brug alle verkeer tussen Oosterhof en Vesting	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 1.790,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 4.560,00	€ 2.350,00	€ 1.010
023 - Brugduiker alle verkeer De Vesting tussen Noorderhof en Ben	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 830,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 458
024 - Brugduiker alle verkeer De Weermuur tussen Noorderhof en Be	€ 0,00	€ 750,00	€ 225,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 225,00	€ 750,00	€ 2.000,00	€ 750,00	€ 620
025 - Brug in de Koorgraaf	€ 0,00	€ 5.030,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 2.335,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 5.530,00	€ 1.612
026 - Brug in de Spinweg	€ 0,00	€ 750,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 6.910,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 1.411
027 - Brug in de Heulweg	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.690,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 1.080,00	€ 3.374,00	€ 854
028 - Brug in de Voetakkerweg	€ 0,00	€ 2.430,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 1.135,00	€ 6.590,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 1.338
029 - Brug in de Markkade	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 3.366,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 5.173,00	€ 1.392,00	€ 350,00	€ 1.333
030 - Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 5.534,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 928
031 - Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 44.850,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 4.660
032 - Brug nabij de S. Abrahamsestraat	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.750,00	€ 410
033 - Brug in Koeriersterlaantje	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 7.550,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.350,00	€ 1.080,00	€ 350,00	€ 1.238
034 - Sterrebos	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 830,00	€ 2.250,00	€ 2.350,00	€ 908
035 - Rompelenbos	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 2.100,00	€ 2.350,00	€ 890
036 - Koeweide	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 2.100,00	€ 2.350,00	€ 890


Meerjarenoverzicht 2025-2034 per object

											
Object	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gemiddeld
037 - Citadel	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 975,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 2.475,00	€ 0,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 920
039 - Bastion	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 975,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 2.475,00	€ 0,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 920
040 - Buitenbos	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 830,00	€ 2.250,00	€ 2.350,00	€ 908
041 - Brug in de Beschuinse	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.066,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 9.273,00	€ 5.434,00	€ 350,00	€ 2.017
042 - Brug in de Eigenblokweg	€ 0,00	€ 2.690,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 7.615,00	€ 1.255,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 1.279
043 - Oude Hoevenseweg	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 3.340,00	€ 0,00	€ 9.470,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 1.380,00	€ 350,00	€ 1.559
044 - Oude Graafsesteeg/Zeedijk	€ 0,00	€ 350,00	€ 1.375,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 1.295
045 - Duiker Hoogeinde	€ 350,00	€ 7.490,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 2.000,00	€ 1.905,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.297
046 - Stalen brug Brugsteeg	€ 1.305,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 3.301,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 10.383,00	€ 8.009,00	€ 350,00	€ 2.440
047 - Stalen brug Brugsteeg	€ 1.305,00	€ 350,00	€ 225,00	€ 3.301,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 225,00	€ 10.180,00	€ 8.009,00	€ 350,00	€ 2.430
050 - Hooglandsche weg	€ 350,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 2.400,00	€ 350,00	€ 5.955,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 1.286
051 - Hooglandsche weg	€ 350,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 210
052 - Prinses Margrietstraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 180,00	€ 2.150,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 530,00	€ 426
053 - Fort Asperen	€ 0,00	€ 10.250,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 1.200
054 - Polderdijk t.h.v. nr. 32	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 608,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 5.838,00	€ 817,00	€ 350,00	€ 866
055 - Voorstraat	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.750,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.310
057 - Vissteiger Zeven Kastelenlaan	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 765
058 - Oosteneind	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 3.970,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 572
060 - Randweg	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35
061 - Marktplein	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 480
062 - De Vesting	€ 0,00	€ 950,00	€ 175,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 175,00	€ 950,00	€ 6.000,00	€ 950,00	€ 1.110
063 - De Vesting 2	€ 0,00	€ 950,00	€ 175,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 175,00	€ 950,00	€ 6.000,00	€ 950,00	€ 1.110
064 - Taludtrap Koppelseweg-Meidoornweg	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 420,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 770,00	€ 294
065 - Taludtrap Koppelseweg-voetpad	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 390,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 740,00	€ 288
066 - Taludtrap Lingedijk	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 950,00	€ 350,00	€ 335
068 - Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 59	€ 0,00	€ 350,00	€ 2.175,00	€ 7.213,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.288,00	€ 1.190
069 - Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 54	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 3.288,00	€ 504
070 - Visplateau Steenvliet t.h.v. huisnr. 68	€ 0,00	€ 350,00	€ 38.675,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 4.060
071 - Lingepark Geldermalsen	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.195,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 575,00	€ 1.620,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 544
072 - Lingepark Geldermalsen	€ 0,00	€ 950,00	€ 225,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 225,00	€ 950,00	€ 2.000,00	€ 950,00	€ 720
073 - Tielerweg/ Lingedijk	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 2.175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 410
075 - Visplateau Verlengde Bredestraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 14.125,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 1.605
076 - Vissteiger W.J. van der Hooftstraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.261,00	€ 501
077 - Weermuur	€ 350,00	€ 1.800,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 105.950,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 10.933
078 - Weermuur	€ 350,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.525,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 410
079 - Weermuur	€ 950,00	€ 6.900,00	€ 1.175,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 8.075,00	€ 0,00	€ 2.950,00	€ 0,00	€ 2.100
080 - Noorderhof/Bentincshof	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 20.110,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 15.600,00	€ 350,00	€ 3.746

Meerjarenoverzicht 2025-2034 per object

iASSET											
Object	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gemiddeld
081 - Bastion	€ 950,00	€ 21.840,00	€ 1.175,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 23.015,00	€ 0,00	€ 2.950,00	€ 0,00	€ 5.088
082 - Rondgang-De Weermuur	€ 950,00	€ 1.440,00	€ 1.125,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 2.000,00	€ 2.565,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 998
083 - Vesting	€ 950,00	€ 900,00	€ 1.175,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 2.075,00	€ 0,00	€ 2.950,00	€ 0,00	€ 900
084 - Noorderhof	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 575,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 225,00	€ 350,00	€ 255
085 - Vlonder met trap langs de Linge	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 410
086 - Hoge eind 1	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 924,00	€ 467
087 - Lingedijk	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.098,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 385
088 - Twee morgen	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 2.895,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 482
089 - Eikenlaan	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 9.260,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 1.101
090 - Galgenwiel	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 7.075,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 883
091 - Appeldreef	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 5.336,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 540,00	€ 350,00	€ 963
092 - Notendreef	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 210
093 - Detsteeg	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 4.250,00	€ 828,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.178,00	€ 966
094 - Nieuwe Steeg	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 732,00	€ 5.919,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.082,00	€ 913
095 - Breede Kampen	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 21.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 2.310
096 - nabij Meerenburg	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 585
097 - Heidensweg	€ 6.000,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 900
098 - Heidensweg	€ 21.300,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 3.605
099 - Verlengde Inzetter	€ 500,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 2.225,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 11.400,00	€ 2.350,00	€ 2.208
100 - Ringovenlaan	€ 500,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.225,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 648
101 - Achterweg, nabij kerkhof	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185
102 - Grachtdijk	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 1.925,00	€ 5.175,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 1.575,00	€ 14.562,00	€ 2.464
103 - Twee morgen	€ 350,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 5.775,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 5.075,00	€ 0,00	€ 16.025,00	€ 0,00	€ 2.810
104 - Enk	€ 0,00	€ 4.670,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 2.695,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 1.229
105 - Kerkweg	€ 8.775,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.970,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 1.450
106 - Leuvense Kweldijk	€ 8.295,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.790,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 1.384
107 - Landscheiding	€ 171.250,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.330,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 17.533
108 - Molenweg	€ 179.245,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.946,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 18.294
109 - Haarweg	€ 3.185,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.820,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 876
110 - Molenstraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 410
111 - Molenstraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 410
112 - Nieuwe Zuiderlingedijk	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35
113 - Stadswal	€ 350,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 210
114 - Stadswal	€ 0,00	€ 950,00	€ 225,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 225,00	€ 2.950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 720
115 - Lingedijk Nieuwe steeg	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 80
116 - kruising Achterweg/Waaldijk	€ 4.810,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.150,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 871
117 - Vervoornlaan	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 210

Meerjarenoverzicht 2025-2034 per object

											
Object	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gemiddeld
118 - Verlengde Molenkade	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 10.250,00	€ 1.200
119 - Molenkade	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 3.950,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 11.400,00	€ 350,00	€ 1.710
120 - Groenewal	€ 1.540,00	€ 1.890,00	€ 1.715,00	€ 1.890,00	€ 1.540,00	€ 1.890,00	€ 1.715,00	€ 1.890,00	€ 1.540,00	€ 1.890,00	€ 1.750
121 - Jachthaven	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 7.200,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 7.550,00	€ 1.850
122 - Loswal Heukelum	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 410
123 - Groeneweg / Lingedijk	€ 570,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 200,00	€ 350,00	€ 287
124 - Zuiderlingedijk	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 4.713,00	€ 646
125 - Bernhardstraat	€ 1.088,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 519
126 - Petersland	€ 5.120,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.550,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 1.042
127 - Korfgraaf	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 870,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 240,00	€ 2.350,00	€ 486
128 - 1e Tieflaarsestraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 410
129 - Bommelsestraat t.h.v. nr. 55	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 48.350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.150,00	€ 5.190
130 - Hermoessestraat	€ 180,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.830,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 476
131 - Hermoessestraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 410
132 - Kaalakkerstraat	€ 360,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 2.690,00	€ 0,00	€ 3.310,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 776
133 - Petersland	€ 4.485,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.420,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 866
134 - Hoge Hof	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 410
135 - Bommelsestraat t.h.v. nr. 110	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 210
136 - Bommelsestraat t.h.v. nr. 110	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 210
137 - Brucestraat	€ 0,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 5.556,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 731
138 - Langstraat	€ 225,00	€ 350,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 175,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 293
140 - Object 140	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.696,00	€ 605
Subtotaal	€ 463.268	€ 232.489	€ 105.510	€ 281.370	€ 45.127	€ 624.694	€ 207.115	€ 136.637	€ 157.096	€ 183.378	€ 243.668
Winst & risico, algemene kosten en uitvoeringskosten (20%)	€ 92.654	€ 46.498	€ 21.102	€ 56.274	€ 9.025	€ 124.939	€ 41.423	€ 27.327	€ 31.419	€ 36.676	€ 50.073
VAT - kosten voor voorbereiding (engineering en projectmanagement), administratie en toezicht (25%)	€ 115.817	€ 58.122	€ 26.378	€ 70.343	€ 11.282	€ 156.174	€ 51.779	€ 34.159	€ 39.274	€ 45.845	€ 62.592
Bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in het kader van het milieu, verkeersmaatregelen, ontheffingen/vergunningen en onvoorzien (20%).	€ 92.654	€ 46.498	€ 21.102	€ 56.274	€ 9.025	€ 124.939	€ 41.423	€ 27.327	€ 31.419	€ 36.676	€ 50.073
Totaal	€ 764.392	€ 383.607	€ 174.092	€ 464.261	€ 74.460	€ 1.030.745	€ 341.740	€ 225.451	€ 259.208	€ 302.574	€ 413.106
Voor de uitgangspunten zie beheerplan Gdm.121-013											

GEMEENTE WEST BETUWE

Bijlage IV

***Meerjarenoverzicht 2025 – 2034 per
vakdiscipline***

Meerjarenoverzicht 2025-2034 per vakdiscipline



Vakdiscipline	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Subtotaal	Winst & risico, algemene kosten en uitvoeringskosten (20%)	VAT - kosten voor voorbereiding (engineering en projectmanagement), administratie en toezicht (25%)	Bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in het kader van het milieu, verkeersmaatregelen, ontheffingen/vergunningen en onvoorziën (20%).	Totaal	Gemiddelde
Inspectie	€ 3.000	€ 3.000	€ 28.600	€ 5.000	€ 3.000	€ 69.000	€ 36.600	€ 25.000	€ 29.000	€ 52.000	€ 254.200	€ 50.840	€ 63.550	€ 50.840	€ 419.430	€ 41.943
Reinigen	€ 8.100	€ 45.650	€ 8.100	€ 45.650	€ 8.100	€ 47.650	€ 8.100	€ 45.650	€ 8.100	€ 45.650	€ 270.750	€ 54.150	€ 67.688	€ 54.150	€ 446.738	€ 44.674
Betonreparatie	€ 950	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 950	€ 190	€ 238	€ 190	€ 1.568	€ 157
Eenmalige acties divers	€ 3.560	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.060	€ 1.012	€ 1.265	€ 1.012	€ 8.349	€ 835
Calamiteiten onderhoud	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 120.000	€ 24.000	€ 30.000	€ 24.000	€ 198.000	€ 19.800
Slijttaag/asfaltherstel	€ 15.248	€ 48.919	€ 0	€ 34.374	€ 4.125	€ 57.108	€ 104.895	€ 25.836	€ 0	€ 47.663	€ 338.168	€ 67.634	€ 84.542	€ 67.634	€ 557.977	€ 55.798
Conserveren	€ 39.995	€ 50.680	€ 2.820	€ 69.856	€ 16.362	€ 119.584	€ 43.980	€ 5.420	€ 106.255	€ 24.524	€ 479.476	€ 95.895	€ 119.869	€ 95.895	€ 791.135	€ 79.114
Vervangen diverse onderdelen	€ 1.540	€ 1.540	€ 1.540	€ 13.776	€ 1.540	€ 3.340	€ 1.540	€ 3.380	€ 1.740	€ 1.540	€ 31.476	€ 6.295	€ 7.869	€ 6.295	€ 51.935	€ 5.194
Vervangen houten onderdelen	€ 12.300	€ 3.200	€ 13.950	€ 8.213	€ 0	€ 43.511	€ 0	€ 19.350	€ 0	€ 0	€ 100.524	€ 20.105	€ 25.131	€ 20.105	€ 165.865	€ 16.586
Vervangen stalen onderdelen	€ 16.575	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.575	€ 3.315	€ 4.144	€ 3.315	€ 27.349	€ 2.735
Vervangen object	€ 350.000	€ 67.500	€ 38.500	€ 92.500	€ 0	€ 271.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 819.500	€ 163.900	€ 204.875	€ 163.900	€ 1.352.175	€ 135.218
Subtotaal	€ 463.268	€ 232.489	€ 105.510	€ 281.369	€ 45.127	€ 624.693	€ 207.115	€ 136.636	€ 157.095	€ 183.377						
Winst & risico, algemene kosten en uitvoeringskosten (20%)	€ 92.654	€ 46.498	€ 21.102	€ 56.274	€ 9.025	€ 124.939	€ 41.423	€ 27.327	€ 31.419	€ 36.675						
VAT - kosten voor voorbereiding (engineering en projectmanagement), administratie en toezicht (25%)	€ 115.817	€ 58.122	€ 26.378	€ 70.342	€ 11.282	€ 156.173	€ 51.779	€ 34.159	€ 39.274	€ 45.844						
Bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in het kader van het milieu, verkeersmaatregelen, ontheffingen/vergunningen en onvoorziën (20%).	€ 92.654	€ 46.498	€ 21.102	€ 56.274	€ 9.025	€ 124.939	€ 41.423	€ 27.327	€ 31.419	€ 36.675						
Totaal	€ 764.392	€ 383.607	€ 174.092	€ 464.259	€ 74.460	€ 1.030.743	€ 341.740	€ 225.449	€ 259.207	€ 302.572						

Voor de uitgangspunten zie beheerplan Gdm.121-013

GEMEENTE WEST BETUWE

Bijlage V

Maatregelenlijst

Code	Hoofdvakdiscipline	Frequentie		Prijs/Eenheid	Prioriteit	Code	Vakdiscipline	Vakdiscipline
Code	Maatregel							Opmerking
01						01	Inspectie (C)	
I01	Instandhoudingsinspectie klein kunstwerk	1	4	€ 175 / stuk	20		Inspectie	< 50 m2
I02	Instandhoudingsinspectie groot kunstwerk	1	4	€ 225 / stuk	20		Inspectie	> 50m2
I10	Technische inspectie klein	1	10	€ 2.000 / stuk	15		Inspectie	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
I11	Technische inspectie middel	1	10	€ 4.000 / stuk	15		Inspectie	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
I12	Technische inspectie groot	1	10	€ 6.000 / stuk	15		Inspectie	Exclusief bereikbaarheidsvoorzieningen en tekeningen
I13	Nader onderzoek	1	0	€ 1 / €	divers		Inspectie	Raming totale onderzoekskosten
11	Enmalig onderhoud					11	Betonreparaties	
B01	Beton reparatie < 0,5 m2	1	0	€ 1.250 / m2	divers		Betonreparaties	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen
B02	Beton reparatie 0,5-1 m2	1	0	€ 950 / m2	divers		Betonreparaties	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen
B03	Beton reparatie 1-10 m2	1	0	€ 750 / m2	divers		Betonreparaties	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen
B04	Beton reparatie > 10 m2	1	0	€ 650 / m2	divers		Betonreparaties	diverse locaties verspreid over onderdeel/onderdelen
B05	Herstellen conusvulling	1	0	€ 35 / stuk	divers		Betonreparaties	
B06	Herstellen scheurvorming	1	0	€ 175 / m1	divers		Betonreparaties	injecteren of uithakken en dichtzetten
B07	Vervangen ondersabeling	1	0	€ 50 / stuk	divers		Betonreparaties	ondersabeling onder leuningvoet
B08	Vervangen opvulling wafelijzer	1	0	€ 550 / m2	divers		Betonreparaties	betreft vulling in wafelijzers bij voegovergangen
11	Enmalig onderhoud					12	Diverse eenmalige acties (C)	
D01	Herstel divers	1	0	€ 1 / €	divers		Diverse eenmalige acties	
D02	Asfalt inzagen en vullen met rubber-bitumen	1	0	€ 45 / m1	divers		Diverse eenmalige acties	
D03	Herstellen verharding	1	0	€ 65 / m2	divers		Diverse eenmalige acties	betreft elementenverharding/asfaltverharding/grindpaden
D04	Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen	1	0	€ 300 / €	divers		Diverse eenmalige acties	per object op basis van fiets/voetgangers/kleine verkeersbrug
D05	Vervangen houten dekplank	1	0	€ 225 / stuk	divers		Diverse eenmalige acties	hardhouten dekplank zonder slijtlaag
D06	Vervangen houten leuningstijl	1	0	€ 175 / stuk	divers		Diverse eenmalige acties	hardhouten leuningstijl
D07	Vervangen houten leuningregel	1	0	€ 175 / stuk	divers		Diverse eenmalige acties	hardhouten leuningregel ca. 3 meter
D08	Herstellen metselwerk	1	0	€ 190 / m2	divers		Diverse eenmalige acties	
D09	Vervangen voegen metselwerk (lokaal)	1	0	€ 125 / m2	divers		Diverse eenmalige acties	betreft klein lokaal herstel verspreid over onderdeel
D10	Vervangen HWA-afvoerbuizen	1	0	€ 300 / stuk	divers		Diverse eenmalige acties	uitgaande van PVC, RVS ca € 250,- p/stuk
D11	Verlengen HWA-afvoerbuizen	1	0	€ 175 / stuk	20		Diverse eenmalige acties	uitgaande van PVC
D12	Bijwerken slijtlaag (lokaal)	1	0	€ 110 / m2	25		Diverse eenmalige acties	losse/slechte plekken wegsteken, ondergrond voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag
D13	Vrijgraven liggers en aanpassen talud	1	0	€ 500 / €	20		Diverse eenmalige acties	liggers welke in het talud liggen bij landhoofd, liggers moeten "luchten"
D14	Verwijderen begroeiing	1	0	€ 350 / €	20		Diverse eenmalige acties	(kleine begroeiing onder/nabij object)
D15	Afwerken taluds	1	0	€ 500 / €	20		Diverse eenmalige acties	taluds glad afwerken en inzaaien met bermmengsel B3
D16	Verwijderen graffiti	1	0	€ 35 / m2	10		Diverse eenmalige acties	
D18	Doorspuiten duiker <1m	1	0	€ 125 / m1	20		Diverse eenmalige acties	
D19	Doorspuiten duiker >1m	1	0	€ 350 / m2	20		Diverse eenmalige acties	
D20	Vervangen houten liggers	1	0	€ 175 / m1	20		Diverse eenmalige acties	kosten voor het verwijderen en terug aanbrengen dekplanken zijn niet inbegrepen
D24	Aanvullen grond (uitspoeling)	1	0	€ 100 / m2	divers		Diverse eenmalige acties	
D25	Vervangen mantelbuizen	1	0	€ 190 / m1	20		Diverse eenmalige acties	
D26	Herstellen schanskorf (aanvullen stenen & dichtvlechten gaten)	1	0	€ 200 / loc.	20		Diverse eenmalige acties	
D27	Leveren + aanbrengen taludbekleding	1	0	€ 120 / m2	20		Diverse eenmalige acties	
D28	Herstellen stalen leuningwerk	1	0	€ 500 / loc.	20		Diverse eenmalige acties	
D29	Lokaal herstellen conservering staaloppervlak	1	0	€ 175 / m2	10		Diverse eenmalige acties	
D30	Chroom VI / Zware metalen onderzoek	1	0	€ 50 / stuk	25		Diverse eenmalige acties	
D31	Vervangen verkeerspaaltje, voorzien van kleur rood/wit	1	0	€ 450 / stuk	20		Diverse eenmalige acties	
31	Calamiteiten					31	Calamiteiten (C)	Calamiteiten (C)
D50	Calamiteit	1	1	€ 12.000 / stuk	20		Calamiteiten	In algemeen object. Dekking jaarlijkse kosten vandalisme etc.
21	Regulier onderhoud					21	Reinigen	Reinigen
R01	Reinigen object klein	1	2	€ 350 / stuk	25		Reinigen	voetgangers/fiets bruggetje
R02	Reinigen object middel	1	2	€ 750 / stuk	10		Reinigen	kleine verkeersbrug
R03	Reinigen object groot	1	2	€ 950 / stuk	10		Reinigen	grote verkeersbrug, bij grote viaducten vanaf €2500
R04	Reinigen oppervlak	1	2	€ 12 / m2	10		Reinigen	
R05	Reinigen verkeerstunnel	1	2	€ 5.000 / stuk	10		Reinigen	
21	Regulier onderhoud					22	Conserveren	Conserveren
C01	Conserveren staaloppervlak	1	5	€ 90 / m2	10		Conserveren	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
C02	Vervangen conservering staaloppervlak	1	20	€ 150 / m2	10		Conserveren	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem
C03	Conserveren stalen leuningwerk	1	5	€ 80 / m1	15		Conserveren	voorbehandelen, conserveringsgereed maken stalen ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem

Code	Hoofdvakdiscipline	Frequentie			Code	Vakdiscipline	Vakdiscipline		
Code	Maatregel			Prijs/Eenheid	Prioriteit		Opmerking		
C04	Vervangen conservering stalen leuningwerk	1	/	20	€ 130 / m1	10	Conserveren	geheel verwijderen bestaande conserveringssysteem, conserveringsgereed maken ondergronden en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
C05	Conserveren betonoppervlak	1	/	0	€ 45 / m2	15	Conserveren		
C06	Vervangen conservering betonoppervlak	1	/	15	€ 70 / m2	10	Conserveren		
C07	Conserveren houten leuningwerk	1	/	0	€ 75 / m1	15	Conserveren	slecht hechtende delen verwijderen, voorbehandelen, conserveringsgereed maken en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
C08	Conserveren houten onderdelen	1	/	0	€ 75 / m2	10	Conserveren	slecht hechtende delen verwijderen, voorbehandelen, conserveringsgereed maken en opnieuw opzetten conserveringssysteem	
C10	Aanbrengen anti-graffiti systeem (semi-permanent)	1	/	0	€ 20 / m2	10	Conserveren	semi-permanent systeem wordt met waterdruk met graffiti mee afgespoten	
C11	Aanbrengen anti-graffiti systeem (permanent)	1	/	0	€ 50 / m2	10	Conserveren	permanent blijft met waterdruk zitten en graffiti wordt afgespoten	
C12	Conserveren stalen hdc	1	/	5	€ 105 / m2	10	Conserveren		
C13	Vervangen conservering stalen hdc	1	/	20	€ 180 / m2	10	Conserveren		
C14	Conserveren stalen paalmutsen	1	/	0	€ 55 / stuk	10	Conserveren		
C15	Vervangen conservering stalen paalmutsen	1	/	0	€ 65 / stuk	10	Conserveren		
C16	Vervangen conservering metselwerkoppervlak	1	/	15	€ 70 / m2	15	Conserveren		
21	Regulier onderhoud						23	Vervangen stalen onderdelen	Vervangen stalen onderdelen
S01	Vervangen stalen leuningwerk	1	/	40	€ 425 / m1	20	Vervangen stalen onderdelen		
S02	Aanbrengen stalen leuningwerk	1	/	0	€ 300 / m1	20	Vervangen stalen onderdelen		
S03	Vervangen geleideraalconstructie	1	/	0	€ 350 / m1	20	Vervangen stalen onderdelen		
S04	Vervangen scheepvaarborden	1	/	0	€ 250 / stuk	20	Vervangen stalen onderdelen		
S05	Vervangen krooshek	1	/	0	€ 450 / stuk		Vervangen stalen onderdelen		
21	Regulier onderhoud						24	Vervangen diverse onderdelen	Vervangen diverse onderdelen
V01	Vervangen afdichtingsprofielen in voegovergang	1	/	10	€ 175 / m1	15	Vervangen diverse onderdelen		
V02	Vervangen voegovergangconstructie	1	/	40	€ 1.500 / m1	20	Vervangen diverse onderdelen	betreft enkelvoudige voeg met voegrubber	
V03	Vervangen bitumineuze voegovergangen	1	/	10	€ 550 / m1	20	Vervangen diverse onderdelen		
V04	Aanbrengen bitumineuze voegovergangen	1	/	0	€ 400 / m1	20	Vervangen diverse onderdelen		
V05	Vervangen rij-ijzer/eenvoudige voeg	1	/	20	€ 750 / m1	15	Vervangen diverse onderdelen		
V07	Vervangen voegafdichtingen	1	/	15	€ 40 / m1	15	Vervangen diverse onderdelen		
V08	Vervangen wandtegels	1	/	30	€ 150 / m2	04	Vervangen diverse onderdelen		
V10	Vervangen voegen metselwerk	1	/	25	€ 90 / m2	15	Vervangen diverse onderdelen	al het voegwerk vervangen	
V11	Vervangen metselwerk	1	/	0	€ 375 / m2	15	Vervangen diverse onderdelen	Verwijderen metselwerk en aanbrengen nieuw metselwerk, inclusief voegen	
V13	Vervangen verlichting (TL-verlichting)	1	/	1	€ 50 / stuk	25	Vervangen diverse onderdelen		
V14	Vervangen armaturen	1	/	30	€ 450 / stuk	20	Vervangen diverse onderdelen		
21	Regulier onderhoud						25	Vervangen houten onderdelen	Vervangen houten onderdelen
H01	Vervangen houten leuningwerk	1	/	20	€ 225 / m1	20	Vervangen houten onderdelen	standaard hardhouten leuningwerk voor houten brug	
H02	Vervangen houten dekbeplanking	1	/	20	€ 225 / m2	20	Vervangen houten onderdelen	hardhouten dekbeplanking voorzien van grip-strips	
H03	Vervangen houten grondplanken	1	/	20	€ 170 / m1	20			
H04	Vervangen houten perkoenpalen	1	/	30	€ 170 / m1	20			
H05	Vervangen houten scheepvaartpalen	1	/	25	€ 2.000 / stuk	20	Vervangen houten onderdelen	hardhouten scheepvaartpaal ca. 8 meter inclusief paalmuts	
H06	Vervangen wrijfgordingen	1	/	20	€ 200 / m1	20	Vervangen houten onderdelen	hardhouten wrijfgording ca. 10x15 cm	
H07	Vervangen beschoeiingsconstructie	1	/	30	€ 190 / m1	20	Vervangen houten onderdelen	eenvoudige constructie, planklengte ca. 2 meter diep	
H08	Vervangen meerstoel	1	/	25	€ 10.000 / stuk	20	Vervangen houten onderdelen	verwijderen bestaande meerstoel en leveren en aanbrengen nieuwe hardhouten meerstoel (4 palen van ca. 10m + hardhouten verbindingklossen)	
H09	Vervangen houten keringconstructie	1	/	15	€ 90 / m2	20	Vervangen houten onderdelen	eenvoudige grenenhouten damwand, planklengte 2 meter inclusief gording.	
H10	Aanbrengen houten beschoeiingsconstructie	1	/	30	€ 180 / m1	20	Vervangen houten onderdelen		
21	Regulier onderhoud						28	Vervangen slijtlaag/asfalt	Vervangen slijtlaag/asfalt
A01	Vervangen slijtlaag op houten dek	1	/	10	€ 75 / m2	25	Vervangen slijtlaag/asfalt	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
A02	Aanbrengen slijtlaag op houten dek	1	/	0	€ 50 / m2	25	Vervangen slijtlaag/asfalt	oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
A03	Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof dek	1	/	10	€ 90 / m2	25	Vervangen slijtlaag/asfalt	verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag, oppervlak voorbehandelen en aanbrengen slijtlaag	
A04	Vervangen slijtlaag op betonnen dek	1	/	15	€ 90 / m2	25	Vervangen slijtlaag/asfalt		
A05	Aanbrengen slijtlaag op betonnen dek	1	/	0	€ 75 / m2	25	Vervangen slijtlaag/asfalt		
A06	Vervangen bitumineuze deklaag	1	/	10	€ 70 / m2	20	Vervangen slijtlaag/asfalt	verwijderen deklaag en leveren en aanbrengen nieuwe deklaag	
A07	Aanbrengen bitumineuze deklaag	1	/	0	€ 50 / m2	20	Vervangen slijtlaag/asfalt		
A08	Vervangen bitumineuze verharding	1	/	30	€ 130 / m2	20	Vervangen slijtlaag/asfalt	verwijderen en afvoeren gehele asfaltpakket en aanbrengen nieuw asfaltpakket 3-laags	
A09	Aanbrengen bitumineuze verharding	1	/	0	€ 80 / m2	20	Vervangen slijtlaag/asfalt	aanbrengen nieuw asfaltpakket 3-laags	
A10	Vervangen latexfalt op beton	1	/	10	€ 50 / m2	20	Vervangen slijtlaag/asfalt		
A11	Leveren en aanbrengen flexigoten	1	/	0	€ 75 / m1	20	Vervangen slijtlaag/asfalt		
A12	Leveren en aanbrengen waterdicht membraan	1	/	0	€ 40 / m2	20	Vervangen slijtlaag/asfalt	aanbrengen op betonnen ondergrond vooraf aanbrengen nieuw asfaltpakket	
A13	Aanbrengen slijtlaag op stalen/kunststof dek	1	/	0	€ 50 / m2	20	Vervangen slijtlaag/asfalt		
21	Regulier onderhoud						25	Vervangen kunststof onderdelen	Vervangen kunststof onderdelen

Totaal maatregelenpakket

Code	Hoofdvakdiscipline	Frequentie	Prijs/Eenheid	Prioriteit	Code	Vakdiscipline	Vakdiscipline
Code	Maatregel						Opmerking
K01	Aanbrengen kunststof(composiet) leuningwerk	1 / 40	€ 225 / m1	20		Vervangen kunststof onderdelen	
K02	Vervangen kunststof(composiet) leuningwerk	1 / 40	€ 250 / m2	20		Vervangen kunststof onderdelen	
K03	Vervangen kunststof(composiet) dekbeplanking	1 / 40	€ 200 / m2	20		Vervangen kunststof onderdelen	Voorzien van gripstrips/slijtlaag
51	Investeringen				51	Vervangen/groot onderhoud (C)	Vervangen/groot onderhoud (C)
G01	Vervangen metselwerk brug	1 / 80	€ 3.000 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G02	Vervangen fiets-voetgangersbrug	1 / 40	€ 1.300 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	betreft voetgangersbrug in hout/staal/GVK
G03	Vervangen betonnen (aan)brug/viaduct	1 / 80	€ 2.500 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G04	Vervangen stalen brug	1 / 60	€ 2.750 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G06	Vervangen beweegbare brug	1 / 80	€ 8.500 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G07	Vervangen betonnen duiker, rechthoekig	1 / 80	€ 2.000 / m1	20		Vervangen/groot onderhoud	Rechthoekig profiel breedte 1,8 m1
G08	Vervangen stalen duiker	1 / 60	€ 900 / m1	20		Vervangen/groot onderhoud	Rond 0,8 m1 inclusief grond en straatwerk
G09	Vervangen sluis	1 / 80	€ 3.000 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G10	Vervangen tunnel	1 / 80	€ 1.750 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G11	Vervangen betonnen duiker, rond	1 / 80	€ 600 / m1	20		Vervangen/groot onderhoud	Rond 0,8 m1 inclusief grond en straatwerk
G12	Vervangen betonnen damwand	1 / 80	€ 300 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G13	Vervangen stalen damwand	1 / 65	€ 450 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	Inclusief leveren en aanbrengen verankering
G14	Vervangen metselwerk muur	1 / 75	€ 350 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G15	Vervangen houten steiger	1 / 40	€ 1.100 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G16	Vervangen stalen damwand (lengte gemiddeld 6 meter)	1 / 65	€ 2.500 / m1	20		Vervangen/groot onderhoud	
G17	Vervangen remmingswerk	1 / 25	€ 4.000 / m1	20		Vervangen/groot onderhoud	Verwijderen bestaande remmingswerken en leveren en aanbrengen hardhouten remmingswerken (palen 30x30 en ca. 10m lang)
G21	Vervangen houten damwand	1 / 30	€ 450 / m1	20		Vervangen/groot onderhoud	Lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering
G22	Vervangen houten damwand	1 / 30	€ 100 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	Lengte gemiddeld 5 meter (dikte 5cm) inclusief houten gording en verankering
G23	Vervangen composiet verkeersbrug klein(overspanning 5-10m1)	1 / 60	€ 1.500 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G24	Vervangen composiet verkeersbrug groot(overspanning 10-15m1)	1 / 60	€ 1.750 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G25	Vervangen composiet fiets- en voetgangersbrug klein (overspanning 5-10m1)	1 / 60	€ 900 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G26	Vervangen composiet fiets- en voetgangersbrug groot (overspanning 10-15m1)	1 / 60	€ 1.000 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G31	Vervangen houten geluidscherm	1 / 40	€ 450 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G32	Vervangen betonnen geluidscherm	1 / 80	€ 400 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	
G33	Vervangen stalen/kunststof geluidscherm	1 / 60	€ 500 / m2	20		Vervangen/groot onderhoud	

De genoemde eenheidsprijzen zijn gebaseerd op GWW-kosten (zie gwwkosten.nl) en ervaringscijfers van Ingenieursbureau Westenbergh B.V. en zijn als volgt opgebouwd:

- Exclusief winst, risico, algemene kosten en uitvoeringskosten (circa 22%)
- Exclusief engineering (besteksvorming e.d.) en toezicht;
- Exclusief bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in het kader van het milieu, verkeersmaatregelen, ontheffingen/vergunningen;
- Exclusief btw;
- Gelijktijdig uitvoeren van onderhoudsprojecten;
- Prijspeil 2023.

GEMEENTE WEST BETUWE

Bijlage VII

*Overzicht wettelijke kaders beheer
civiele kunstwerken*

Bijlage VII: Overzicht wettelijke kaders

1. WETTELIJKE KADERS

Het beheer van civiele kunstwerken is gebonden aan wet- en regelgeving. Met name de wettelijke zorgplicht is van belang.

Invalshoek	Wet	AMvB's ¹
Zorgplicht	Wegenwet 1930	
	Woningwet 1991	Bouwbesluit 2012 Regeling bouwbesluit 2012
Tekortkoming op de zorgplicht	Burgerlijk wetboek deel 6	

Tabel 1: Wetgeving bij zorgplicht

Met betrekking tot wetgeving inzake verantwoording van overheidsbegrotingen is de volgende invalshoek van toepassing.

Invalshoek	Wet	AMvB's
Financieel / openbaar	Gemeentewet 1992	Besluit Begrotingen en Verantwoording provincies en gemeenten.

Tabel 2: Wetgeving in financieel kader

De vanuit deze kaders genoemde wet- en regelgeving vormt gezamenlijk de kern waaraan -tijdens het beheer van civiele kunstwerken- moet worden voldaan. Dit houdt niet in dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met andere wettelijke kaders. Zo moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de Monumentenwet 1988² (ingeval een kunstwerk een monument betreft).

2. ZORGPLICHT

Het wettelijk kader voor het onderhouden van civiele kunstwerken is vastgelegd in de Wegenwet van 1930 en in de Woningwet van 1991.

De Wegenwet geldt niet alleen voor (vaar)wegen, maar ook voor bruggen. We zijn verplicht alle binnen onze grens vallende openbare wegen, zover niet in beheer bij gemeenten, het Rijk en overige beheerders, in een goede staat te onderhouden. Hierbij wordt niet duidelijk gemaakt wat onder de term "in een goede staat" verstaan wordt. Het zal echter minimaal geschikt moeten zijn voor het gestelde doel. Er is dus duidelijk sprake van een onderhoudsverplichting zonder een vastgelegd kwaliteitsniveau. De gemeente heeft dus enige vorm van vrijheid voor invulling van het kwaliteitsniveau waarop wordt onderhouden. Wel blijft de zorgplicht altijd bestaan.

De Woningwet van 1991 geldt ook voor kunstwerken. Een civiel kunstwerk is een bouwwerk, geen gebouw zijnde. We dienen de kunstwerken zodanig te bouwen dat er geen gevaar voor de gezondheid alsmede de veiligheid ontstaat. Het bouwwerk, geen gebouw zijnde (civiel kunstwerk) moet voldoen aan de voorschriften. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Dus de civiele kunstwerken moet voldoen aan het bouwbesluit.

¹ AMvB is de afkorting voor "Algemene Maatregel van Bestuur".

² De monumentenwet 1988 wordt zijdelings genoemd bij de behandeling van bouwbesluit 2012.

Het Bouwbesluit 2012 is een AMvB, vallend onder de Woningwet. Dit besluit bevat een groot aantal voorschriften voor zowel gebouwen als bouwwerken geen gebouw zijnde, op het terrein van:

- Veiligheid;
- Gezondheid;
- Bruikbaarheid;
- Energiezuinigheid;
- Milieu.

Het Bouwbesluit wordt regelmatig aangepast. De laatste wijziging dateert van 1 april 2012. Behorende bij het Bouwbesluit, is de Regeling Bouwbesluit 2012. Deze zorgt voor volledige afstemming tussen het Bouwbesluit en de onderliggende normen, CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen.

Bij verbouwing of renovatie van een bouwwerk zijn in beginsel de nieuwbouwvoorschriften van toepassing. Dit is echter niet altijd mogelijk en staat financieel gezien niet altijd in redelijke verhouding tot het resultaat daarvan. Sinds 1 april 2012 is de NEN8700 geïntroduceerd, waarin de beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken beschreven is.

In de NEN8700 worden veiligheidsfactoren afgestemd op de beoogde restlevensduur van een constructie. Bestaande constructies die nog enkele jaren mee moeten, worden op deze manier minder streng beoordeeld dan nieuwe constructies.

Tekortkoming op de zorgplicht

Veiligheid spreekt voor zich. Een kunstwerk moet voor de gebruikers veilig zijn. Als dit niet het geval is, kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor de volgende gebreken:

- Aan het kunstwerk (het kunstwerk voldoet niet aan de eisen, die men er onder de gegeven omstandigheden aan mag stellen);
- Op het kunstwerk (voorwerpen of substanties zijn aanwezig, die niet op het kunstwerk thuis horen en die leiden tot gevaarlijke situaties).

Hierop zijn uit het Burgerlijk Wetboek (BW) de volgende artikelen van toepassing:

- Artikel 174, boek 6, BW (artikel 6:174 BW) gebreken aan het kunstwerk (weg) zelf;
- Artikel 162, boek 6, BW (artikel 6:162 BW) gebreken op het kunstwerk (weg).

In artikel 6:174 BW is sinds 1992 de aansprakelijkheid van de wegbeheerders geregeld. Het andere artikel 6:162 BW, regelt de onrechtmatige daad in algemene zin.

Gemeente moeten dan ook vanaf 1 april 2012 inzichtelijk hebben wat de constructieve sterkte is van bijvoorbeeld de bruggen in hun areaal. Wanneer er iets gebeurt met een brug en vervolgens blijkt dat de beheerder niet op de hoogte is van de toelaatbare draagkracht, kan de rechter besluiten dat de gemeente in gebreke is gebleven.

Omdat het doorrekenen van een heel areaal erg kostbaar is, is dat financieel vaak niet haalbaar. Bij een (groot) deel van het areaal zijn de risico's vaak klein. Door van tevoren een constructieve risicoanalyse te doen, worden de kunstwerken met de grootste risico's zichtbaar. Op basis hiervan kunnen de financieel beschikbare middelen voor het herberekenen van kunstwerken, effectief worden ingezet.

3. FINANCIËEL/OPENBAAR KADER

Het Besluit Begroting van Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een AMvB vanuit de Gemeentewet van 1992. Het vormt een aanvulling op de verdere uitwerking van de boekhoudkundige regelgeving van de gemeente. In artikel 12 schrijft de BBV voor, dat de gemeente inzicht moet geven hoe zij omgaat met haar kapitaalgoederen. In ieder geval voor wegen, riolering, water groen en gebouwen. Gezien de Wegenwet van 1930 en de Woningwet 1991 geldt dat ook voor civiele kunstwerken.

Naast bovenstaande is de toezichthoudende taak van het Rijk op de provincies van belang. Het ministerie van BZ ziet er op toe dat de gemeenten en provincies hun kapitaalgoederen op een adequate wijze onderhouden.

4. OVERIGE WETGEVING

Bij het beheer en onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur zijn met betrekking tot kunstwerken ook de wetten en verordeningen genoemd in tabel 3 van toepassing:

Omschrijving	Voorbeeld raakvlak
Wegenverkeerswet	Inrichting c.q. ontwerp van verharding op kunstwerk
Wet Geluidhinder	Inrichting c.q. ontwerp van verharding op kunstwerk
Arbeidsomstandighedenwet (ARBO)	Inrichting installatie en bediening beweegbare brug
Wet Milieubeheer	Ontwerp olie-opvangbakken
Flora- en Faunawet	Begroeiing metselwerk met beschermde plantensoorten
Waterwet	Vervangen conservering stalen brug
Boswet	Bomen kappen bij nieuwbouw / renovatie
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht	Aanvraag vergunning bouwwerkzaamheden
Binnenvaartwet	Inrichting vaarwegbeseining
Binnenvaartpolitiereglement (BPR)	Inrichting vaarwegbeseining
Verordeningen: - Kanalenreglement - Wegenreglement	

Tabel 3: Overzicht bestaande wet- en regelgeving gerelateerd aan vaste en beweegbare kunstwerken

5. RICHTLIJNEN EN NORMEN

Naast bovenstaande zijn er diverse (landelijke) richtlijnen en normen ontwikkeld, onder meer door het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Weg- en waterbouw (CROW), SBRCURnet (vervaardigen van diverse aanbevelingen), het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de International Organisation for Standardisation (ISO).

Deze richtlijnen en normen hebben soms het karakter van een aanbeveling en soms nagenoeg de status van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld normen voor de veiligheid van machines). Wanneer wordt afgeweken van de richtlijnen en normen dient de afwijking voldoende gemotiveerd te worden. Wanneer de beheerder aansprakelijk wordt gesteld en er is niet voldaan aan de richtlijnen en normen, dan is de kans op aansprakelijkheidsstelling groter.

Een richtlijn kan gehanteerd worden als bepaling in een contractdocument tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar heeft nimmer een wettelijke status.

En norm daarentegen kan daarentegen wel als onderdeel van wetgeving worden benoemd, zoals de NEN 3140 die sinds 1998 al de wettelijke periodieke keuring van elektrische arbeidsmiddelen beschrijft in het kader van de ARBO-wet.

CUR117

In het kader van het beheer van civiele kunstwerken willen wij hier de CUR117 nog noemen. Deze richtlijn -voluit CUR-Aanbeveling 117:2015 Inspectie en advies kunstwerken- is opgesteld door stichting SBRCURnet die fungeert als onafhankelijk kennisnetwerk voor de gehele bouwsector, waarin diverse overheden en marktpartijen participeren.

Doel van de CUR-Aanbeveling is het geven van procedures, regels en eisen voor inspectie, advies en (nader) onderzoek in het kader van beheer van civieltechnische constructies en hun technische installaties. Deze CUR-Aanbeveling geeft hierbij eenduidigheid in de afstemming van productverwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor de verschillende vormen van inspectie en adviesvorming.

Handreiking constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten

In het kader van het borgen van de constructieve veiligheid van kunstwerken noemen wij ook nog de 'Handreiking constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten – VROM Publicatienummer VI-2011-47'. Deze handreiking biedt aanknopingspunten om na te kunnen gaan of de constructieve veiligheid van de kunstwerken voldoende aandacht krijgt in de organisatie en of deze ook voldoende geborgd is. De handreiking is ook als leidraad te gebruiken om het beheer van kunstwerken te verbeteren.

In de handreiking worden de volgende zes hoofd-onderzoeksvragen gesteld:

1. Is de inventarisatie van de kunstwerken in orde?
2. Is het inspectieproces op orde?
3. Is het onderhoud aan de constructieve delen op orde?
4. Worden inspecties en onderhoud aangestuurd door beleid?
5. Wordt er verantwoording afgelegd?
6. Is het financiële plaatje duidelijk?

In de handreiking zijn per hoofdvraag diverse sub-vragen en aandachtspunten geformuleerd. De antwoorden moeten er toe bijdragen dat de beheerder aan het einde een redelijk beeld heeft van de borging van de kunstwerken waarvoor hij of zijn organisatie verantwoordelijk is.

De handreiking is te downloaden via: www.vrominspectie.nl.